

ماتریس

- مراجع:

کتاب ماشین‌های الکتریکی
چاپمن
کتاب ماشین‌های الکتریکی
پی‌سی‌سن


- عناوین:

۱- ترانسفورماتورها
۲- ماشین‌های القایی

Transformers

ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورها تجهیزات الکتریکی برای تبدیل سطوح ولتاژ و جریان هستند.

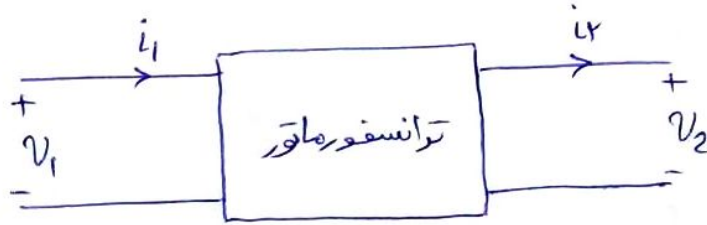

a: نسبت تبدیل

$$\left. \begin{array}{l} \text{برای ترانسفورماتور} \\ \text{ایده آل} \end{array} \right\} \begin{cases} V_1 = aV_2 \\ i_1 = \frac{1}{a}i_2 \end{cases}$$


توان لحظه‌ای ورودی اولیه $P_1(t) = V_1 i_1$

توان لحظه‌ای خروجی ثانویه $P_2(t) = V_2 i_2$


$$P_1(t) = V_1 i_1 = aV_2 \cdot \frac{1}{a} i_2 = V_2 i_2 = P_2(t)$$

در ترانسفورماتورها انرژی ورودی و خروجی هر دو به صورت الکتریکی هستند یعنی برخلاف ماشین‌های الکتریکی که ورودی آن‌ها الکتریکی و خروجی آن‌ها مکانیکی است (موتورها) و یا ورودی آن‌ها مکانیکی و خروجی آن‌ها الکتریکی (ژنراتورها)، در ترانسفورماتورها شکل انرژی ورودی و خروجی هر دو الکتریکی است. همچنین طبق رابطه $P_1(t) = P_2(t)$ در یک ترانسفورماتور ایده‌آل، توان ورودی برابر با توان خروجی است و ترانسفورماتور تولید توان نمی‌کند. وظیفه‌ی یک ترانسفورماتور افزایش سطح ولتاژ خروجی (به همراه کاهش سطح جریان و یا کاهش سطح ولتاژ خروجی (به همراه افزایش سطح جریان) می‌باشد. برای تبدیل سطح ولتاژ و جریان در ترانسفورماتورها از میدان مغناطیسی به عنوان یک واسطه استفاده می‌شود.


هسته مغناطیسی

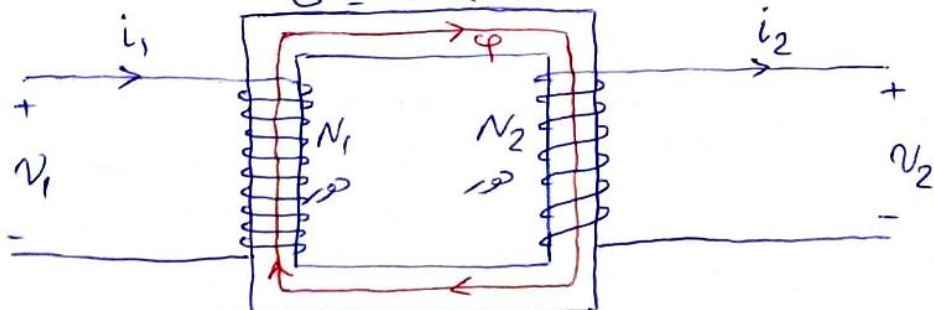

هسته‌ی مغناطیسی برای کوپل کردن مغناطیسی دو سیم پیچ (هدایت شار مغناطیسی تولید شده توسط یکی از سیم پیچ‌ها به داخل سیم پیچ دیگر) استفاده می‌شود.
 نمودار شار - جریان هسته‌ی مغناطیسی به صورت زیر است:

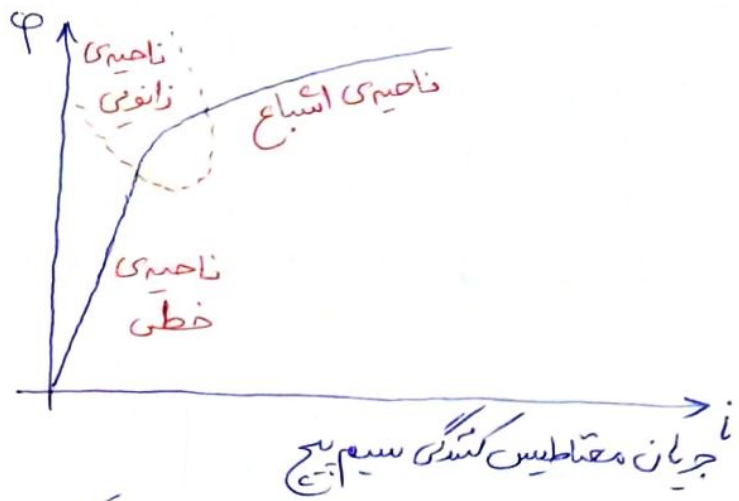


نقطه‌ی کار مغناطیسی هسته‌ی ترانسفورماتورها طوری تنظیم می‌شود که در ناحیه‌ی زانویی بیفتد اگر نقطه‌ی کار در ناحیه‌ی اشباع باشد اولاً موجب تولید هارمونیک‌های فرد مرتبه‌ی بالای مزاحم خواهد شد که تولید تلفات می‌کند و ثانیاً جریان مغناطیس کننده سیم پیچ‌ها به شدت دچار افزایش می‌شود که منجر به داغ شدن و از بین رفتن سیم پیچ‌ها شده و افزایش تلفات اهمی را در پی دارد از طرفی کار کردن در ابتدای منطبقه‌ی خطی هسته که دارای شار بسیار پایینی است موجب می‌شود که از قابلیت‌های هسته به طور کامل استفاده نگردد با نسیم (عدم استفاده‌ی بهینه از سرمایه‌ی اقتصادی هسته) بهتر است از هسته‌ای استفاده شود که شیب ناحیه‌ی خطی آن زیاد باشد (μ_r بزرگ) زیرا در این صورت به ازای یک شار مورد نیاز مشخص جریان مغناطیس کننده کمتری از نسیم پیچ خواهد داشت هسته‌های مغناطیسی در حالت کارکرد ac دارای تلفات هیستریزس و فوکو می‌باشند.

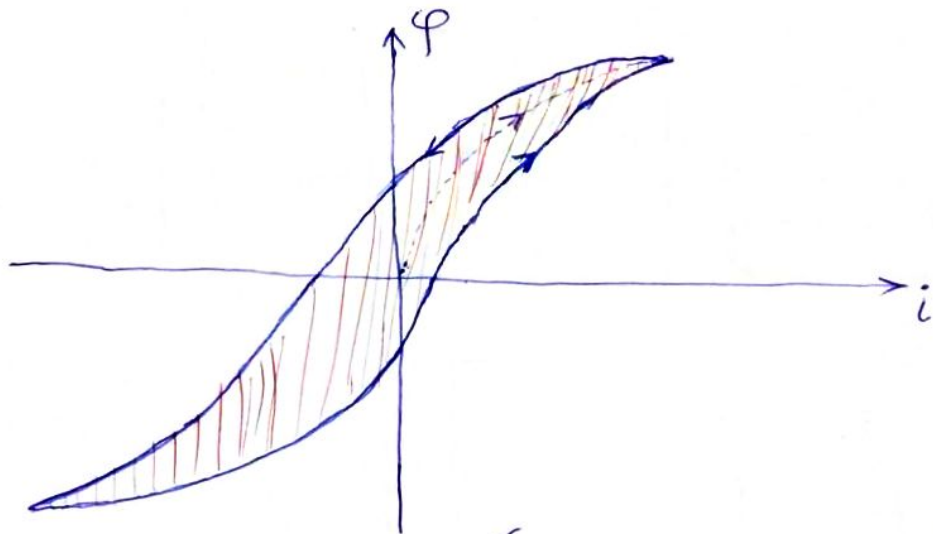


ورقه‌های هسته به گونه‌ای ساخته می‌شوند که سطح حلقه‌ی هیستریزس آن‌ها کوچک باشد یا صفحات هیستریزس را کاهش دهند. ثانیاً هسته را به صورت ورقه ورقه می‌سازند تا با کاهش از طول جریان گردابی داخل هسته، تلفات فوکو (تلفات جریان گردابی) را کاهش دهند.


سطح مقطع هسته

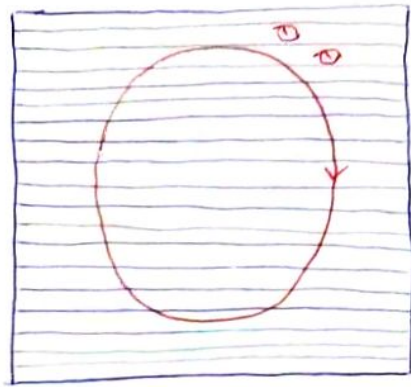


برای تزویج بیشتر و استفاده‌ی بهتر از فضای داخل ترانسفورماتور معمولاً سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه را در داخل یکدیگر جاسازی می‌کنند.

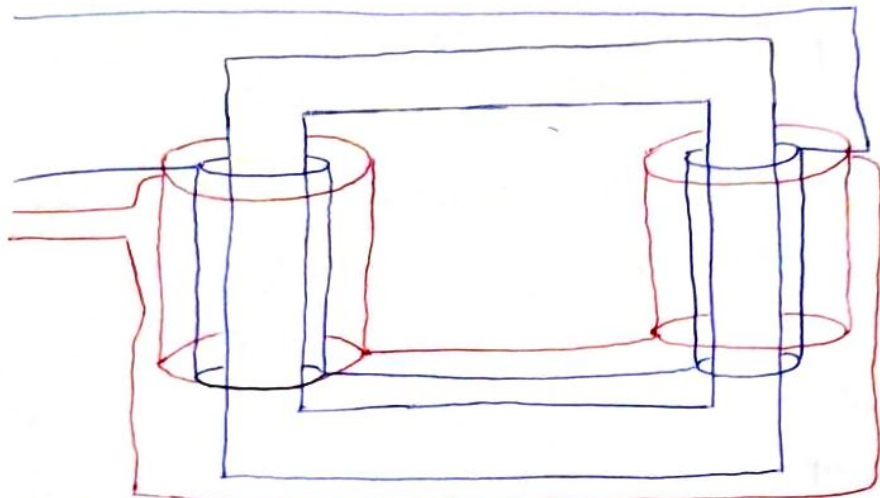


ورق‌های هسته را به صورت رول می‌سازند این رول‌ها بسته به ابعاد هسته بعداً برش زده می‌شود

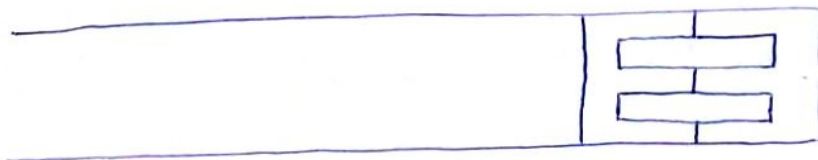

لایه‌های فرد

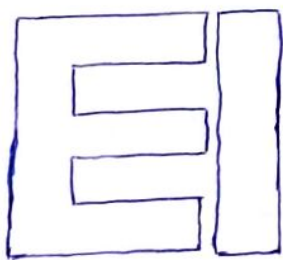


لایه‌های زوج

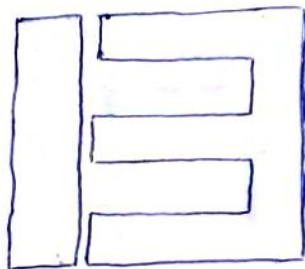


2014 05 22


لایه‌های فرد

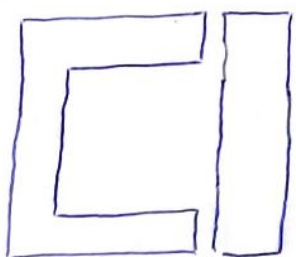


لایه‌های زوج

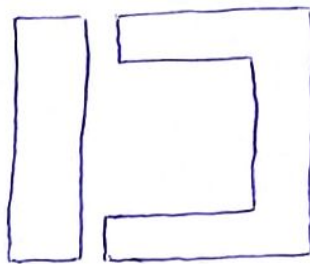



معمولاً شکل لایه‌های متوالی ورق‌های هسته با یکدیگر متفاوت است این امر اولاً موجب استحکام مکانیکی هسته و ثانیاً با کاهش طول هوایی مؤثر هسته موجب کاهش جریان مغناطیس گذرگزی سیم پیچ می‌شود شکل ورق‌های هسته ترانسفورماتورهای قدرت معمولاً به صورت زیر است.

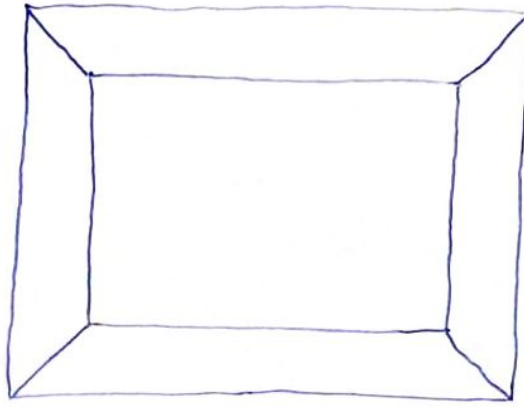

یک نوع از هسته ترانسفورماتورهای تک فاز

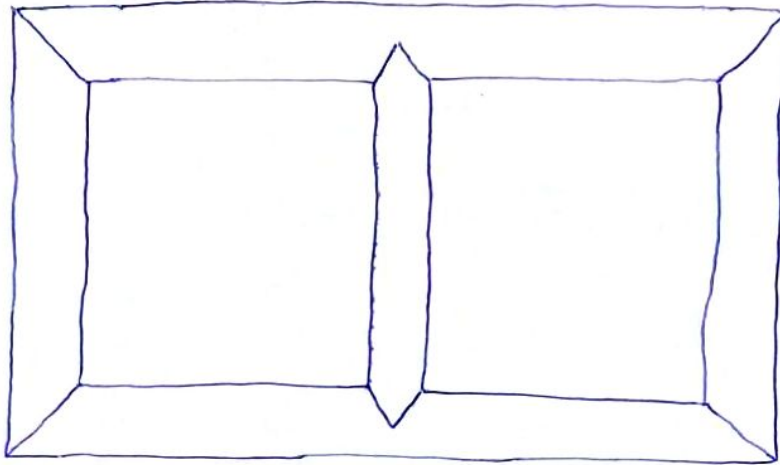

یک نوع از هسته ترانسفورماتورهای سه فاز

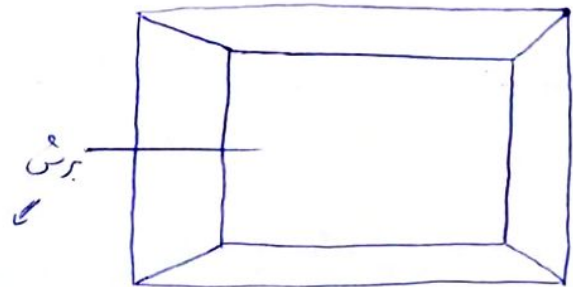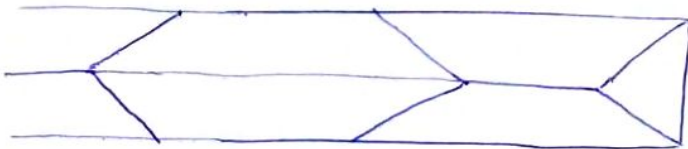

سطح مقطع هسته ترانسفورماتورهای قدرت را به صورت دایره‌ای شکل می‌سازند تا اولاً توزیع میدان الکتریکی در اطراف هسته را یکنواخت‌تر کرده و از شدت آن بکاهند و ثانیاً استهکام مکانیکی شکل دایره‌ای نسبت به شکل‌های دیگر در برابر نیروهای داخل ترانسفورماتور بیشتر است.


ترانسفورماتور ایده آل:

برای شناخت کار یک ترانسفورماتور واقعی، ابتدا با ساده‌سازی آن مفاهیم اولیه را بررسی می‌کنیم تا سپس بعد از اضافه کردن پیچیدگی‌های یک ترانسفورماتور واقعی رفتار آن را به طور کامل تشریح نماییم.

ترانسفورماتور ایده آل ترانسفورماتوری است که دارای شرایط زیر است:

- ① - از مقاومت الکتریکی سیم پیچ‌ها صرف نظر می‌شود.
- ② - فرض می‌شود هسته بدون تلفات (هیستریزیس و فوکو) است.
- ③ - فرض می‌کنیم μ_r هسته بی‌نهایت است. به عبارت دیگر فرض می‌شود که کل شار در هسته محدود شده است و هیچ شاری خارج از آن نداریم یعنی از شارهای نشتی که مسیر خود را از هوا می‌بندند صرف نظر می‌کنیم. در یک ترانسفورماتور ایده آل با فرض عبور شار سینوسی زیر در هسته داریم:

$$\varphi = \varphi_m \sin \omega t$$

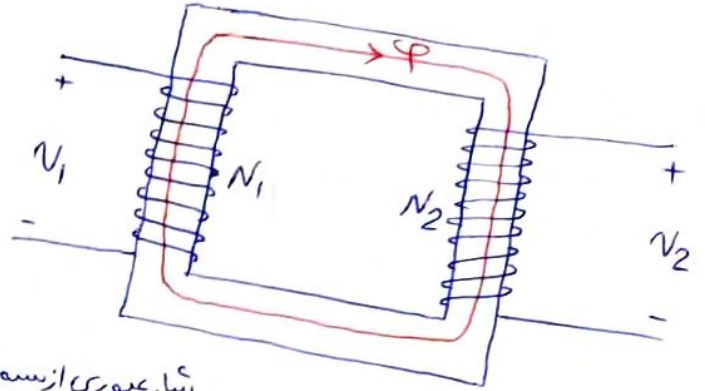

شار عبوری از سیم پیچ ثانویه $\varphi_2 = \varphi_1 = \varphi$ شار عبوری از سیم پیچ اولیه

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi$$

$\left. \begin{array}{l} \text{شار پیوندی سیم پیچ} \\ \text{اولیه} \end{array} \right\} \lambda_1 = N_1 \varphi$ $\left. \begin{array}{l} \text{شار پیوندی سیم پیچ} \\ \text{ثانویه} \end{array} \right\} \lambda_2 = N_2 \varphi$	$\left. \begin{array}{l} \text{ولتاژ القایی در سیم پیچ} \\ \text{اولیه} \end{array} \right\} v_1 = \frac{d\lambda_1}{dt} = N_1 \frac{d\varphi}{dt}$ $\left. \begin{array}{l} \text{ولتاژ القایی در سیم پیچ} \\ \text{ثانویه} \end{array} \right\} v_2 = \frac{d\lambda_2}{dt} = N_2 \frac{d\varphi}{dt}$
---	---

$$\Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$a = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow v_1 = a v_2$$

(نسبت دور)



ترانسفورماتور کاهنده اگر $N_1 > N_2$ ($a > 1$) $\Rightarrow v_1 > v_2$

ترانسفورماتور افزایش دهنده اگر $N_1 < N_2$ ($a < 1$) $\Rightarrow v_1 < v_2$

سیم پیچ اولیه (primary winding) به سیم پیچی گفته می‌شود که به منبع تغذیه وصل است و سیم پیچ ثانویه (secondary winding) به سیم پیچی گفته می‌شود که به بار وصل است. سیم پیچی که دارای دور بیشتری باشد، ولتاژ بیشتری خواهد داشت. به این سیم پیچ، سیم پیچ فشار قوی (High Voltage (HV) Winding) گفته می‌شود. هم‌میزن سیم پیچی که دارای دور کمتری

باشد، ولتاژ کمتری نیز خواهد داشت که به آن سیم پیچ فشار ضعیف (Low voltage (LV) Winding) می‌گویند.

$$N_1 i_1 - N_2 i_2 = R \phi$$

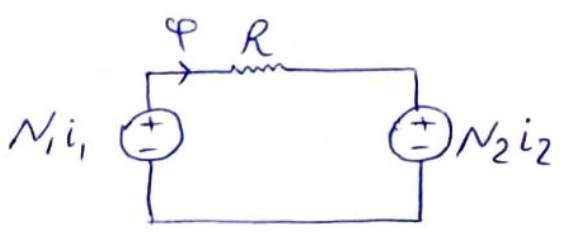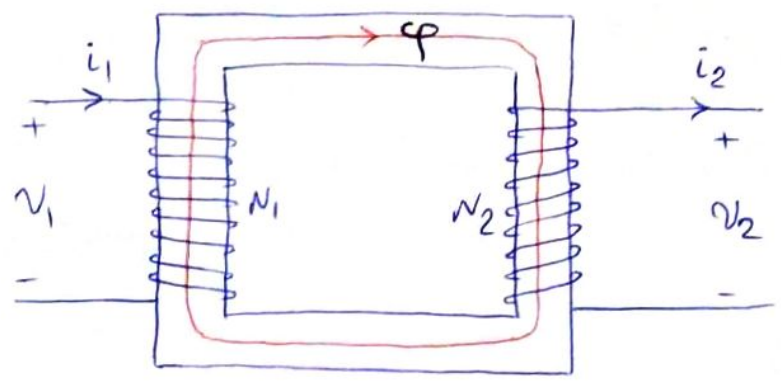

$\mu_r = \infty \Rightarrow R = 0$ چون فرض شده


$$\Rightarrow N_1 i_1 - N_2 i_2 = 0 \Rightarrow N_1 i_1 = N_2 i_2$$

به عبارت دیگر یعنی mmf تولیدی هر دو سیم پیم برابر بوده و در جهت مخالف یکدیگر هستند.

$$\Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{a} \Rightarrow \begin{cases} P_1(t) = v_1 i_1 \\ P_2(t) = v_2 i_2 \end{cases} \Rightarrow P_1(t) = P_2(t)$$

یعنی ترانسفورماتور ایده آل نه توانی تولید می کند و نه توانی مصرف می کند.

نکته: تبدیل امپدانس توسط یک ترانسفورماتور به صورت زیر است:

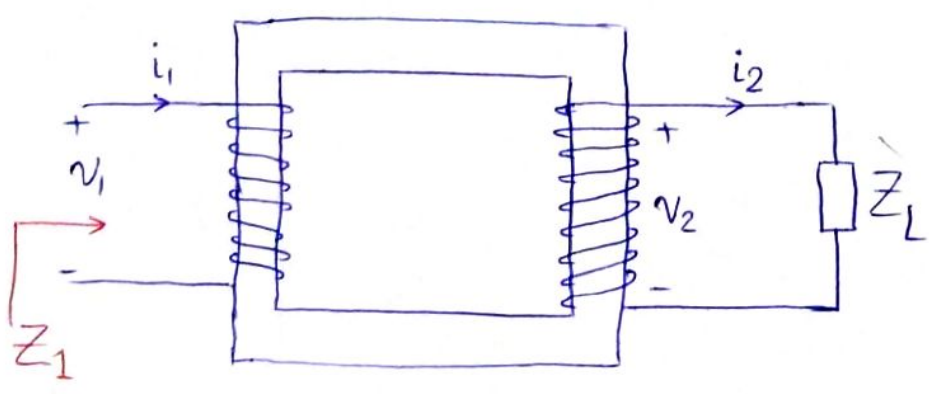

$$v_2 = Z_L i_2$$

امپدانس دیده شده از سوسرا اولیّه (v)

$$Z_1 = \frac{v_1}{i_1} = \frac{a v_2}{\frac{1}{a} i_2} = a^2 \frac{v_2}{i_2} \Rightarrow Z_1 = a^2 Z_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L$$

2014 05 22


✓ شناخت پلاریته‌ی سیم پیچ‌ها و بررسی اهمیت آن‌ها:

اگر جهت پلاریته‌ی سیم پیچ‌ها مشخص نباشد به این صورت عمل می‌کنیم ابتدا یک سر یک سیم پیچ را به طور اختیاری مثبت فرض می‌کنیم سپس یکی از سرهای سیم پیچ دیگر را نیز به طور دلخواه مثبت فرض می‌کنیم (همان جهت مثبت دو سیم پیچ باید دیگر هم پلاریته هستند همچنین سرهای منفی نیز باید دیگر هم پلاریته اند. حال از سر مثبت یک سیم پیچ جریان وارد سیم پیچ می‌کنیم و از سر مثبت سیم پیچ دیگر جریان خارج می‌کنیم. سپس جهت شار تولیدی هر دو سیم پیچ توسط این جریان‌ها را بدست می‌آوریم. اگر جهت این شارها در جهت تضعیف یکدیگر باشند، پلاریته‌های انتخابی صحیح می‌باشد ولی اگر شارها هم‌دیگر را تقویت کنند، بایستی علامت پلاریته‌ی یکی از سیم پیچ‌ها را عوض نمود.



اهمیت شناخت پلاریته‌ی در موازی کردن ترانسفورماتورهاست.

گاهی برای افزایش ظرفیت انتقال توان الکتریکی و همچنین بهبود قابلیت اطمینان انتقال این توان، ترانسفورماتورها را به صورت موازی می‌بندند. در موازی بستن ترانسفورماتورها بایستی دقت کرد که پلاریته‌های یکسان به هم وصل شوند در غیر این صورت جریان گردشی شدیدی بین آن‌ها جاری خواهد شد که منجر به داغ شدن سیم پیچ‌ها و آسیب دیدن ترانسفورماتور می‌گردد همچنین در موازی بستن دو ترانسفورماتور باید موارد زیر رعایت گردد:

- ① - ولتاژ نامی ترانسفورماتورها برابر باشد.
- ② - نسبت تبدیل آن‌ها یکسان باشد.
- ③ - ترمینال‌های هم پلاریته به یکدیگر وصل شوند.

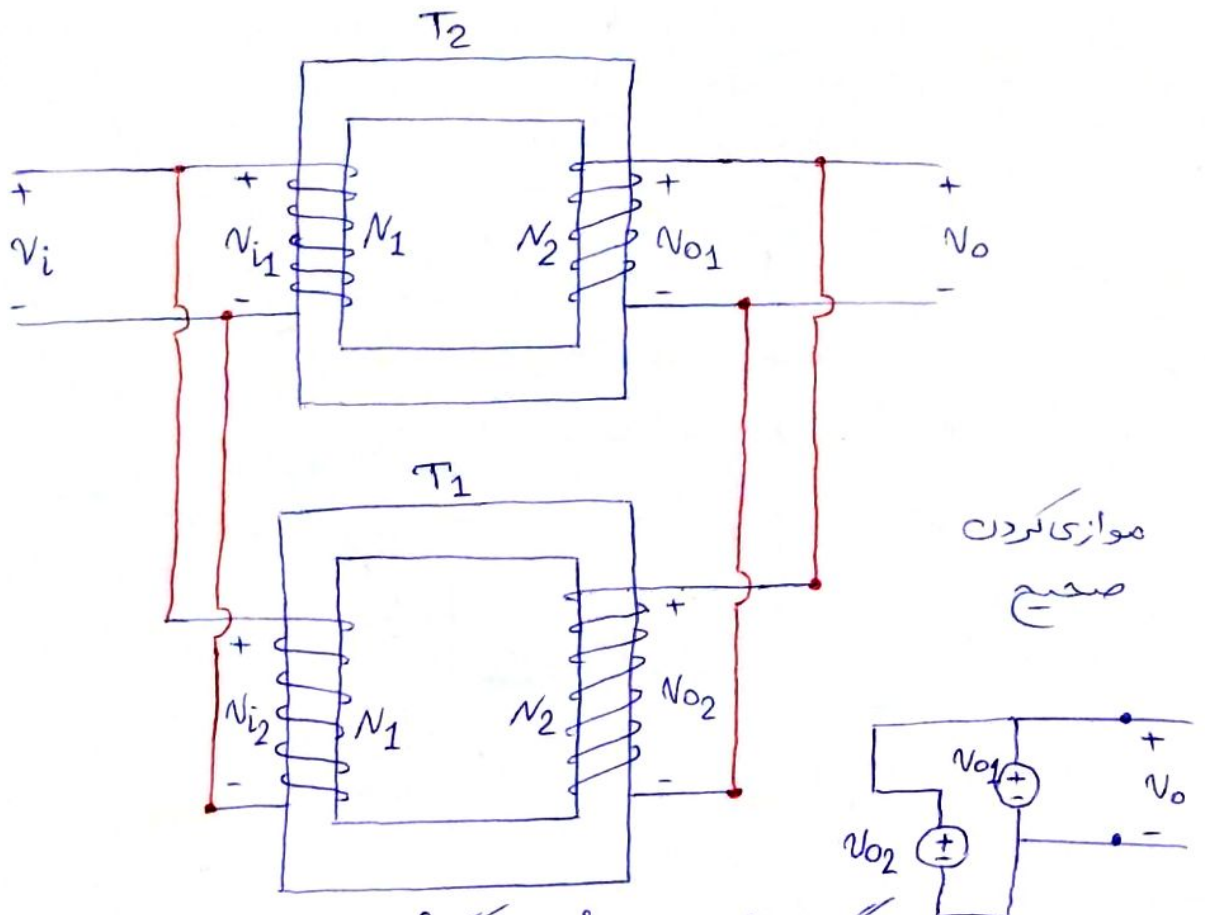


اگر $V_{02} = V_{01}$ باشد جریان گردشی نداریم.

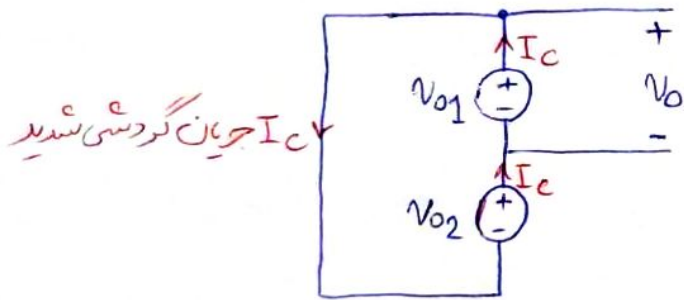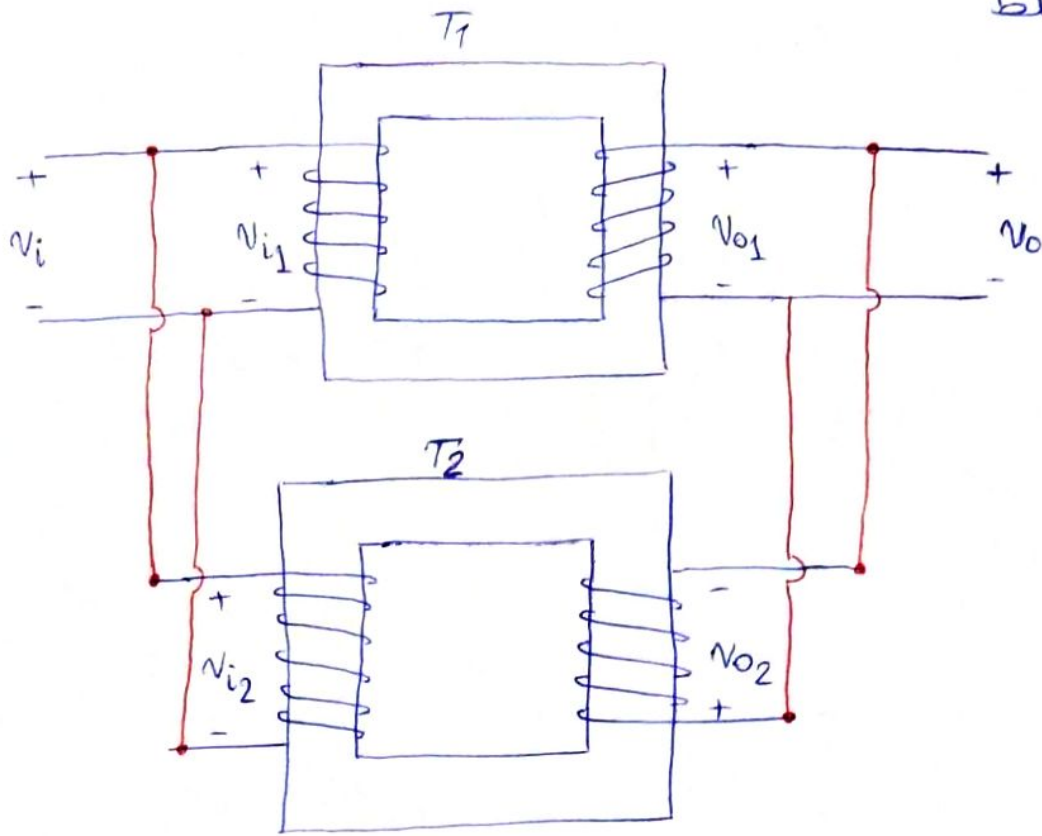


ترانسفورماتور واقعی :

باتوجه به مباحث قبلی مرحله به مرحله فرض های ساده سازی ترانسفورماتور ایده آل را حذف می کنیم تا به مدار معادل ترانسفورماتور واقعی برسیم باتوجه به آنکه μ هسته بی نهایت نیست مقدار اندکی از شارسیم بیج ها به جای این که مسیر خود را از طریق هسته بیندازند مسیر خود را از طریق فاصله ی هوایی طی می کنند. قسمت اعظم شار مغناطیسی که از داخل هسته و حوسیم بیج رد می شود را شار اصلی ϕ_m (main flux) می نامند. این شار است که حوسیم بیج را به یکدیگر از لحاظ مغناطیسی کوپل می کند. ولی بخشی از شارهای مغناطیسی تنها یک سیم بیج را دور می زنند. به این شارها، شارهای نشتی ϕ_l (Leakage flux) گفته می شود

2014 05 22

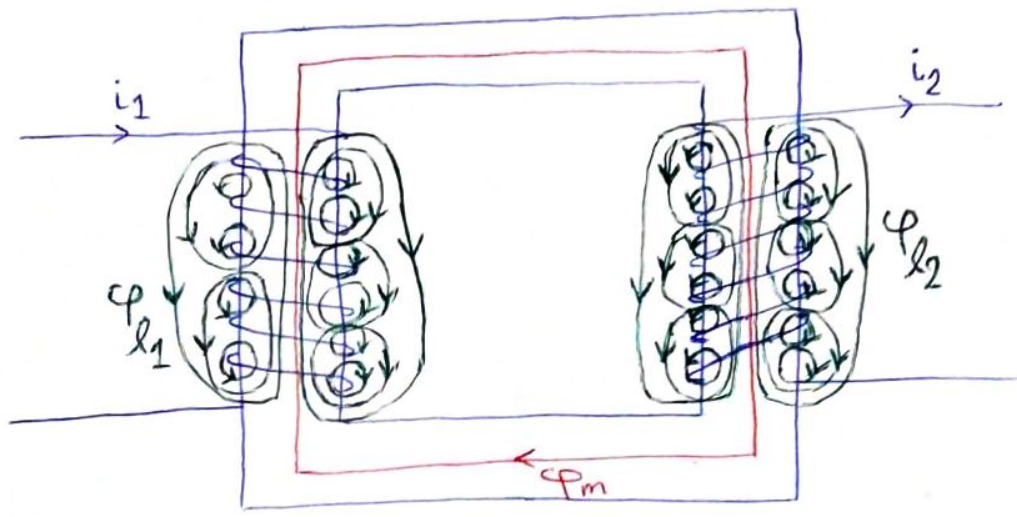

$$R_c = \frac{l_c}{\mu_0 \mu_r A_c}$$

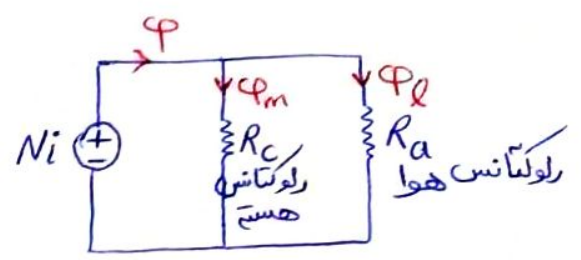

نشان بدهی سیم پیچ ها عبارت است از:

$$\left. \begin{array}{l} \text{نشان بدهی سیم پیچ اولی} \\ \text{نشان بدهی سیم پیچ ثانویه} \end{array} \right\} \begin{cases} \lambda_p = \phi_{p1} + \phi_{p2} + \dots + \phi_{pNp} \\ \lambda_s = \phi_{s1} + \phi_{s2} + \dots + \phi_{sNs} \end{cases}$$

- ϕ_{pj} : شماره و نام سیم پیچ اولی
- ϕ_{sj} : شماره و نام سیم پیچ ثانویه
- N_p : تعداد دور سیم پیچ اولی
- N_s : تعداد دور سیم پیچ ثانویه

ولتاژ القا شده در سیم پیچ ها برابر است با:

$$\left\{ \begin{array}{l} v_p = \frac{d\lambda_p}{dt} \\ v_s = \frac{d\lambda_s}{dt} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_p = \frac{d\phi_{p1}}{dt} + \dots + \frac{d\phi_{pNp}}{dt} \\ v_s = \frac{d\phi_{s1}}{dt} + \dots + \frac{d\phi_{sNs}}{dt} \end{array} \right.$$

2014 05 22

$$\left. \begin{array}{l} \text{نشان متوسط اولی} \\ \text{نشان متوسط ثانویه (۱۰)} \end{array} \right\} \begin{cases} \bar{\phi}_p = \phi_m + \bar{\phi}_{lp} \\ \bar{\phi}_s = \phi_m + \bar{\phi}_{ls} \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{\phi}_{lp} = \frac{\sum_{j=1}^{Np} \phi_{lpj}}{Np} \\ \bar{\phi}_{ls} = \frac{\sum_{j=1}^{Ns} \phi_{lsj}}{Ns} \end{array} \right. \begin{array}{l} \text{نشان متوسط اولی} \\ \text{نشان متوسط ثانویه} \end{array}$$

φ_{lp} : شار نسی دور زام سیم بیج اولیه

φ_{ls} : شار نسی دور زام سیم بیج ثانویه

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_p = N_p \bar{\varphi}_p \\ \lambda_s = N_s \bar{\varphi}_s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nu_p = N_p \frac{d\bar{\varphi}_p}{dt} = N_p \frac{d(\varphi_m + \bar{\varphi}_{lp})}{dt} \\ \nu_s = N_s \frac{d\bar{\varphi}_s}{dt} = N_s \frac{d(\varphi_m + \bar{\varphi}_{ls})}{dt} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \nu_p = N_p \frac{d\varphi_m}{dt} + N_p \frac{d\bar{\varphi}_{lp}}{dt} \\ \nu_s = N_s \frac{d\varphi_m}{dt} + N_s \frac{d\bar{\varphi}_{ls}}{dt} \end{cases}$$

تعریف می کنیم:

$$\begin{cases} e_p = N_p \frac{d\varphi_m}{dt} \\ e_s = N_s \frac{d\varphi_m}{dt} \\ e_{lp} = N_p \frac{d\bar{\varphi}_{lp}}{dt} \\ e_{ls} = N_s \frac{d\bar{\varphi}_{ls}}{dt} \end{cases}$$

ولتاژهای القایی در اثر شار اصلی

ولتاژهای القایی در اثر شارهای نسی

$$\Rightarrow \begin{cases} \nu_p = e_p + e_{lp} \\ \nu_s = e_s + e_{ls} \end{cases}$$

$$\frac{e_p}{e_s} = \frac{N_p}{N_s} = a$$

$$e_{lp} = N_p \frac{d\bar{\varphi}_{lp}}{dt} = N_p \frac{d\left(\frac{N_p i_p}{R_{lp}}\right)}{dt}$$

$$\Rightarrow e_{lp} = \frac{N_p^2}{R_{lp}} \frac{di_p}{dt}$$

R_{lp} : رلوکتانس متوسط فاصلی هوایی دورهای سیم بیج اولیه

R_{ls} : رلوکتانس متوسط فاصلی هوایی دورهای سیم بیج ثانویه

به طور مشابه داریم:


$$e_{ls} = \frac{N_s^2}{R_{ls}} \frac{di_s}{dt}$$

همچنین تعریف می‌کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} \text{اندوکتانس نسبی سیم پیچ اولیه} \\ \text{اندوکتانس نسبی سیم پیچ ثانویه} \end{array} \right\} \begin{array}{l} L_{lp} = \frac{N_p^2}{R_{lp}} \\ L_{ls} = \frac{N_s^2}{R_{ls}} \end{array}$$

بنابراین اثر وجود شار نسبی در سیم پیچ‌ها را می‌توان به کمک یک ترانسفورماتور ایده‌آل به صورت زیر نمایش داد:


ترانسفورماتور ایده‌آل

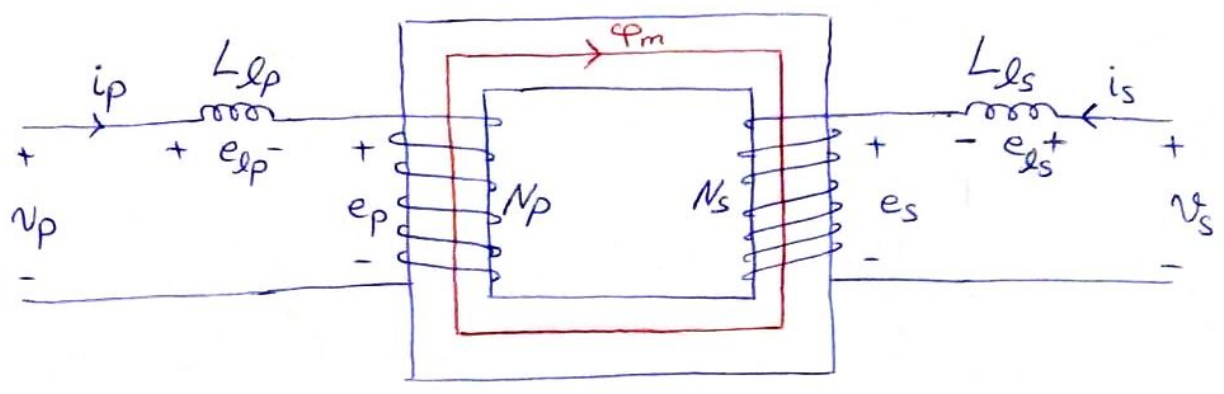

$$\begin{cases} \frac{e_p}{e_s} = \frac{N_p}{N_s} \\ v_p = e_p + e_{lp} \\ v_s = e_s + e_{ls} \end{cases}$$

حال اثر وجود مقاومت سیم پیچ‌ها را در نظر می‌گیریم. از آنجا که طول رشته مسی به کار رفته در سیم پیچ زیاد است این سیم پیچ‌ها مقداری مقاومت اهمی از خود نشان می‌دهند. این مقاومت در کل سیم پیچ گسترده شده است با این وجود می‌توان در مدار معادل آن را بایک مقاومت فشرده‌ی سری نشان داد در این صورت مدار معادل ترانسفورماتور واقعی به صورت زیر اصلاح می‌گردد




ترانسفورماتور ایده‌آل

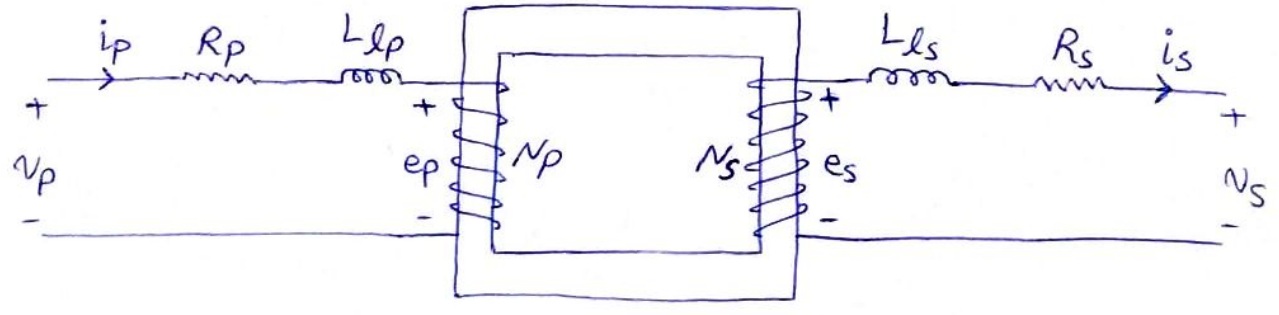


$$\bar{\phi}_s = \bar{\phi}_m + \bar{\phi}_{ls}$$

حال اثر وجود تلفات در هسته و وجود جریان مغناطیس کشنده هسته (که ایجاد کننده شار اصلی ϕ_m است) در نظر می‌گیریم. اگر فرض کنیم که شار اصلی هسته به صورت $\phi = \phi_m \sin \omega t$ باشد، آن‌گاه با استفاده از مسقفی $i - \phi$ هسته می‌توان جریان سیم پیچ را به دست آورد:

2014 05 22

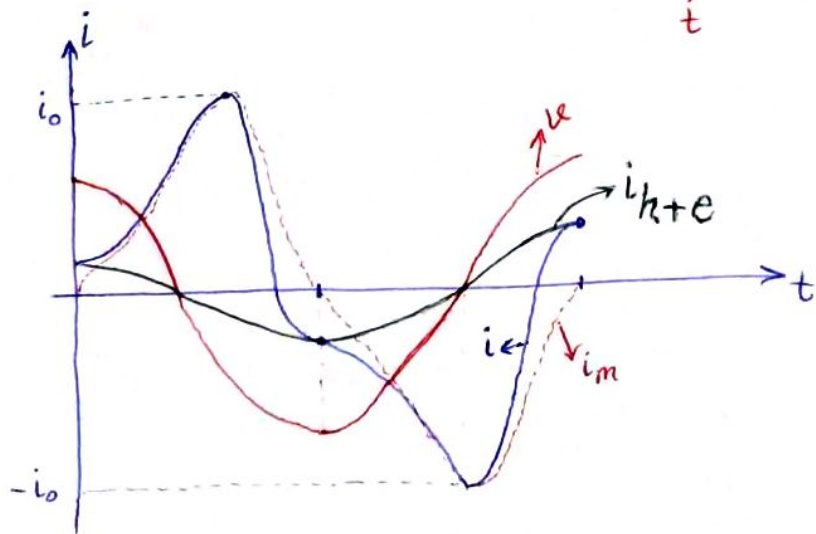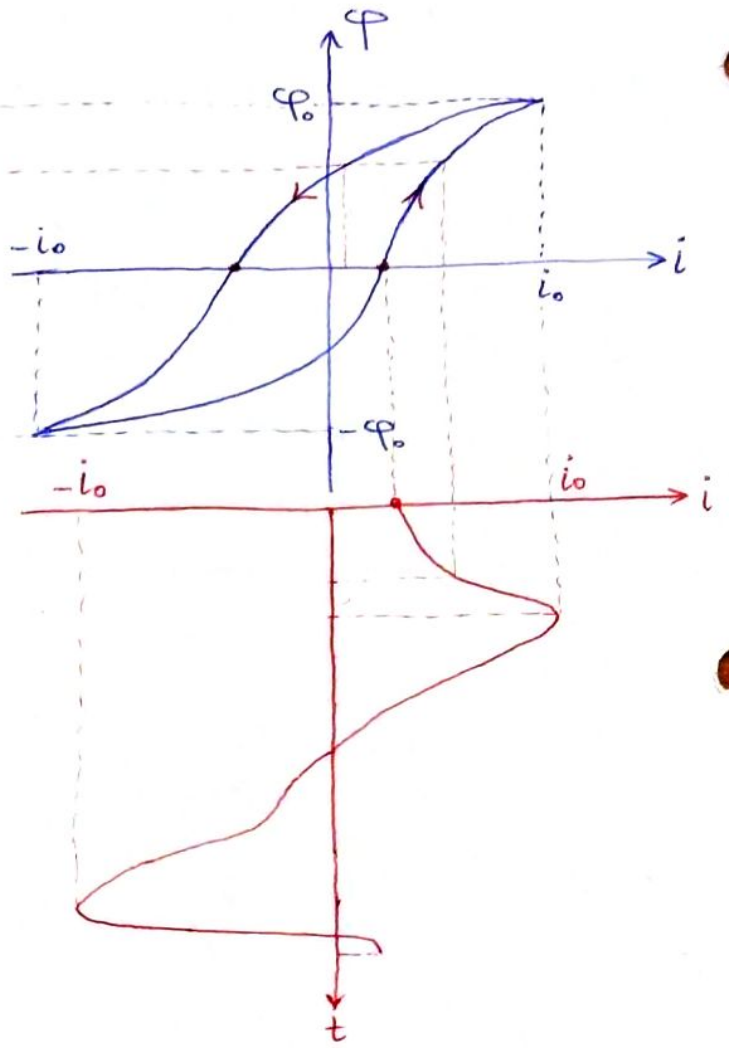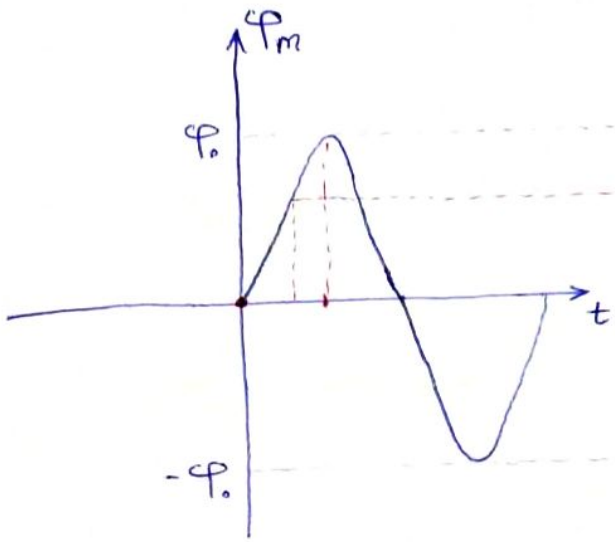

$$V = N \frac{d\phi}{dt} = V_m \cos \omega t$$

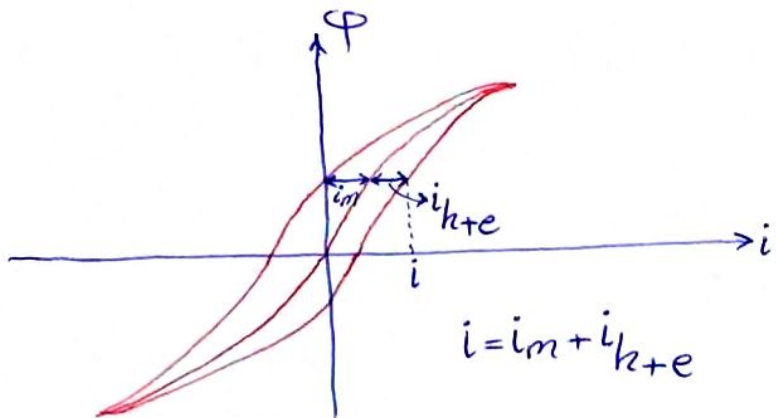

2014 05 22

همانگونه که در شکل موج های جریان سیم پیچ مشاهده می شود، می توان آن را به صورت مجموع دو جریان

i_m و i_{h+e} نمایش داد. i_{h+e} بیانگر تلفات هسته است باقی در شکل موج جریان i_{h+e} و ولتاژ

سیم پیچ (V) مشاهده می گردد که این دو باید دیگر هم فاز هستند لذا این جریان می تواند با جریان یک مقاومت متصل به ولتاژ مدل گردد. همچنین ملاحظه شد که جریان i_m علاوه بر هارمونیک اصلی دارای


هارمونیک های فرد مرتبه ی بالاتر نیز می باشد. هارمونیک های مرتبه ی فرد بالاتر به دلیل ورود هسته به ناحیه اشباع ایجاد شده اند با فرض آن که هسته زیاد چار اشباع نشده باشد، می توان فرض کرد که دامنه ی هارمونیک ها

مرتبه ی بالا نسبت به هارمونیک اصلی جریان i_m ناچیز بوده و قابل صرف نظر کردن هستند. هارمونیک اصلی جریان i_m سینوسی بوده و نسبت به ولتاژ سیم پیچ 90° درجه پس فاز دارد. بنابراین می توان آنرا با جریان

یک اندوکتانس مدل نمود به جریان i_m جریان معطاطیس کشدگی (magnetizing current)


گفته می شود با در نظر گرفتن تلفات و جریان معطاطیس کشدگی هسته، مدار معادل کلی ترانسفورماتور واقعی به صورت زیر خواهد شد:

ترانسفورماتور ایده آل

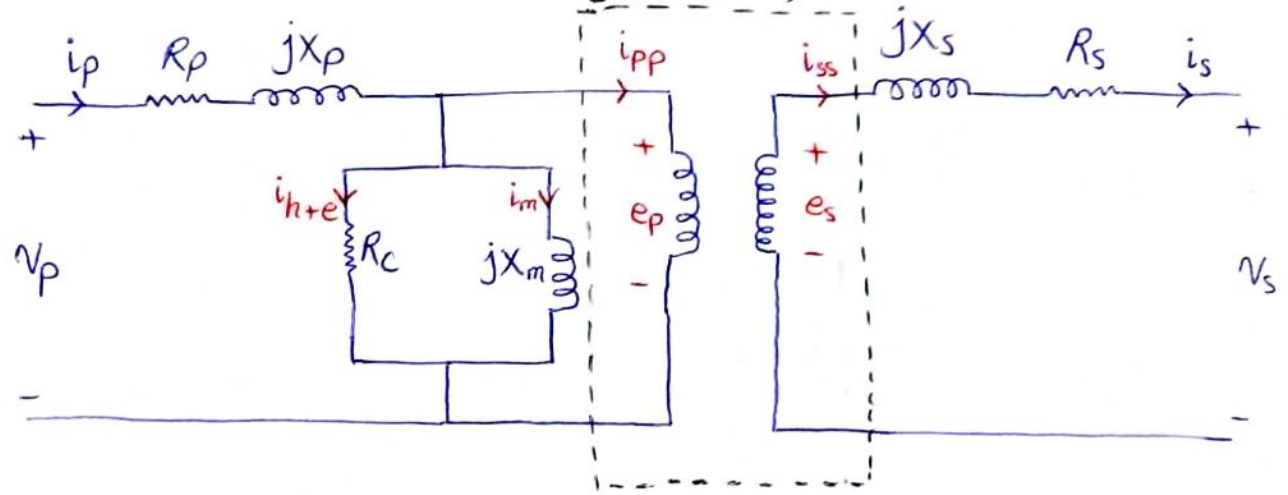

$$\frac{e_p}{e_s} = a, \quad \frac{i_{pp}}{i_{ss}} = \frac{1}{a}$$


می توان امپدانس های ثانویه را به اولیه منتقل کرد و بالعکس.

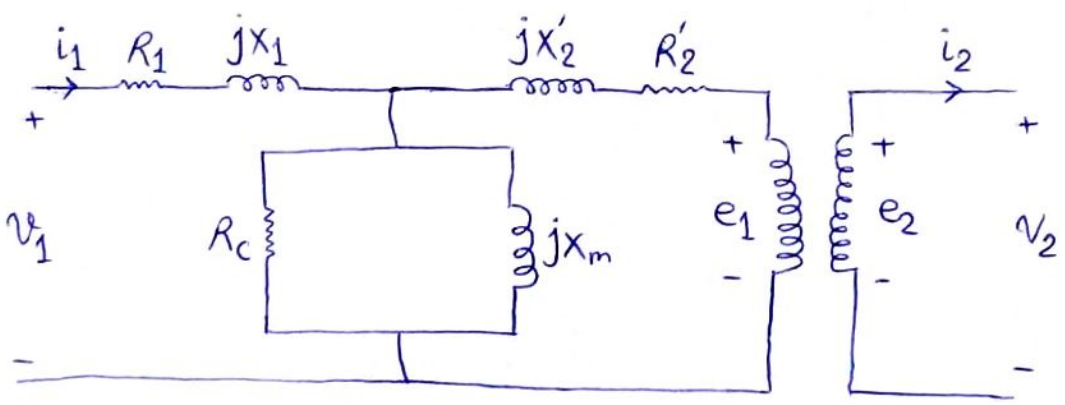

$$X'_2 = a^2 X_2, \quad R'_2 = a^2 R_2, \quad \frac{e_1}{e_2} = a$$

مدار معادل انتقال یافته به اولیه ترانسفورماتور

2014 05 22

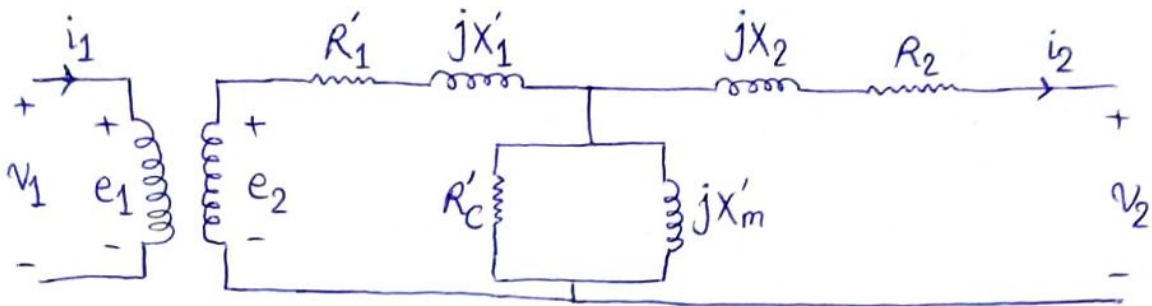

$$R_1' = \frac{R_1}{a^2}, \quad X_1' = \frac{X_1}{a^2}, \quad X_m' = \frac{X_m}{a^2}, \quad R_c' = \frac{R_c}{a^2}, \quad \frac{e_1}{e_2} = a$$

مدار معادل انتقال یافته به ثانویه ترانسفورماتور

نکته: معمولاً مقادیر R_c و X_m بسیار بزرگتر از مقادیر R_1 و R_2 و X_1 و X_2 هستند. به سادگی


موازی R_c با X_m سادگی بی باری نیز گفته می شود زیرا حتی وقتی که جریان بار صفر باشد

($i_{pp} = 0 \leftarrow i_s = 0$) نیز از این شاخه جریان کشیده می شود و لذا جریان بی باری در سمت اولیه

برابر با جریان های این شاخه خواهد بود به جریان i_0 (جریان بی باری گفته می شود مقدار جریان بی باری در مقایسه با جریان نامی بار ترانسفورماتور بسیار ناچیز است.


معمولاً برای ساده سازی، مدار معادل ترانسفورماتور را به صورت زیر نیز نمایش می دهند:

معمولاً برای ساده سازی، مدار معادل ترانسفورماتور را به صورت زیر نیز نمایش می دهند:

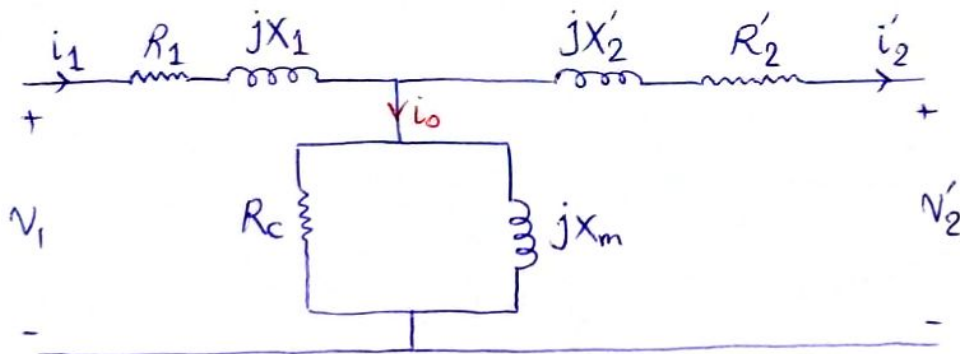

$$V_2' = aV_2 \quad \text{و} \quad i_2' = \frac{i_2}{a}$$


مدار معادل T ترانسفورماتور انتقال یافته به اولیه

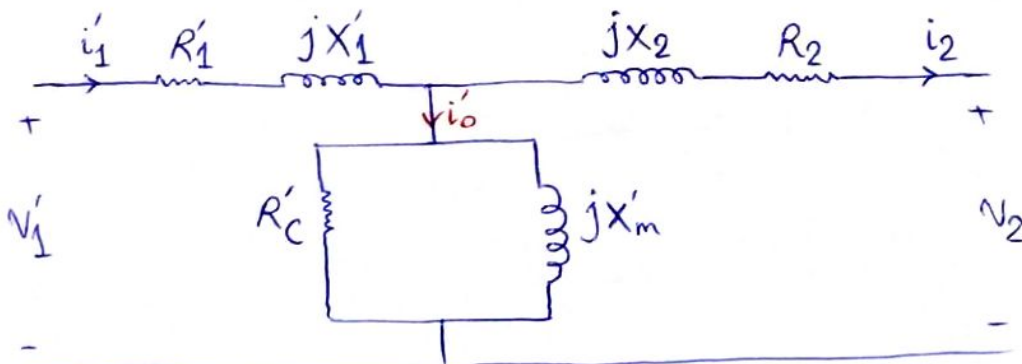

$$V_1' = \frac{V_1}{a} \quad \text{و} \quad i_1' = ai_1$$

مدار معادل T ترانسفورماتور انتقال یافته به ثانویه


با توجه به آن که مقادیر R_c و X_m نسبت به R_1 و R_2 و X_1 و X_2 بسیار بزرگ بوده و جریان i نسبت به جریان i_1 و i_2 ناچیز است می توان با تقریب خوبی امپدانس سیم پیچ های اولیه یا ثانویه را به دو سمت شاخه بی بار منتقل نمود

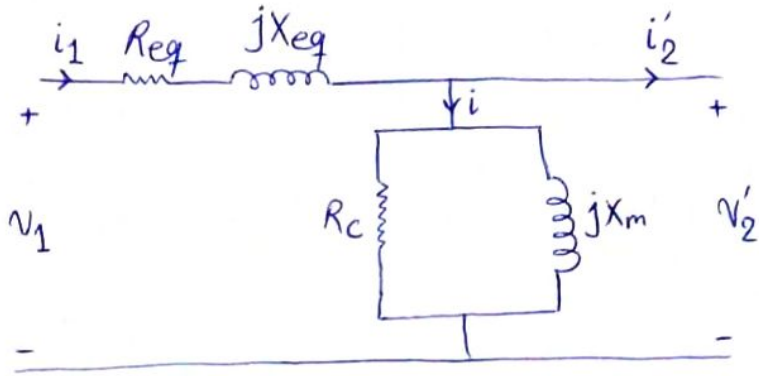

$$R_{eq} = R_1 + a^2 R_2$$

$$X_{eq} = X_1 + a^2 X_2$$

مدار معادل L ترانسفورماتور انتقال یافته به اولیه

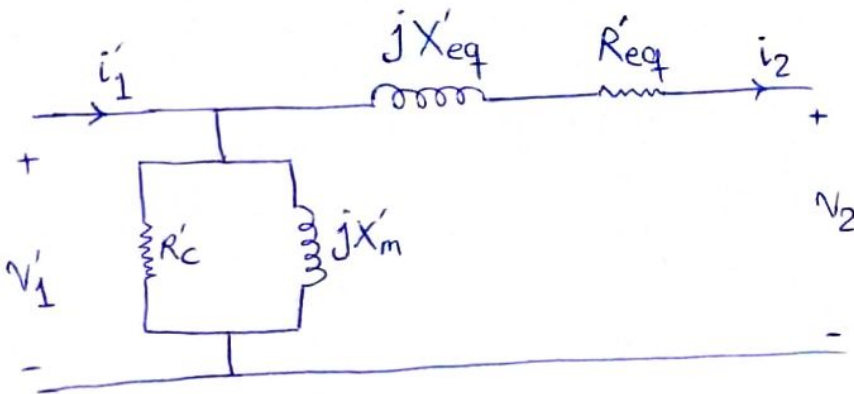


$$X'_{eq} = \frac{X_1}{a^2} + X_2$$


$$R'_{eq} = \frac{R_1}{a^2} + R_2$$

مدار معادل L ترانسفورماتور انتقال یافته به ثانویه

می توان باینک تقریب دیگر از شاخه موازی نیز صرف نظر کرد :

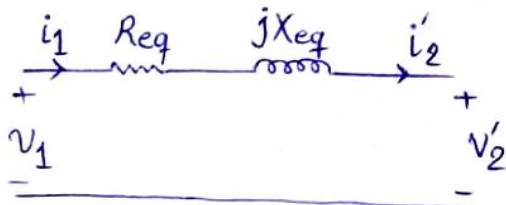

انتقال یافته به اولیه

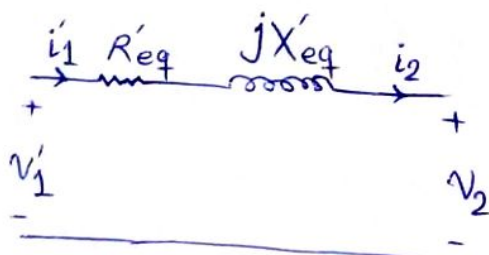

انتقال یافته به ثانویه

تفصیل پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور:

برای تعیین پارامترهای مدار معادل از یک سری آزمایش‌های عملی استفاده می‌شود که عبارتند از:


① آزمایش اتصال کوتاه $\leftarrow R_{eq}, X_{eq}$

② آزمایش مدار باز $\leftarrow R_c, X_m$



الف) آزمایش اتصال کوتاه (short circuit test)

ولتاژ


در این آزمایش یک طرف ترانسفورماتور اتصال کوتاه شده و به طرف دیگر آن منبع تغذیه وصل می‌شود. سطح ولتاژ این منبع از مقدار صفر تا صدی افزایش داده می‌شود که جریان ترانسفورماتور برابر با جریان نامی آن گردد سپس ولتاژ، جریان و توان را در طرف تغذیه قرائت می‌کنند. مقدار ولتاژ تغذیه در این تست خیلی پایین‌تر از ولتاژ نامی ترانسفورماتور است.

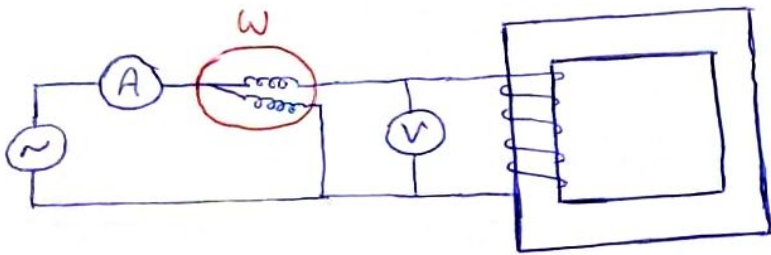


مدار معادل ترانسفورماتوری توان به صورت زیر رسم نمود:

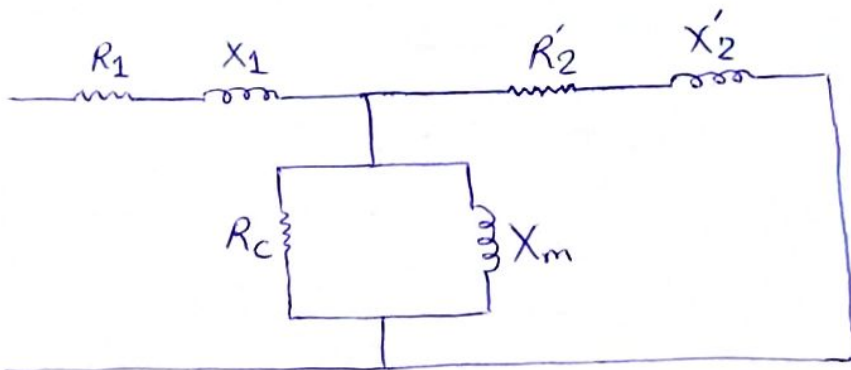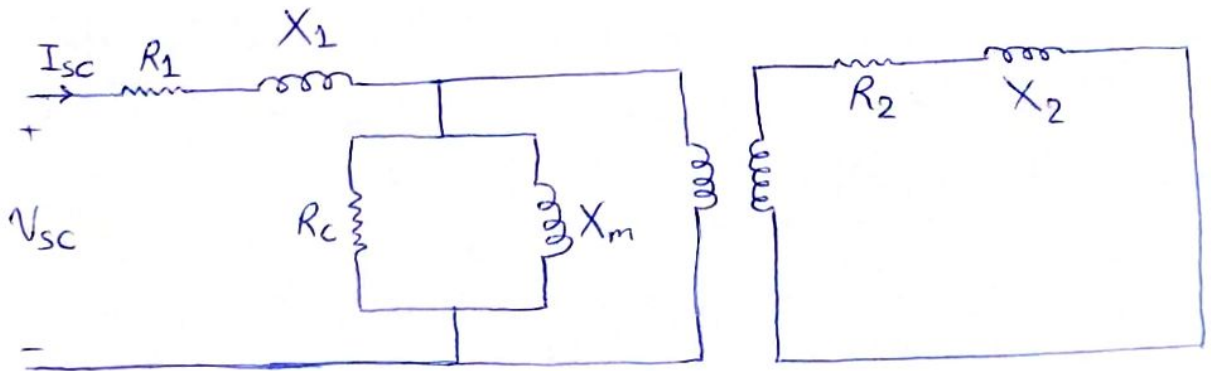

با توجه به آن که R_c و X_m از R'_2 و X'_2 خیلی بزرگتر هستند می‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد:

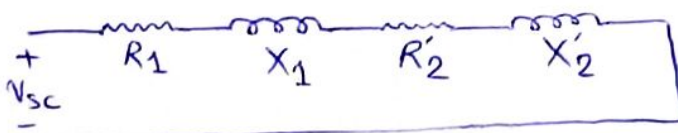

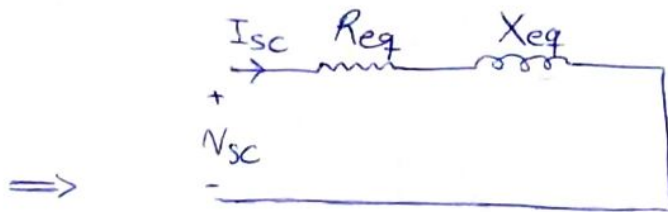

حال به کمک مقادیر اندازه گیری شده V_{sc} و I_{sc} و P_{sc} داریم:

$$P_{sc} = R_{eq} I_{sc}^2 \Rightarrow R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}$$



$$|Z_{sc}| = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} \Rightarrow |Z_{sc}| = \sqrt{X_{eq}^2 + R_{eq}^2} \Rightarrow X_{eq} = \sqrt{|Z_{sc}|^2 - R_{eq}^2}$$



$$X_{eq} = \sqrt{\left(\frac{V_{sc}}{I_{sc}}\right)^2 - \left(\frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}\right)^2}$$

اگر اتصال کوتاه در ثانویه و منبع ولتاژ و اندازه گیری ها در اولیه باشد، R_{eq} و X_{eq} بدست آمده مقادیر انتقال یافته به اولیه هستند و اگر اتصال کوتاه در اولیه باشد و منبع ولتاژ و اندازه گیری ها در سمت ثانویه باشند آن گاه R_{eq} و X_{eq} مناسب شده انتقال یافته به ثانویه هستند.

با توجه به کوچک بودن جریان نامی سیم پیچ فشار قوی نسبت به سیم پیچ فشار ضعیف معمولاً در آزمایشگاهها طرف LV را اتصال کوتاه کرده و به سمت HV ولتاژ وصل می شود در این صورت از منبع ولتاژ تغذیه (ترنزاور) جریان کوچکتري رد می شود در این صورت باید ترنزاور کم توان و کم هزینه می توان تست اتصال کوتاه را انجام داد (ب) تست مدار باز (open circuit test):

در این تست یکی از سیم پیچ های ترانسفورماتور اتصال باز قرار داده شده و به سیم پیچ دیگر ولتاژ نامی اعمال می شود

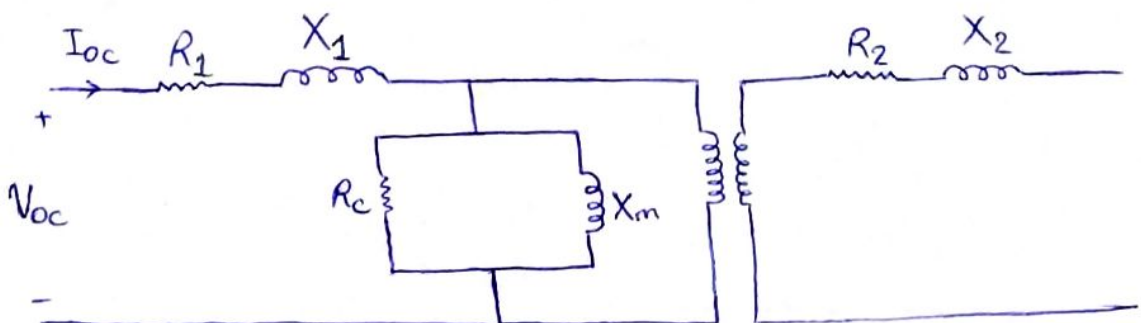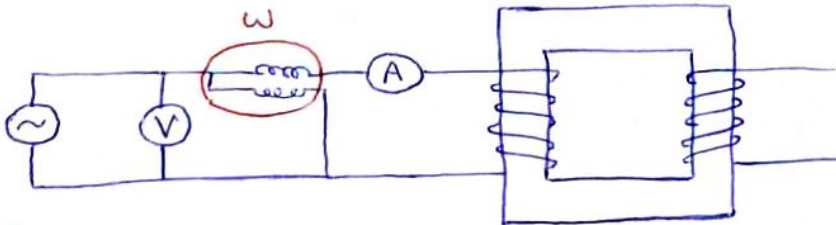

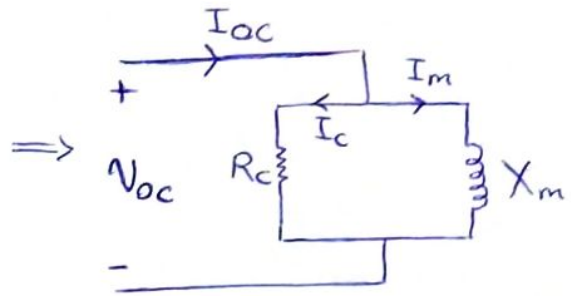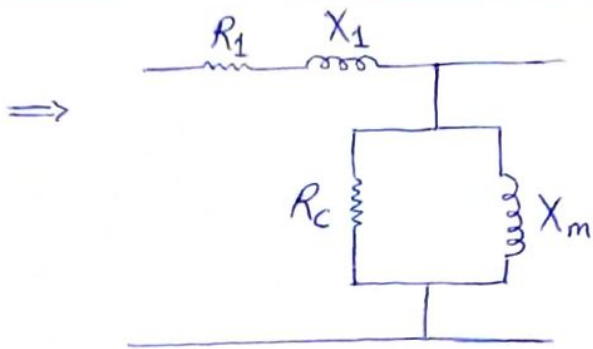

$$I_{oc} \angle \theta = I_c - jI_m$$

$$P_{oc} = \frac{V_{oc}^2}{R_c} \Rightarrow R_c = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}}$$

$$I_{oc} = \sqrt{I_c^2 + I_m^2} \Rightarrow I_m = \sqrt{I_{oc}^2 - I_c^2}$$

$$|I_m| = \frac{V_{oc}}{X_m} \Rightarrow \frac{V_{oc}}{X_m} = \sqrt{I_{oc}^2 - \left(\frac{V_{oc}}{R_c}\right)^2}$$

$$X_m = \frac{V_{oc}}{\sqrt{I_{oc}^2 - \left(\frac{V_{oc}}{R_c}\right)^2}} = \frac{V_{oc}}{\sqrt{I_{oc}^2 - \left(\frac{P_{oc}}{V_{oc}}\right)^2}}$$

با توجه به آنکه ترانزیتور تست در آزمایش اتصال باز با سستی ولتاژ نامی را تهیه کند معمولاً این تست از سمت LV انجام شده و سمت HV به صورت باز قرار داده می شود به طوری که آزمایش از هر طرفی که انجام شده باشد مقادیر R_c و X_m بدست آمده متعلق شدن به آن طرف هستند.

در تست مدار باز، جریان کشیده شده توسط ترانسفورماتور بسیار پایین تر از جریان نامی است.

نکته: در تست مدار باز R_c و X_m هستند و در تست اتصال کوتاه R_{eq} و X_{eq} سیم پیچ ها تعیین می شوند (از آنجا که R_c و X_m وابسته به شار هستند هستند و پوست داریم این مقادیر تحت شرایط نامی تعیین کردند، در تست مدار باز ولتاژ نامی به سیم پیچ اعمال می شود تا هسته تحت شار نامی کار کند. از طرفی تلفات سیم پیچ نیز وابسته به جریان آن است. برای آنکه تلفات سیم پیچ در شرایط نامی بدست آید در تست اتصال کوتاه با سستی جریان نامی از آن ها عبور داده شود.

نکته: اگر در هسته شار $\varphi = \varphi_m \sin \omega t$ وجود داشته باشیم داریم:

$$\begin{cases} V_1 = N_1 \frac{d\varphi_1}{dt} = N_1 \varphi_m \omega \cos \omega t \\ V_2 = N_2 \frac{d\varphi_2}{dt} = N_2 \varphi_m \omega \cos \omega t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = V_{m1} \cos \omega t, V_{m1} = N_1 \varphi_m \omega, V_{rms1} = \frac{N_1 \varphi_m \omega}{\sqrt{2}} \\ V_2 = V_{m2} \cos \omega t, V_{m2} = N_2 \varphi_m \omega, V_{rms2} = \frac{N_2 \varphi_m \omega}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

$$V_{rms} = \frac{N \Phi_m \omega}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f N \Phi_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow \boxed{V_{rms} = 4.44 N \Phi_m f}$$

مثال: نتایج تست یک ترانسفورماتور تک فاز: 20 kVA ، 50 Hz ، $2400 \text{ V} / 240 \text{ V}$ به صورت زیر است:

$$126.6 \text{ W}, 1.066 \text{ A}, 240 \text{ V}$$

تست مدار باز:

$$284 \text{ W}, 8.34 \text{ A}, 57.7 \text{ V}$$

تست اتصال کوتاه:

$$V_{n1} = 2400 \Rightarrow I_{n1} = \frac{20 \times 10^3}{2400} = 8.33 \text{ A}$$

$$V_{n2} = 240 \Rightarrow I_{n2} = \frac{20 \times 10^3}{240} = 83.3 \text{ A}$$

با توجه به آنکه در تست OC ولتاژ برابر با ولتاژ نامی LV است این تست از سمت LV انجام شده است:

$$R_c = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}} = \frac{240^2}{126.6} = 454.98 \Omega$$

$$X_m = \frac{V_{oc}}{\sqrt{I_{oc}^2 - \left(\frac{P_{oc}}{V_{oc}}\right)^2}} = \frac{240}{\sqrt{1.066^2 - \left(\frac{126.6}{240}\right)^2}} = 259.1 \Omega$$

با توجه به آنکه جریان در تست اتصال کوتاه برابر با جریان نامی HV است، این تست در سمت HV انجام شده است.


$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{284}{8.34^2} = 4.1 \Omega$$

$$X_{eq} = \sqrt{\left(\frac{V_{sc}}{I_{sc}}\right)^2 - R_{eq}^2} = 5.57 \Omega$$

R_{eq} و X_{eq} انتقال یافته به HV هستند و همچنین R_c و X_m مناسب شده انتقال یافته به LV هستند.

تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور: (Voltage Regulation)


به دلیل وجود امپدانس سری سیم پیچ اگر از ترانسفورماتور جریان بار کشیده شود، ولتاژ در سمت خروجی متفاوت از حالت بی باری خواهد بود.

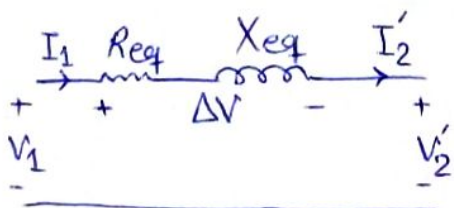

$$\Rightarrow V_2 = V_1 - (R_{eq} + jX_{eq}) I_2$$

انتقال یافته به اولیه

2014 05 22

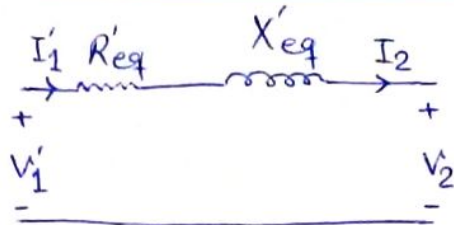

انتقال یافته به ثانویه

$$\Rightarrow V_2 = V_1' - (R'_{eq} + jX'_{eq}) I_2$$


در حالت کلی داریم:

$$V_{2L} = V_{2NL} - (R_{eq} + jX_{eq}) I$$

ولتاژ بار: V_{2L}

ولتاژ بی باری: V_{2NL}

اگر جریان صفر باشد داریم: $V_{2L} = V_{2NL}$

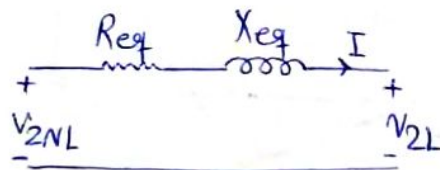


تنظیم ولتاژ به صورت زیر تعریف می شود:

$$VR\% = \frac{|V_{2NL}| - |V_{2L}|}{|V_{2L}|} \times 100$$


از آنجا که بایستی ولتاژ حوسر بار برابر با ولتاژ نامی باشد معمولاً در مسائل فرض می شود که V_{2L} برابر با ولتاژ نامی است و به کمک آن جریان و ولتاژ V_{2NL} را تعیین می کنند. به صورت کلی سه حالت زیر برای محاسبه $VR\%$ وجود دارد:

$$V_{2NL} = V_{2L} + (R_{eq} + jX_{eq}) I_2$$

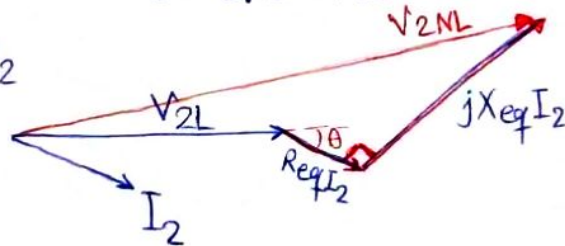

الف) بار پس فاز باشد


$$|V_{2NL}| > |V_{2L}| \Rightarrow VR\% > 0$$

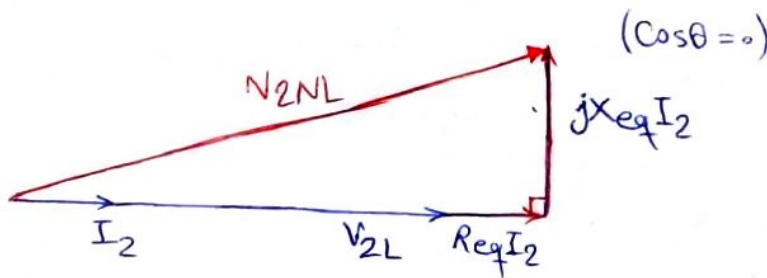

ب) بار اهنی باشد


$$|V_{2NL}| > |V_{2L}| \Rightarrow VR\% > 0$$

ج) بار خازنی باشد:

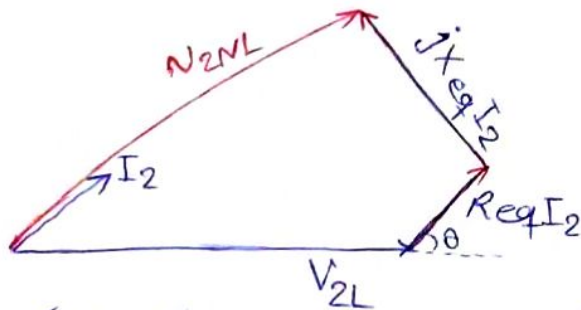

در این حالت بسته به اندازهی جریان و زاویهی آن، اندازهی V_{2NL} می‌تواند بزرگتر، کوچکتر و یا مساوی اندازهی V_{2L} گردد. در نتیجه در بار خازنی هر سه حالت $VR\% > 0$ ، $VR\% < 0$ و $VR\% = 0$ قابل حصول می‌باشد.

تعیین رابطی تقریبی برای $VR\%$

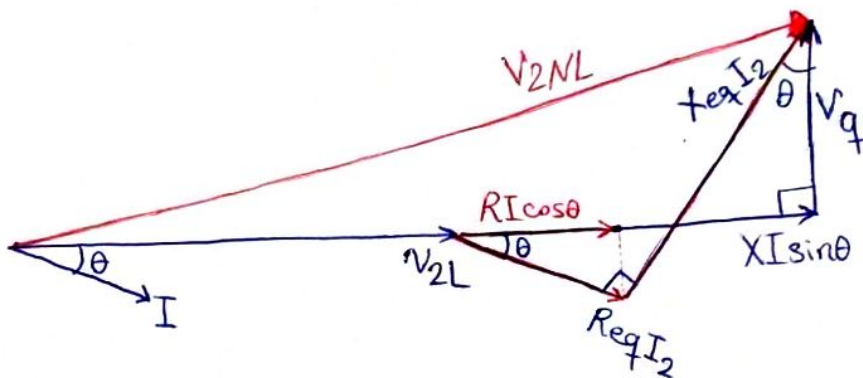

$$\theta = \angle V - \angle I$$

$\theta > 0$ برای بارهای پس‌فاز

$\theta < 0$ برای بارهای پیش‌فاز

$$|V_{2NL}|^2 = |(V_{2L} + R_{eq} I \cos \theta + X_{eq} I \sin \theta)|^2 + |V_q|^2$$


از آنجا که معمولاً V_q دارای مقدار کوچکی است می‌توان از آن صرف‌نظر کرد

$$|V_{2NL}| \approx |V_{2L}| + R_{eq} I \cos \theta + X_{eq} I \sin \theta$$

$$\Rightarrow |V_{2NL}| - |V_{2L}| \approx R_{eq} I \cos \theta + X_{eq} I \sin \theta$$

$$\Rightarrow VR\% = \frac{R_{eq} I \cos \theta + X_{eq} I \sin \theta}{|V_{2L}|} \times 100\%$$


اگر فرض کنیم مقدار جریان I ثابت باشد، برای مقادیر مختلف θ ، $VR\%$ های مختلف حاصل خواهد شد.

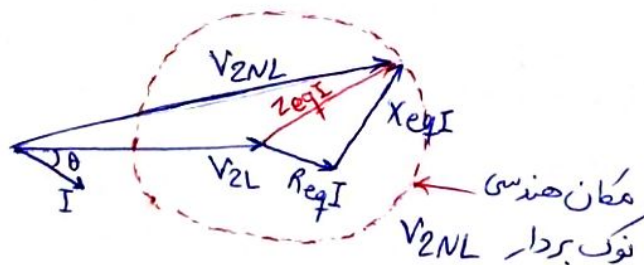

که در آن مقدار ماکزیمم %VR روی می دهد به صورت زیر بدست می آید:

$$\frac{d(VR\%)}{d\theta} = 0 \Rightarrow -R_{eq} I \sin\theta_{max} + X_{eq} I \cos\theta_{max} = 0$$

$$\frac{\sin\theta_{max}}{\cos\theta_{max}} = \frac{X_{eq}}{R_{eq}}$$

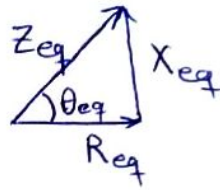

$$\tan\theta_{max} = \tan\theta_{eq} \Rightarrow \theta_{max} = \theta_{eq}$$

$$\cos\theta_{max} = \frac{R_{eq}}{|Z_{eq}|} \text{ و } \theta_{max} > 0 \text{ بار پس فاز}$$

یعنی VR% وقتی ماکزیمم می شود که ضریب توان بار برابر با ضریب توان امپدانس سری ترانسفورماتور گردد
زاویه ای که در آن VR% برابر صفر می گردد به صورت زیر مناسبه می شود:

$$VR\% = 0 \Rightarrow R_{eq} I \cos\theta_0 + X_{eq} I \sin\theta_0 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\sin\theta_0}{\cos\theta_0} = \frac{-R_{eq}}{X_{eq}} \Rightarrow \tan\theta_0 = -\frac{R_{eq}}{X_{eq}} \Rightarrow \cos\theta_0 = \frac{X_{eq}}{|Z_{eq}|}$$

$\theta_0 < 0$ بار پیش فاز

- راندمان (Efficiency)

راندمان ترانسفورماتور به صورت زیر تعریف می شود:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

$$\begin{cases} P_{out} = V_2 I_2 \cos\theta \\ P_{in} = P_{out} + P_{Loss} = V_2 I_2 \cos\theta + P_c + P_{cu} \end{cases}$$

تلفات آهنی تلفات مسی

P_c تلفات هسته ای ترانسفورماتور است که به آن تلفات آهنی نیز گفته می شود از آنجا که تلفات هسته وابسته به

شار موجود در آن می باشد و از طرفی شار نیز وابسته به ولتاژ است ($V = 4.44 N \phi_m f$) تلفات

هسته وابسته به ولتاژ اعمالی به ترانسفورماتور خواهد بود از آنجا که معمولاً ولتاژ اعمالی به ترانسفورماتور تقریباً ثابت

است می توان تلفات هسته را نیز ثابت فرض کرد. از این رو به تلفات هسته ، تلفات ثابت ترانسفورماتور گفته می شود (تلفات ایجاد شده در مقاومت R_c در مدار معادل)

یا عبور جریان از سیم پیچ ها ، تلفات دیگری در آن ایجاد خواهد شد که به آن تلفات اهمی سیم پیچ یا تلفات مسی گفته می شود

$$P_{cu} = R_{eq} I_2^2$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{V_2 I_2 \cos\theta}{V_2 I_2 \cos\theta + P_c + R_{eq} I_2^2} \times 100$$

2014 05 22

$$\eta = \frac{P_{in} - P_{loss}}{P_{in}}$$

مکتبہ :

● با فرض ثابت بودن ولتاژ اعمالی به بار (V_2) دامنای جریان و ضریب توان آن توسط بار تعیین می شود که هر دوی آنها بر اندمان ترانسفورماتور مؤثر است. برای تعیین نحوه ی تأثیر آن ها بر مقدار ماکزیمم راندمان دو حالت زیر را در نظر می گیریم:

الف) دامنای جریان ثابت باشد $|I_2| = cte$

$$\frac{d\eta}{d\theta} = 0 \Rightarrow -V_2 I_2 \sin\theta (V_2 I_2 \cos\theta + P_c + R_{eq} I_2^2) + V_2 I_2 \sin\theta \times V_2 I_2 \cos\theta = 0$$

$$\Rightarrow \sin\theta = 0 \Rightarrow \theta = 0 \Rightarrow \boxed{\cos\theta = 1}$$

به عبارت دیگر راندمان در بار اهمی با ضریب توان یک ماکزیمم می شود.

ب) ضریب توان ثابت باشد $\cos\theta = cte$

$$\frac{d\eta}{dI_2} = 0 \Rightarrow V_2 \cos\theta [V_2 I_2 \cos\theta + P_c + R_{eq} I_2^2] - (V_2 \cos\theta + 2 R_{eq} I_2) V_2 I_2 \cos\theta = 0$$

$$P_c - R_{eq} I_2^2 = 0 \Rightarrow R_{eq} I_2^2 = P_c \quad \text{یا} \quad P_{cu} = P_c$$

یعنی راندمان در جریانی از بار ماکزیمم می شود که تلفات اهمی سیم بیج برابر با تلفات ثابت هسته گردد.

در حالت کلی راندمان ماکزیمم در باری روی می دهد که ضریب توان آن یک بوده و در آن بار تلفات مسی و آهنی ترانسفورماتور با هم برابر شوند.

● مثال: یک ترانسفورماتور 25kVA ، $2000/200V$ دارای تلفات آهنی 350w و تلفات

مسی بار کامل 400w می باشد الف) راندمان ماکزیمم را بدست آورید؟ ب) بازده را در ضریب توان 0.9 یک حالت در بار کامل و در یک حالت در نصف بار کامل محاسبه کنید؟

$$\cos\theta = 1$$

پاسخ الف)

$$VR\% = \frac{S_2 \cos\theta}{S_2 \cos\theta + P_c + P_{cu}}$$

$$S_{2n} = 25kVA$$

$$I_{2n} = I_{2fl} = \frac{25 \times 10^3}{200} = 125A$$

$$P_{cu} = P_c = 350w$$

$$P_{cu} \propto I_2^2 \Rightarrow \frac{P_{cu}}{P_{cufl}} = \frac{I_2^2}{I_{2fl}^2} = \frac{350}{400}$$

(۲۴)

$$n = \left(\frac{I_2}{I_2 f l} \right) = 0.935$$

$$S_2 = \sqrt{2} I_2, S_2 \propto I_2$$

$$\frac{S_2}{S_{2n}} = \frac{I_2}{I_2 f l} = n = 0.935$$

$$\eta = \frac{S_2 f l \cos \theta \times n}{n S_2 f l \cos \theta + P_c + n^2 P_{cu f l}}$$

در حد بار

$$n = \frac{S_2}{S_{2n}} = \frac{I_2}{I_{2n}}$$

$$\eta = \frac{n S f l \cos \theta}{n S f l \cos \theta + P_c + n^2 P_{cu f l}}$$

$$\eta_{\max} = \frac{0.935 \times 25 \times 10^3 \times 1}{0.935 \times 25 \times 10^3 + 350 + 0.935^2 \times 400} =$$

$$\text{بار کامل} \Rightarrow n=1$$

(ب)

$$\eta = \frac{1 \times 25 \times 10^3 \times 0.9}{1 \times 25 \times 10^3 \times 0.9 + 350 + 1^2 \times 400}$$

$$\text{نصف بار کامل} \Rightarrow n = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{\frac{1}{2} \times 25 \times 10^3 \times 0.9}{\frac{1}{2} \times 25 \times 10^3 \times 0.9 + 350 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 400} =$$

ولتاژ، جریان، توان و فرکانس نامی ترانسفورماتور:

برای هر یک از سیم پیچ‌های ترانسفورماتور یک ولتاژ نامی تعریف می‌شود. مقدار و کیفیت عایق بندی هر یک از سیم پیچ‌ها با توجه به ولتاژ نامی مربوط به آن سیم پیچ انتخاب می‌گردد.

با توجه به آنکه اعمال ولتاژ بیشتر از مقدار ولتاژ نامی به ترانسفورماتور می‌تواند موجب ایجاد قوس الکتریکی در عایق ترانسفورماتور شده و موجب نابودی آن گردد، نمی‌توان در حالت عادی ولتاژی بیشتر از حد نامی به ترانسفورماتور اعمال نمود. معمولاً در شرایط عادی ولتاژ ترانسفورماتور در حد ولتاژ نامی آن می‌باشد.

عبور جریان بیش از حد از سیم پیچ‌ها موجب داغ شدن آن‌ها و از بین رفتن عایق سیم پیچ‌ها می‌شود. از این رو با توجه به حداکثر جریان بار نامی که از ترانسفورماتور رد می‌شود باید نسبت به انتخاب سطح مقطع سیم پیچ اقدام کرد. سطح مقطع پایین تر از حد مجاز موجب داغ شدن سیم پیچ و انتخاب سطح مقطع بزرگتر از حد نیاز موجب افزایش مس مصرفی و افزایش هزینه ساخت ترانسفورماتور می‌گردد.

با توجه به ولتاژ و جریان نامی، توان نامی ترانسفورماتور به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$S_n = \sqrt{2} I_n$$

برای هر ترانسفورماتور یک فرکانس کار نامی نیز ذکر می شود اگر دامنه‌ی شار در هسته ثابت باشد، با کاهش فرکانس ولتاژ نیز کاهش خواهد یافت.


$$V = 4.44 N \Phi_m f$$

به عبارت دیگر اگر شار در هسته برابر با مقدار نامی خود باشد آنگاه افزایش فرکانس از فرکانس نامی می تواند موجب افزایش ولتاژ شده و منجر به صدمه دیدن ترانسفورماتور گردد و یا اگر ولتاژ نامی به ترانسفورماتور اعمال گردد با کاهش فرکانس از مقدار فرکانس نامی، سطح شار بایستی افزایش یابد که ممکن است منجر به اشباع هسته و افزایش بیش از حد جریان مغناطیس کشنده شود.

گاهی اوقات در آزمایشگاه های کنترل کیفی کارخانجات سازنده ترانسفورماتور، برای ابراز اطمینان از کیفیت عایق ممکن است سطح ولتاژ اعمالی به ترانسفورماتور را به طور کوتاه مدت تا 1.7 برابر ولتاژ نامی اعمال کنند در این تست ها بایستی برای جلوگیری از اشباع هسته، فرکانس تست را بزرگتر از فرکانس نامی ترانسفورماتور اتخاذ گردد.

جریان همجوشی:

فرض می کنیم ولتاژی برابر با ولتاژ نامی توسط یک کلید به ترانسفورماتور اعمال گردد:

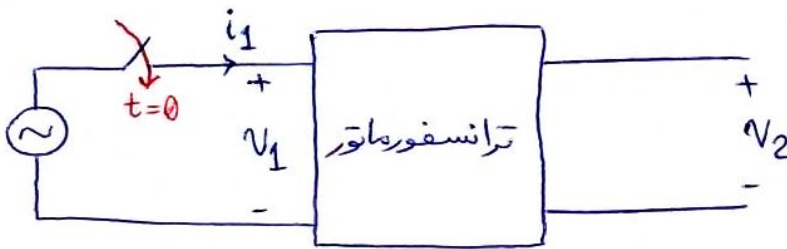

با توجه به لفظی وصل کلید ولتاژ اعمالی به ترانسفورماتور به صورت زیر خواهد بود:

$$v_1(t) = V_{m1} \sin(\omega t + \theta)$$

θ : یک متغیر تصادفی

شار در هسته به صورت زیر بدست می آید:

$$v = N_1 \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow d\phi = \frac{v_1}{N_1} dt \Rightarrow \phi = \int_0^t \frac{V_m}{N_1} \sin(\omega t + \theta) dt$$

$$\phi = \frac{-V_{m1}}{N_1 \omega} \cos(\omega t + \theta) \Big|_{t=0}$$

$$\phi = \frac{V_{m1}}{N_1 \omega} [\cos \theta - \cos(\omega t + \theta)]$$


می دانیم که در حالت عادی دامنه‌ی شار ماکزیم نامی هسته برابر با $\frac{V_{m1}}{N_1 \omega}$ می باشد (با همان $\frac{V_{rms1}}{4.44 N_1 f}$ ولی با توجه به رابطی فوق پست از کلیدزنی مقدار ماکزیم شار ممکن است بزرگتر از مقدار

$\frac{V_{m1}}{N_1 \omega}$ باشد زیرا ممکن است یک مقدار dc به شار اضافه گردد برای بررسی این موضوع دو حالت حدی زیر را در نظر


می گیریم: الف) $\theta = 0$

$$\Rightarrow \phi = \frac{V_{m1}}{N_1 \omega} [1 - \cos \omega t]$$

$$\Rightarrow \varphi_m = 2 \frac{V_{m1}}{N_1 \omega}$$

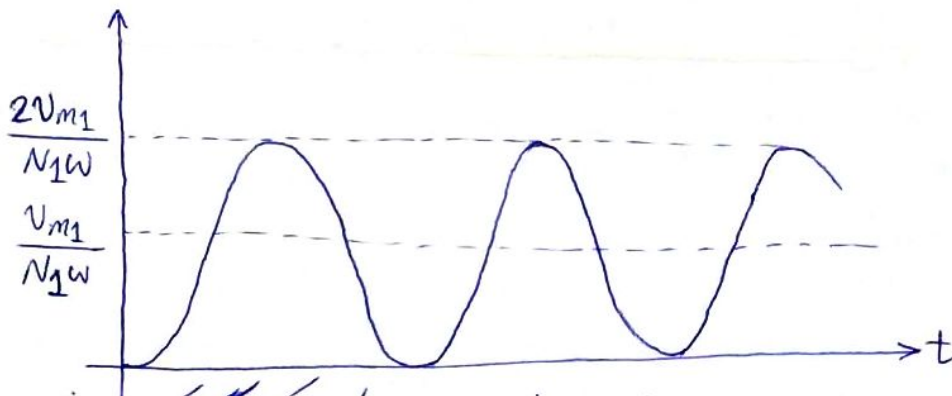

با توجه به شکل زیر و اینکه در شارهای ترانسفورماتور در ناحیه‌های ناخوبی هسته کاری کند اگر ما کمترین شار را برابر مقدار نامی گردد جریان بسیار بسیار بالایی از سیم پیچ رخ خواهد شد که به آن جریانی هجومی گفته می‌شود. دامنه‌ی این جریان هجومی ممکن است حتی به ده برابر جریان نامی ترانسفورماتور نیز برسد.

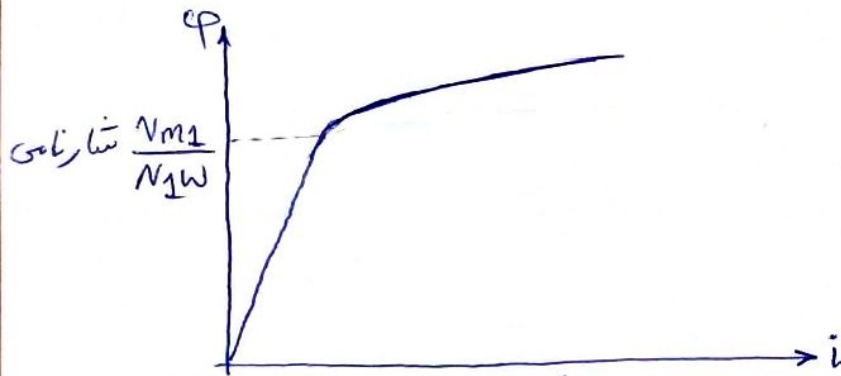

خوبستانه این جریانی بسیار زیاد در اثر تلفات هسته و سیم پیچ طی چند سیکل میرا می‌شود و مقدار شار dc هسته صفر می‌گردد.




سیم پیچ‌های ترانسفورماتور با ایستایی بتوانند این جریانی بسیار زیاد را تحمل کنند

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{ب)}$$

$$\Rightarrow \varphi = -\frac{V_{m1}}{N_1 \omega} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{V_{m1}}{N_1 \omega} \sin \omega t$$

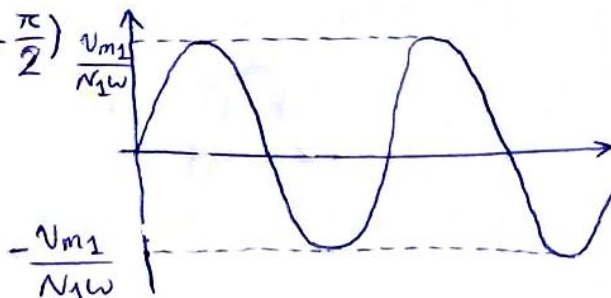


2014 05 22

(Inrush current)


- جریان هجومی

- سیم پیچ تنظیم ولتاژ (Voltage Regulating winding)

برای تنظیم ولتاژ خروجی ترانسفورماتور از این نوع سیم پیچی استفاده می شود. سیم پیچی کمی تنظیم ولتاژ دارای اشعاباتی برای تغییر تعداد دور هستند. به این اشعابات، تپ (tap) گفته می شود.

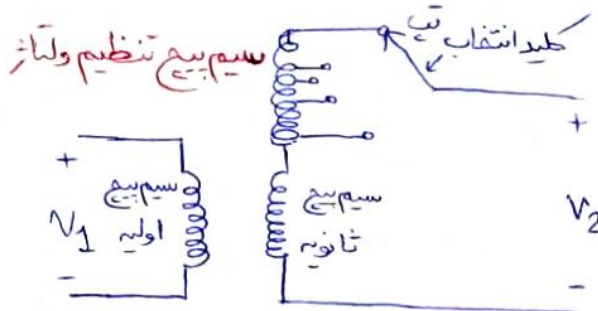

$$V_2 = \frac{N_1}{\alpha}$$

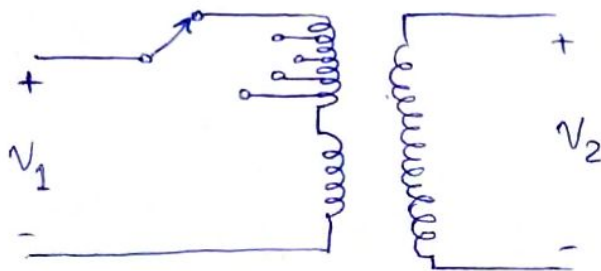

$$\alpha = \frac{N_1}{N_2} = \text{متغیر}$$

با تغییر اتصال تپ توسط کلید انتخاب تپ می توان تعداد دور (در اولیه یا ثانویه) را کم و زیاد کرد. به این ترتیب نسبت دور تغییر کرده و ولتاژ خروجی تغییر می کند. لذا به این صورت می توان ولتاژ خروجی را تنظیم کرد. اگر فرض V_1 ثابت باشد، آن گاه اگر سیم پیچ تنظیم ولتاژ در اولیه باشد با افزایش تعداد دور α نسبت دور α بزرگتر شده و V_2 کاهش می یابد و اگر سیم پیچ تنظیم ولتاژ در ثانویه باشد با افزایش تعداد دور (افزایش N_2) نسبت دور α کمتر شده و V_2 افزایش می یابد.

$$V_2 = \frac{V_1}{\alpha}$$

عملیات تغییر تپ که توسط کلید تنظیم تپ انجام می شود می تواند در دو حالت بدون بار و یا زیر بار انجام شود. اگر تغییر تپ در زیر جریان بار انجام شود، کلید تنظیم تپ بایستی دارای مکانیزمی برای مقابله با قوس احتمالی ناشی از عملیات کلید زنی را داشته باشد. همین کلیدی دارای تکنولوژی بسیار بالایی بوده و بسیار گران قیمت است و مهم ترین مزیت آن تداوم برق رسانی به بار در حین عملیات کلید زنی است. به این عملیات عملیات تغییر تپ زیر بار (TCVL : Tap changing Under Load) گفته می شود. برای آنکه مشکل ایجاد قوس در حین تغییر تپ به وجود نیاید، می توان ابتدا ترانسفورماتور را بی بار کرده (توسط یک کلید قدرت بار را باز نمود) و با صفر شدن جریان ترانسفورماتور، کلید زنی مربوط به تغییر تپ را انجام داد. کلید تنظیم تپ در این حالت بسیار ارزان قیمت تر خواهد شد ولی عیب عمده آن آن نیاز به قطع برق بار می باشد.


2014 05 22

به این عملیات، عملیات تنظیم تپ بدون بار (off Load Tap changing) گفته می شود

در ترانسفورماتورهای بسیار کوچک و یا ترانسفورماتورهایی که معمولاً تغییر تپ آن‌ها بسیار کم است و یا فقط در هنگام نصب اولیه تغییر تپ انجام می شود از سیستم تغییر تپ بدون بار بهره گرفته می شود ولی در ترانسفورماتورهایی که در پست های فشار قوی نصب می شوند و ممکن است روزانه ده بار عملیات تنظیم تپ در آنها مورد نیاز باشد از سیستم تغییر تپ زیر بار استفاده می گردد.


- اتوترانسفورماتور: (Auto-transformer)

در اتوترانسفورماتورهای تک فاز دوسیم پیچ وجود دارد که به صورت الکتریکی متصل با یکدیگر قرار می گیرند:

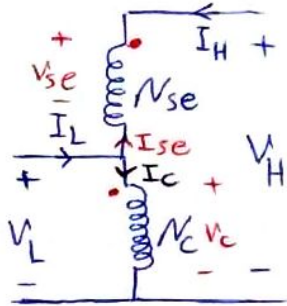


$$N_{se} I_{se} = N_c I_c$$

$$\frac{V_c}{V_{se}} = \frac{N_c}{N_{se}}$$

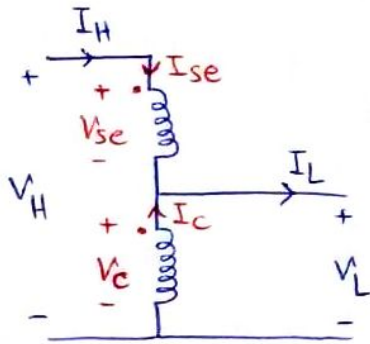

$$N_{se} I_{se} = N_c I_c$$

$$\frac{V_c}{V_{se}} = \frac{N_c}{N_{se}}$$

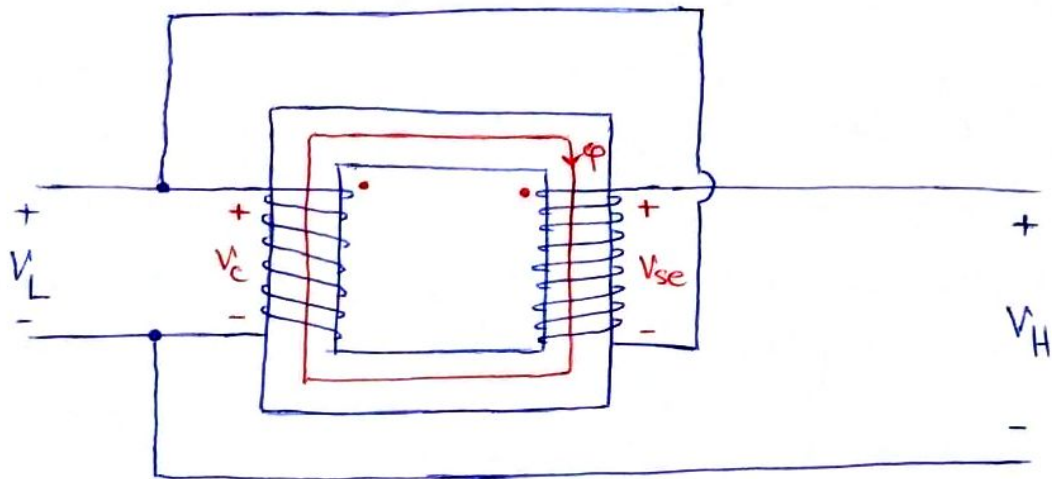

یکی از سیم پیچ ها به صورت مشترک بین سمت فشار قوی و فشار ضعیف می باشد که به آن سیم پیچ مشترک (Common Winding) گفته می شود. به سیم پیچ دیگر که به صورت سری با سمت فشار قوی قرار گرفته است، سیم پیچ سری (series winding) گفته می شود. همانند یک ترانسفورماتور معمولی، این دو سیم پیچ بر روی یک هسته سوار شده و شار داخل آن ها یکسان است. لذا نسبت ولتاژ و توان آن ها برابر با نسبت دور آن ها بوده

$$\left(\frac{V_c}{V_{se}} = \frac{N_c}{N_{se}} \right) \text{ و همچنین لزوم صفر بودن } mmf \text{ کل در هسته}$$

ایده آل رابطی $N_c I_c = N_{se} I_{se}$ را ایجاب می‌کند.

برخلاف ترانسفورماتور معمولی که توسط پیچ به لحاظ الکتریکی از یکدیگر کاملاً ازوله بودند، در اتوترانسفورماتور، این دو سیم پیچ (ولتاژ طرف اولیه و ثانویه) به لحاظ الکتریکی به یکدیگر متصل هستند. در اتوترانسفورماتورها روابط زیر برقرار هستند:

$$\begin{cases} I_H = I_{se} \\ I_L = I_c + I_{se} \\ V_H = V_L + V_{se} \\ V_L = V_c \end{cases}$$

$$I_L = I_c + I_{se} = \frac{N_{se} I_{se}}{N_c} + I_{se} = \frac{N_{se} + N_c}{N_c} I_{se}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{N_{se} + N_c}{N_c} I_H \Rightarrow \boxed{\frac{I_H}{I_L} = \frac{N_c}{N_c + N_{se}}}$$

$$V_H = V_c + V_{se} = V_c + \frac{N_{se}}{N_c} V_c = \frac{N_c + N_{se}}{N_c} V_c \Rightarrow V_H = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} V_L$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{V_H}{V_L} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}}} \rightarrow \boxed{V_H > V_L \text{ و } I_H < I_L}$$

توان در اتوترانسفورماتور:

در ترانسفورماتور معمولی برای هر سیم پیچ یک ولتاژ و جریان نامی وجود دارد که ولتاژ و جریان سیم پیچ به هیچ وجه نباید از آنها بزرگتر باشد. اگر یک ترانسفورماتور را تبدیل به یک اتوترانسفورماتور کنیم آنگاه با فرض آنکه ولتاژ نامی دو سیم پیچ آن تغییر نکند و همچنین با توجه به اینکه می‌دانیم جریان نامی دو سیم پیچ هم به دلیل ثابت بودن سطح مقطع آن‌ها ثابت مانده است، می‌توانیم توان نامی اتوترانسفورماتور جدید را بر حسب توان نامی ترانسفورماتور معمولی اولیه بدست آوریم:

$$S_{nc} = V_{nc} I_{nc} \text{ توان ظاهری نامی سیم پیچ مشترک}$$

$$S_{nse} = V_{nse} I_{nse} \text{ توان ظاهری نامی سیم پیچ سری}$$

V_{nc} : ولتاژ نامی سیم پیچ مشترک

I_{nc} : جریان نامی سیم پیچ مشترک

V_{nse} : ولتاژ نامی سیم پیچ سری

I_{nse} : جریان نامی سیم پیچ سری

2014
05
22

$$S_{nc} = V_{nc} I_{nc} = \frac{N_c}{N_{se}} V_{nse} \times \frac{N_{se}}{N_c} I_{nse} = V_{nse} I_{nse}$$

$$\Rightarrow S_{nc} = S_{nse}$$

توان نامی ترانسفورماتور معمولی برابر است با توان نامی هر یک از سیم پیچ های آن :

توان نامی ترانسفورماتور معمولی $S_{nT} = S_{nc} = S_{nse}$

از طرفی داریم:

$$V_{nL} = V_{nc}$$

$$V_{nH} = V_{nc} + V_{nse} = \frac{N_c + N_{se}}{N_c} V_{nc} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} V_{nse}$$

$$I_{nH} = I_{nse}$$

$$I_{nL} = I_{nc} + I_{nse} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} I_{nc} = \frac{N_c + N_{se}}{N_c} I_{nse}$$

V_{nH} : ولتاژ نامی طرف فشار قوی

I_{nH} : جریان نامی طرف فشار قوی

V_{nL} : ولتاژ نامی طرف فشار ضعیف

I_{nL} : جریان نامی طرف فشار ضعیف

توان ظاهری نامی طرف فشار قوی $S_{nH} = V_{nH} I_{nH}$

توان ظاهری نامی طرف فشار ضعیف $S_{nL} = V_{nL} I_{nL}$

$$S_{nH} = V_{nH} I_{nH} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} V_{nse} I_{nse}$$

$$\Rightarrow S_{nH} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} S_{nse} \Rightarrow$$

$$S_{nH} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} S_{nT}$$

$$S_{nL} = V_{nL} I_{nL} = V_{nc} \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} I_{nc} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} S_{nc} \Rightarrow$$

$$S_{nL} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} S_{nT}$$


$$\Rightarrow S_{nH} = S_{nL} = S_{nAT} \Rightarrow$$

$$S_{nAT} = \frac{N_c + N_{se}}{N_{se}} S_{nT}$$

نکته: معمولاً در مواقعی که نسبت ولتاژهای اولیه و ثانویه بسیار نزدیک به یکدیگر باشد، اقتصادی است که از


اتو ترانسفورماتور به جای ترانسفورماتور معمولی استفاده کنیم در این صورت N_{se} خیلی کوچکتر از (۳۱)

N_c است. به عنوان مثال اگر نسبت ولتاژ $100/110v$ مورد نیاز باشد:

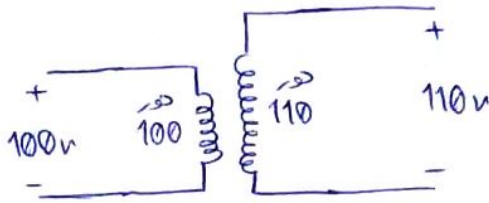

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{100}{110}$$

ترانسفورماتور معمولی

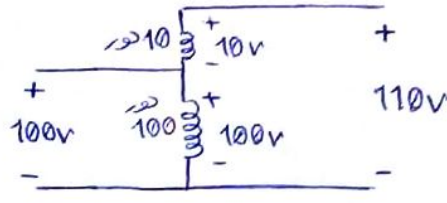

$$\frac{N_c}{N_c + N_{se}} = \frac{100}{110}$$

در اتوترانسفورماتور


تنها 110 دور در جوسیم پیچ لازم است.

مجموعاً 210 دور در جوسیم پیچ مورد نیاز است.

با توجه به آنکه معمولاً در اتوترانسفورماتور $N_{se} \ll N_c$ ، در نتیجه در اتوترانسفورماتورهای معمولی داریم:

$$S_{nAT} \gg S_{nT}$$

توان نامی ترانسفورماتور معمولی معادل

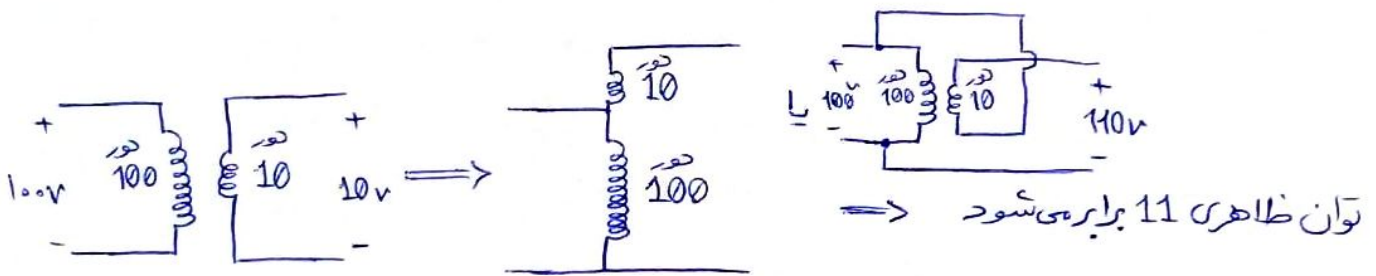

این توان اضافه به دلیل اتصال الکتریکی دو طرف است.

$$S_{AT} = V_H I_H = \frac{N_{se} + N_c}{N_{se}} V_{se} I_{se}$$

$$\Rightarrow S_{AT} = \underbrace{V_{se} I_{se}}_{\text{توان ظاهری ناشی از کوپلینگ مغناطیسی}} + \underbrace{\frac{N_c}{N_{se}} V_{se} I_{se}}_{\text{توان ظاهری ناشی از اتصال الکتریکی}} \quad \text{یا} \quad S_{AT} = V_c I_c + \frac{N_c}{N_{se}} V_c I_c$$

 

مزایای اتوترانسفورماتور:

- ۱) هزینه ی ساخت آن کمتر است. (۲) قدرت نامی آن بزرگتر است (۳) تلفات مسی سیم پیچ کمتر است زیرا امپدانس آن نسبت به ترانسفورماتور معادل کوچکتر است. (تلفات $R_{eq} I^2$)

معایب اتوترانسفورماتور:

- ۱) به دلیل اتصال الکتریکی سمت اولیه و ثانویه، هر عیب الکتریکی در یک طرف، مستقیماً به طرف دیگر منتقل می شود

(۲) به دلیل کوچک بودن امپدانس سری آن، جریان اتصال کوتاه آن بسیار بالاست.

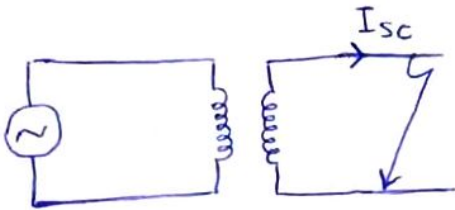

- سیستم یکایی یا پریونیتی (per unit)

در سیستم های قدرت برای آسانی کار تحلیل معمولاً از سیستم یکایی یا پریونیتی استفاده می شود در این سیستم هر یک از کمیت های مدار نسبت به مقدار پایه خود نرمالیزه می شود. کمیت های مهم مدار عبارتند از: جریان، ولتاژ، توان، امپدانس و ... معمولاً مقادیر پایه ی توکمیت ابتدا مشخص می شود و مقادیر پایه ی کمیت های دیگر از روی آن ها تعیین می گردند. در شبکه های قدرت معمولاً مقادیر پایه ی ولتاژ و توان به عنوان مقادیر پایه ی اصلی در نظر گرفته می شوند.

S_b و V_b

پایه base: b

$$\Rightarrow \begin{cases} I_b = \frac{S_b}{V_b} \\ Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} \end{cases}$$

نکات مهم:

① -

$$\begin{cases} S_{pu} = \frac{S}{S_b} \\ V_{pu} = \frac{V}{V_b} \\ I_{pu} = \frac{I}{I_b} \\ Z_{pu} = \frac{Z}{Z_b} \end{cases}$$

② - مقادیر پایه اعداد حقیقی هستند نه مختلط. از آنجا که مقادیر ولتاژ، جریان، توان و امپدانس اعداد مختلط هستند، مقادیر پریونیتی آن ها نیز اعداد مختلطی با زاویه ی یکسان خواهند بود.

③ - مقادیر پایه برای توان های اکتیو و راکتیو همان مقدار پایه برای توان ظاهری است.

$$\begin{cases} P_b = S_b \\ Q_b = S_b \end{cases}$$

$$S = P + jQ \Rightarrow S_{pu} = \frac{S}{S_b} = \frac{P + jQ}{S_b} = \frac{P}{S_b} + j \frac{Q}{S_b} \quad \text{نسبت}$$

$$\underline{S_{pu} = P_{pu} + jQ_{pu}} \Rightarrow \begin{cases} P_b = S_b \\ Q_b = S_b \end{cases}$$


④ - مقادیر پایه برای مقاومت و راکتانس همان مقدار پایه امپدانس می باشد:

$$\begin{cases} R_b = Z_b \\ X_b = Z_b \end{cases}$$

اثبات: $Z = R + jX$, $Z_{pu} = \frac{Z}{Z_b} = \frac{R + jX}{Z_b} = \frac{R}{Z_b} + j \frac{X}{Z_b}$

$$\underline{Z_{pu} = R_{pu} + jX_{pu}} \rightarrow \begin{cases} R_b = Z_b \\ X_b = Z_b \end{cases}$$

⑤ - با توجه به آنکه توان سمت اولیه و ثانویه در ترانسفورماتور یکسان است، در نتیجه مقدار توان پایه در دو طرف آن باید یکسان باشد. ولی مقادیر پایه جریان، ولتاژ، و امپدانس در دو طرف ترانسفورماتور بایستی در کمیت‌های a یا a^2 ضرب یا تقسیم شوند:

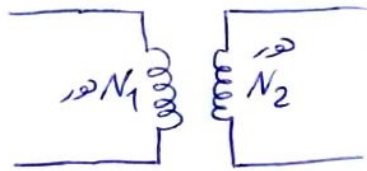

$$a = \frac{N_1}{N_2}$$

$$S_{b1}$$

$$S_{b2}$$

$$\Rightarrow S_{b1} = S_{b2}$$

$$V_{b1}$$

$$V_{b2}$$

$$\Rightarrow V_{b1} = a V_{b2}$$

$$I_{b1}$$

$$I_{b2}$$

$$\Rightarrow I_{b1} = \frac{1}{a} I_{b2}$$

$$Z_{b1}$$


$$Z_{b2}$$

$$\Rightarrow Z_{b1} = a^2 Z_{b2}$$

⑥ - معمولاً در بحث پیریونیت کردن مدار حل ترانسفورماتور، از مقادیر پایه ولتاژ، جریان و توان ظاهری برای مقادیر پایه استفاده می شود:

$$\begin{cases} S_b = S_n \\ V_b = V_n \\ I_b = I_n \end{cases}$$

⑦ - به کمک سیستم پیریونیت، ترانسفورماتور ایده آل در مدار پیریونیت شده حذف می گردد

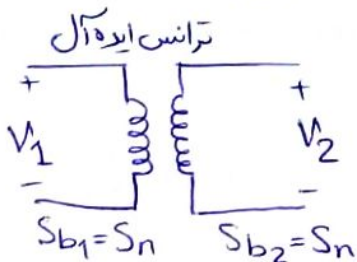

اثبات:


$$V_{b1} = V_{n1} \quad V_{b2} = \frac{V_{b1}}{a} = \frac{V_{n1}}{a} = V_{n2}$$

$$I_{b1} = I_{n1} \quad I_{b2} = a I_{b1} = a I_{n1} = I_{n2}$$


$$\begin{cases} V_{pu1} = \frac{V_1}{V_{b1}} \\ I_{pu1} = \frac{I_1}{I_{b1}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{pu2} = \frac{V_2}{V_{b2}} = \frac{\frac{1}{a} V_1}{\frac{1}{a} V_{b1}} = \frac{V_1}{V_{b1}} = V_{pu1} \\ I_{pu2} = \frac{I_2}{I_{b2}} = \frac{a I_1}{a I_{b1}} = \frac{I_1}{I_{b1}} = I_{pu1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{pu2} = V_{pu1} \\ I_{pu2} = I_{pu1} \end{cases}$$

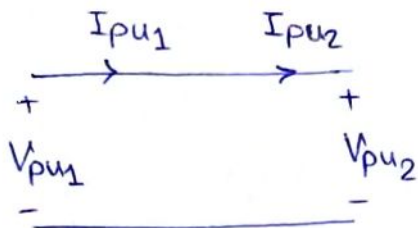


① - در مدار پریونیت شده معادل ترانسفورماتور، فرقی نمی‌کند که امپدانس ترانسفورماتور در سمت اول باشد و آن را پریونیت کنیم و یا در سمت ثانویه باشد و آن را در سمت ثانویه پریونیت کنیم.

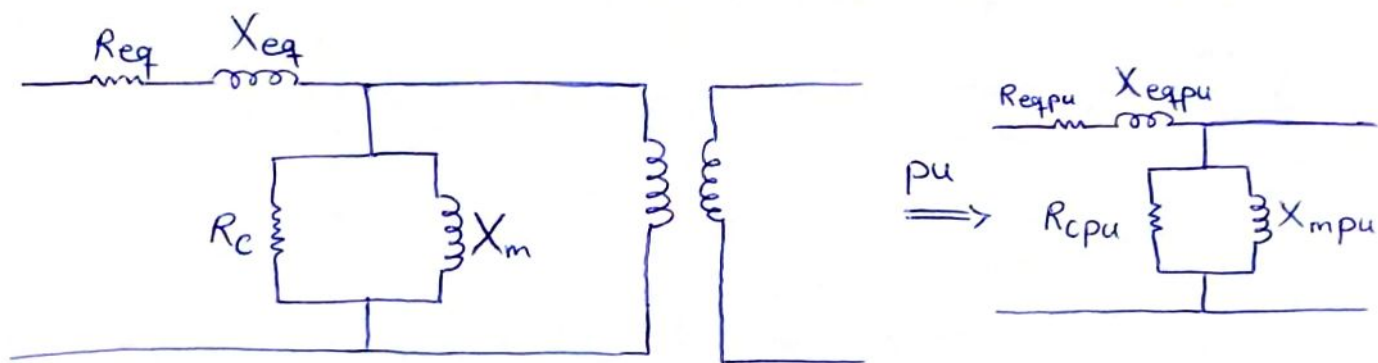

Z: امپدانس در سمت اولیه

$$Z_{pu} = \frac{Z}{Z_{b1}}$$

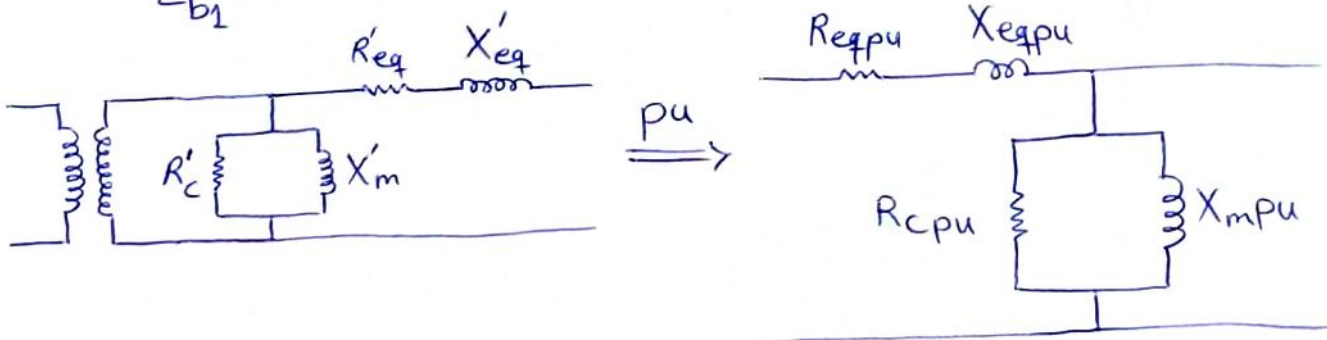

$$Z'_{pu} = \frac{Z'}{Z_{b2}}$$

Z': امپدانس انتقال یا قفسه به ثانویه

$$Z'_{pu} = \frac{\frac{1}{a^2} Z}{\frac{1}{a^2} Z_{b1}} = \frac{Z}{Z_{b1}} = Z_{pu1} \Rightarrow Z'_{pu} = Z_{pu}$$

2014 05 22

④ - مقاومت سری سیستم بیج در مدار پریونیت شده برابر با توان تلفات پریونیت شده با کامل سیستم بیج است:

$$R_{eqpu} = P_{cutflpu}$$


اثبات:

$$P_{cutflpu} = \frac{P_{cutfl}}{S_b} = \frac{R_{eq} I_{fl}^2}{Z_b I_b^2} = \frac{R_{eq} I_n^2}{Z_b I_n^2} = \frac{R_{eq}}{Z_b} = R_{eqpu}$$

⑩ - اندازه امیدانس سری پریونیت شده ترانسفورماتور برابر با مقدار پریونیت شده ولتاژ ترانسفورماتور درست اتصال کوتاه است. (مقدار پریونیت شده ولتاژ ترانسفورماتور درست اتصال کوتاه را امیدانس درصد نیز می نامند.)

$$Z_{eqpu} = V_{scpu}$$

اثبات: می دانیم درست اتصال کوتاه جریان نامی از ترانسفورماتور رد می شود و مدار معادل به صورت زیر است:

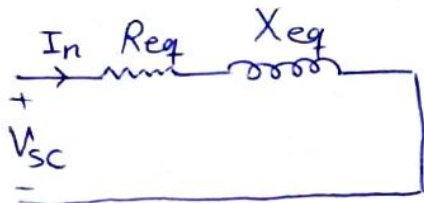

$$V_{scpu} = \frac{V_{sc}}{V_b} = \frac{Z_{eq} I_n}{V_b} = \frac{Z_{eq} I_b}{V_b} = \frac{Z_{eq}}{\frac{V_b}{I_b}} = \frac{Z_{eq}}{Z_b}$$

$$\Rightarrow V_{scpu} = Z_{eqpu}$$

⑪ - تنظیم ولتاژ در سیستم پریونیت شده را می توان به صورت زیر بیست آورد:

$$VR\% = R_{eqpu} I_{pu} \cos\theta + X_{eqpu} I_{pu} \sin\theta$$

اثبات:

$$VR\% = \frac{R_{eq} I \cos\theta + X_{eq} I \sin\theta}{V_L} = \frac{R_{eq} I \cos\theta + X_{eq} I \sin\theta}{\frac{V_L}{V_b}}$$

$$VR\% = \frac{R_{eq} I \cos\theta + X_{eq} I \sin\theta}{Z_b I_b} \Rightarrow VR\% = R_{eqpu} I_{pu} \cos\theta + X_{eqpu} I_{pu} \sin\theta$$

⑫ - بازده در سیستم پریونیت به صورت زیر متناسب می شود:

$$\eta = \frac{I_{pu} \cos\theta}{I_{pu} \cos\theta + P_{cpu} + R_{eqpu} I_{pu}^2}$$

$$\eta = \frac{a S_n \cos \theta}{a S_n \cos \theta + P_c + P_{cu} a^2}$$

$$a = \frac{I}{I_n} = \frac{I}{I_b} = I_{pu}$$

$$\eta = \frac{\frac{a S_n \cos \theta}{S_b}}{a S_n \cos \theta + P_c + P_{cu} a^2} \implies \eta = \frac{I_{pu} \cos \theta}{I_{pu} \cos \theta + P_{cpu} + R_{eqpu} I_{pu}^2}$$

۱۳- اگر بی کمیت را در مقدار مبنا (مقدار پایه) قبلاً پریونیت کرده باشیم و حال بفواهیم آن را در بی مبنا جدید پریونیت کنیم به صورت زیر عمل می کنیم:

مقدار واقعی

$$\text{مقدار پریونیت جدید} = \frac{\text{مقدار پریونیت قدیم} \times \text{مبنای قدیم}}{\text{مبنای جدید}}$$

$$V_{pu\text{new}} = \frac{V_{pu\text{old}} \times V_{b\text{old}}}{V_{b\text{new}}}$$

$$Z_{pu\text{new}} = \frac{Z_{pu\text{old}} \times Z_{b\text{old}}}{Z_{b\text{new}}} = \frac{Z_{pu\text{old}} \times \frac{V_{b\text{old}}^2}{S_{b\text{old}}}}{\frac{V_{b\text{new}}^2}{S_{b\text{new}}}} \implies$$

$$Z_{pu\text{new}} = Z_{pu\text{old}} \times \left(\frac{V_{b\text{old}}}{V_{b\text{new}}} \right)^2 \left(\frac{S_{b\text{new}}}{S_{b\text{old}}} \right)$$

۱۴-


پریونیت شده ی

مسأله: اثبات کنید که مقدار تلفات توان در تست اتصال کوتاه برابر با مقدار R_{eqpu} و مقدار تلفات در تست پریونیت شده ی

اتصال باز برابر با معکوس R_{cpu} است (یعنی $\frac{1}{R_{cpu}}$)

ترانسفورماتورهای سه فاز:


باتوجه به اینکه سیستم های قدرت سه فاز هستند، بایستی از ترانسفورماتورهای سه فاز در آن ها استفاده کرد برای این منظور می توان از سه دستگاه ترانسفورماتور تک فاز استفاده نمود.

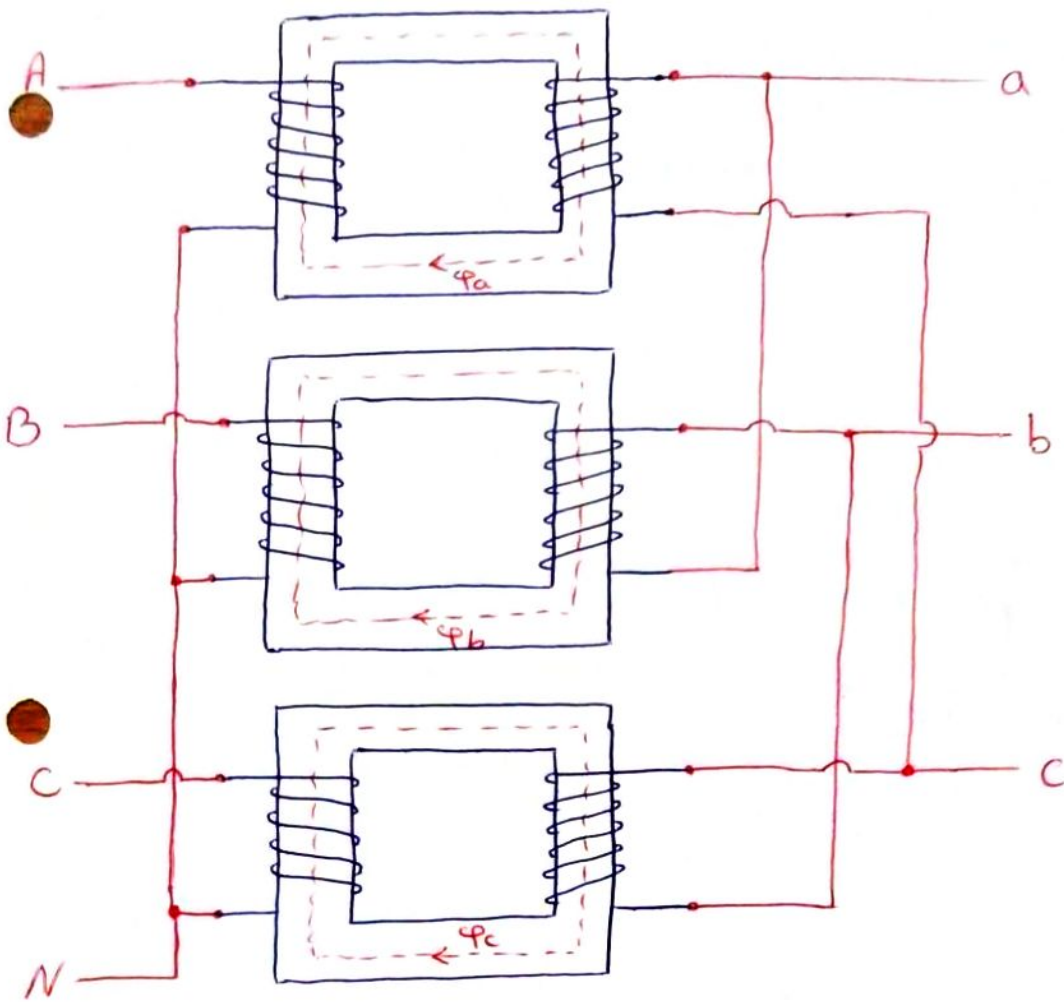

اتصال Y_n

اتصال Δ

در اغلب موارد معمول است که ترانسفورماتور سه فاز را به صورت یکپارچه بسازند فرض کنیم سه دستگاه ترانسفورماتور فوق را به صورت زیر در کنار یکدیگر قرار دهیم.

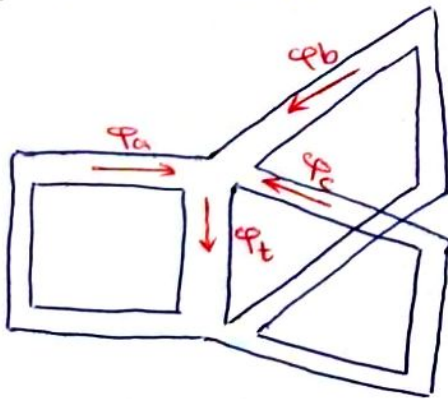


$$\varphi_t = \varphi_a + \varphi_b + \varphi_c$$

از آنجا که سیستم سه فاز متعادل است (اندازه‌ی ولتاژ فازها باهم برابر بوده و فازهای آن‌ها نسبت به هم 120 درجه جلوی عقب می‌باشد)، در نتیجه اندازه‌ی شارهای هر سه فاز باهم برابر بوده و نسبت به هم 120 درجه پس فاز یا پیش فاز دارند. از این رو جمع فازوری شارهای سه فاز در ساق وسط صفر می‌باشد.


$$\Rightarrow \varphi_t = 0$$

از آنجا که از ساق وسطی شاری رد نمی‌شود، می‌توان آن را حذف کرد


2014 05 22

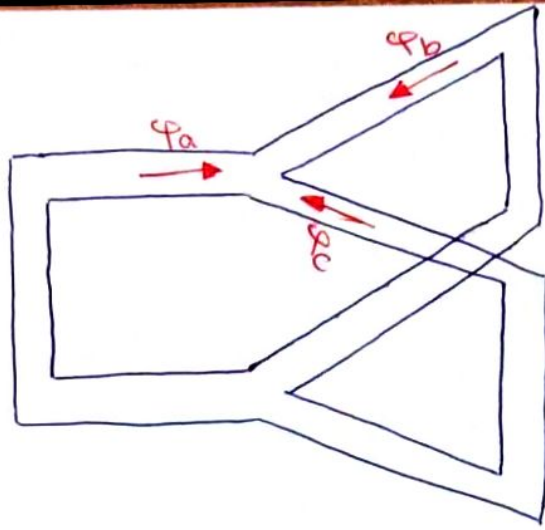


برای کاهش حجم ترانسفورماتور، در ساختار فوق تغییراتی به صورت زیر داده می شود

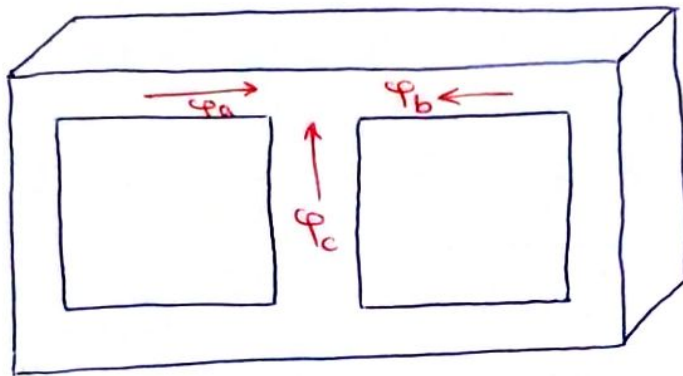


در ترانسفورماتورها معمولاً برای افزایش کوپلینگ مغناطیسی اولیه و ثانویه (کاهش شارهای نشتی) و همچنین استفاده از بهینه از حجم موجود در داخل مغز، سیم پیچ های فشار قوی و فشار ضعیف هر فاز داخل یکدیگر جاسازی می شوند.

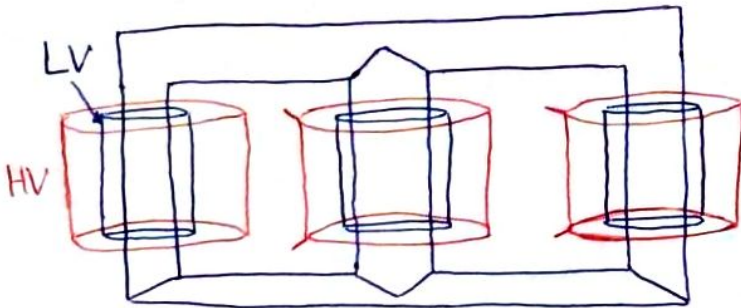

با توجه به شکل فوق دیده می شود که روکتانس مغناطیسی دیده شده توسط سیم پیچ فاز وسط کمتر از روکتانس مغناطیسی دیده شده توسط سیم پیچ های فازها کناری است.

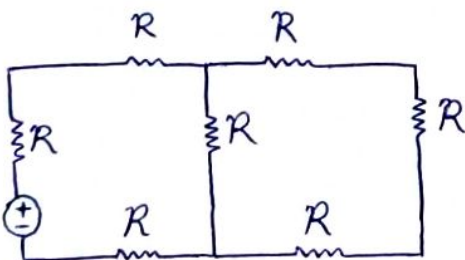

$$\Rightarrow R_t = 3.75R$$

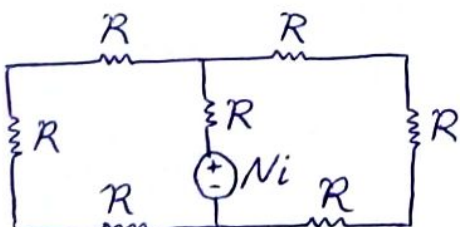

$$\Rightarrow R_t = 2.5R$$

2014 05 22

از این رو، با فرض شارهای یکسان برای هر سه فاز، جریان معنای کسنگی سیم پیچ فاز وسط کمتر از فازهای کناری خواهد بود $(N_{im} = R_t \varphi)$

از آنجا که جریان معنای کسنگی هسته بسیار کوچکتر از جریان بار است، می توان از این عدم تقارن بسیار کوچک در جریان های معنای کسنگی صرف نظر کرد

مقایسه ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه و یکپارچه:

مقدار هسته و روغن مصرفی در ترانسفورماتور سه پارچه کمتر از ترانسفورماتور سه فاز سه پارچه است. از این رو ترانسفورماتور سه فاز یکپارچه هزینه ای تمام شده ای کمتری دارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است.

از طرفی وزن کل یک دستگاه ترانسفورماتور سه فاز یکپارچه بسیار بیشتر از وزن یکی از ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه می باشد. از این رو حمل و نقل ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه خیلی راحت تر از ترانسفورماتور سه فاز یکپارچه است.

همچنین در صورت استفاده از ترانسفورماتورهای سه فاز سه پارچه قابلیت اطمینان تداوم برقرسانی با استفاده از یک دستگاه ترانسفورماتور تک فاز اضافی بیشتر است. زیرا اگر در یکی از فازهای ترانسفورماتور سه فاز،




یک پارچه خطایی ایجاد شود کل ترانسفورماتور معیوب خواهد شد و جایگزینی آن سخت تر می باشد. ولی اگر از یک بانک چهار تایی از ترانسفورماتورهای تک فاز استفاده شود (سه دستگاه به شبکه وصل شده و یک دستگاه به صورت

زرو می باشد. در صورت بروز عیب در یک فاز، ترانسفورماتورهای فازهای دیگر سالم باقی خواهند ماند. در این حالت می توان در همین تعمیر ترانسفورماتور معیوب، ترانسفورماتور زرو را جایگزین آن کرده و دروقفه زمانی بسیار

کوتاه دوباره اقدام به برق رسانی نمود

بررسی انواع اتصالات سه فاز:

① - اتصال ستاره - ستاره

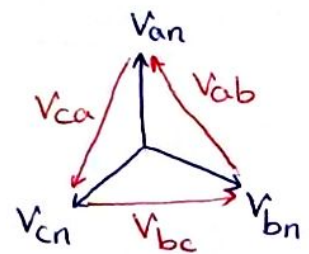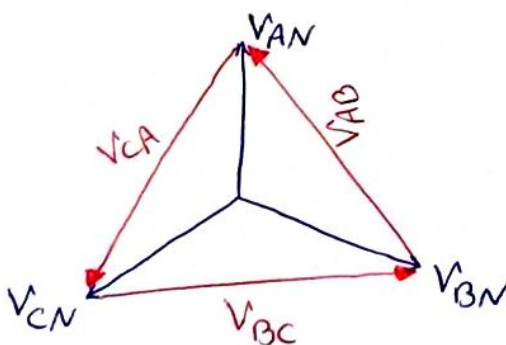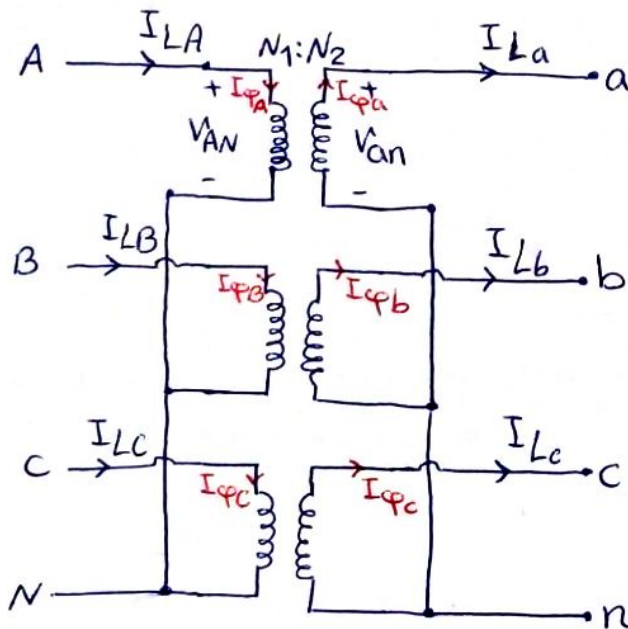

$$V_{AB} = V_{AN} - V_{BN} = V_0 \angle 0 - V_0 \angle -120 = \sqrt{3} V_0 \angle +30$$

$$V_{BC} = V_{BN} - V_{CN}$$

$$V_{CA} = V_{CN} - V_{AN}$$

ولتاژهای خط
ولتاژهای فاز

در اتصال ستاره ولتاژهای خط $\sqrt{3}$ برابر ولتاژهای فاز بوده و نسبت به آن ها 30 درجه جلوتر هستند.

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{AN} = V_0 \angle 0 \\ V_{BN} = V_0 \angle -120 \\ V_{CN} = V_0 \angle +120 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} V_{AB} = \sqrt{3} V_0 \angle +30 \\ V_{BC} = \sqrt{3} V_0 \angle -90 \\ V_{CA} = \sqrt{3} V_0 \angle +150 \end{array} \right.$$

در اتصال ستاره جریان های خط برابر با جریان فاز می باشند.



اگر نسبت تبدیل هر فاز برابر $a_{1\phi}$ باشد داریم:

$$a_{1\phi} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow V_{AN} = a_{1\phi} V_{an}$$




نسبت تبدیل بین ولتاژهای خط در اولیه و ثانویه برابر با همان نسبت تبدیل سه فاز $(a_{3\phi})$ می باشد

$$a_{3\phi} = \frac{|V_{AB}|}{|V_{abl}|} = \frac{\sqrt{3} |V_{AN}|}{\sqrt{3} |V_{an}|} = \frac{\sqrt{3} V_0}{\sqrt{3} \frac{V_0}{a_{1\phi}}} = a_{1\phi} \Rightarrow a_{3\phi} = a_{1\phi}$$

اتصال ستاره - ستاره را به صورت شماتیکی به صورت زیر نمایش می دهند:

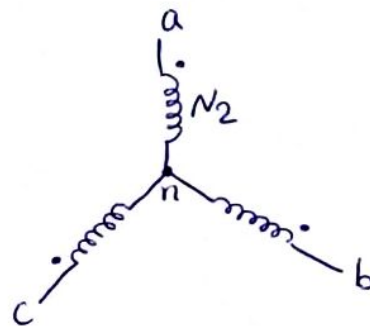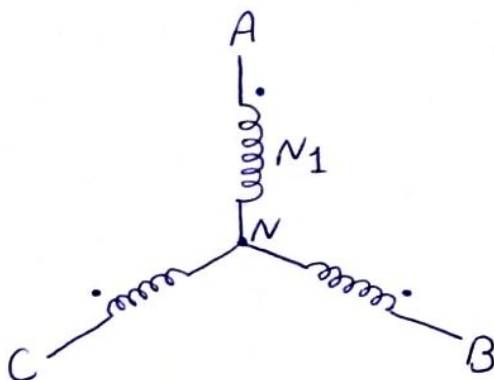

ب) اتصال ستاره - مثلث

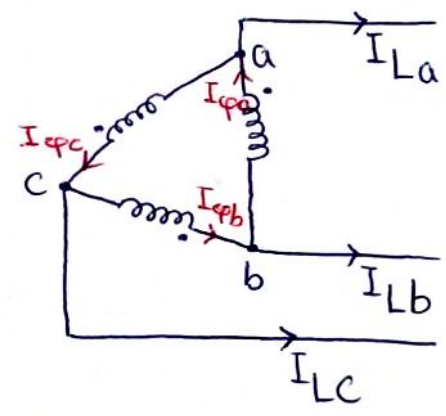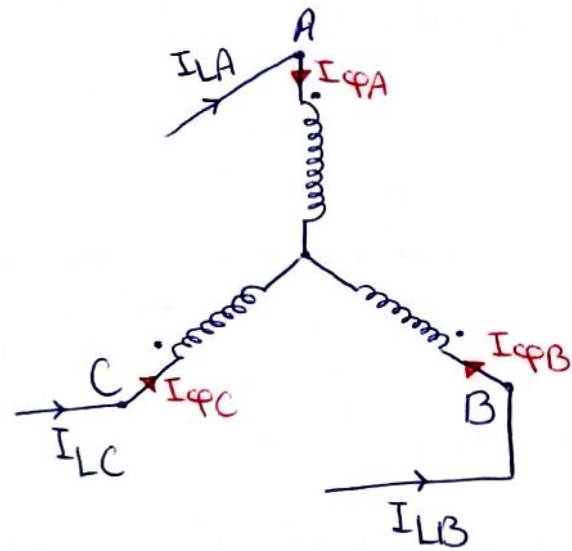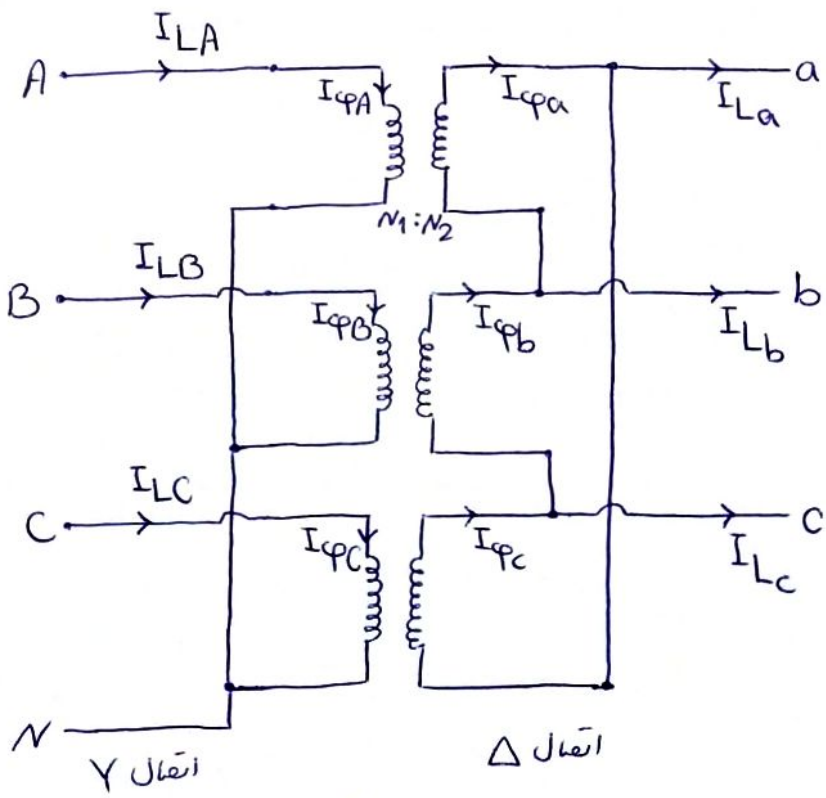

روابط مربوط به سمت ستاره در قسمت الف بررسی شد
 برای سمت مثلث داریم:
 در اتصال مثلث ولتاژ خط برابر با ولتاژ فاز است. در نتیجه در اتصال ستاره مثلث نسبت تبدیل سه فاز به صورت زیر بدست می آید:

$$a_{1\phi} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{|V_{AN}|}{|V_{ab}|}$$

$$a_{3\phi} = \frac{|V_{AB}|}{|V_{ab}|} = \frac{\sqrt{3} |V_{AN}|}{\frac{1}{a_{1\phi}} |V_{AN}|} = \sqrt{3} a_{1\phi} \Rightarrow \boxed{a_{3\phi} = \sqrt{3} a_{1\phi}}$$

بر اساس KCL در سمت مثلث داریم:


$$\begin{cases} I_{La} = I_{\phi a} - I_{\phi c} \\ I_{Lb} = I_{\phi b} - I_{\phi a} \\ I_{Lc} = I_{\phi c} - I_{\phi b} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{\varphi a} = I_0 \angle 0 \\ I_{\varphi b} = I_0 \angle -120 \\ I_{\varphi c} = I_0 \angle +120 \end{cases}$$


$$\Rightarrow \begin{cases} I_{La} = \sqrt{3} I_0 \angle -30 \\ I_{Lb} = \sqrt{3} I_0 \angle -150 \\ I_{Lc} = \sqrt{3} I_0 \angle +90 \end{cases}$$

یعنی در اتصال مثلث جریان خط $\sqrt{3}$ برابر جریان فاز بوده و نسبت به آن 30 درجه عقب تر است.

ج) اتصال مثلث - ستاره:

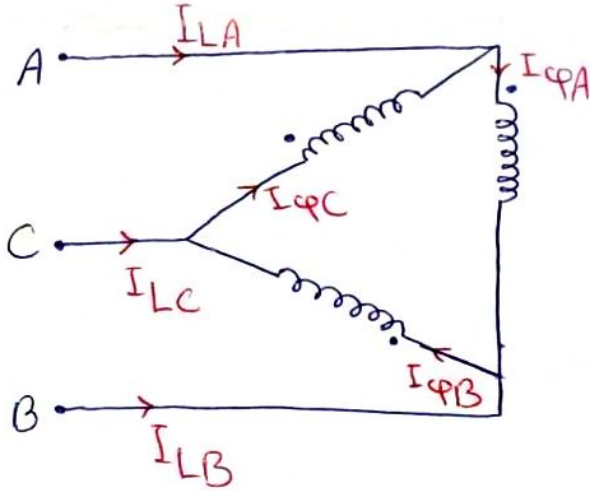

اتصال Δ

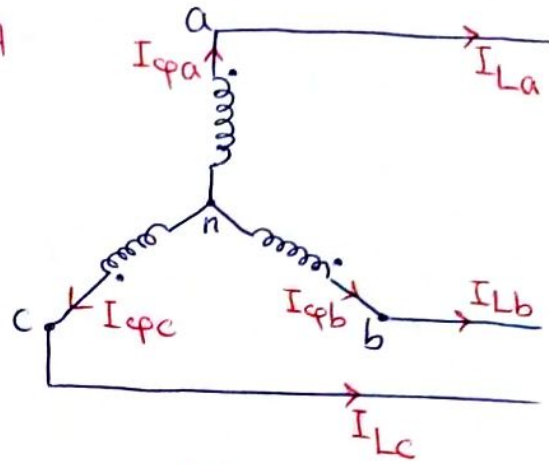


اتصال Y

روابط ولتاژ و جریان در طرف های ستاره یا مثلث مشابه میباشند مطرح شده در قسمت های الف و ب می باشد.


نسبت تبدیل سه فاز:

$$a_{1\varphi} = \frac{|V_{AB}|}{|V_{an}|} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$a_{2\varphi} = \frac{|V_{AB}|}{|V_{ab}|} = \frac{|V_{AB}|}{\sqrt{3}|V_{an}|} = \frac{a_{1\varphi}}{\sqrt{3}} \Rightarrow a_{3\varphi} = \frac{a_{1\varphi}}{\sqrt{3}}$$

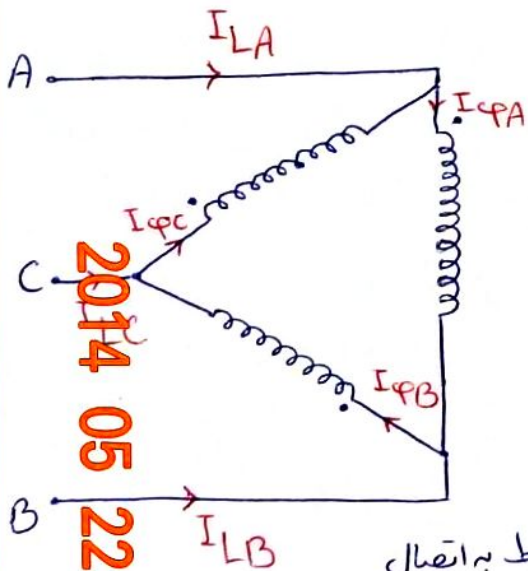

(>) اتصال مثلث - مثلث

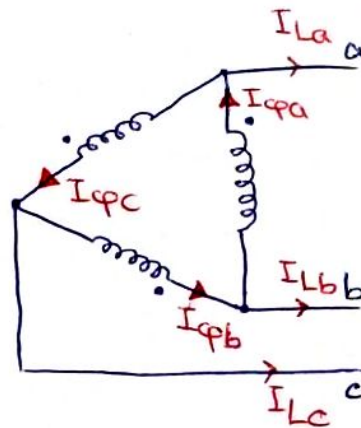

روابط مربوط به ولتاژ و جریان در مثلث ها ، مشابه با روابط مربوط به اتصال مثلث در قسمت ب است.

نسبت تبدیل سه فاز اتصال مثلث - مثلث برابر است با:

$$a_{1\varphi} = \frac{|V_{AB}|}{|V_{ab}|}$$

$$a_{3\varphi} = \frac{|V_{AB}|}{|V_{ab}|} = a_{1\varphi} \Rightarrow a_{3\varphi} = a_{1\varphi}$$

توان در ترانسفورماتورهای سه فاز:

$$P = 3V_{\varphi} I_{\varphi} \cos \varphi$$

$$Q = 3V_{\varphi} I_{\varphi} \sin \varphi$$

$$S = P + jQ$$

$$\varphi = \angle V_{\varphi} - \angle I_{\varphi}$$

$$\begin{cases} P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi \\ Q = \sqrt{3} V_L I_L \sin \varphi \end{cases}$$

$$|S| = \sqrt{3} V_L I_L$$

V_L : ولتاژ خط

I_L : جریان خط

V_{φ} : ولتاژ فاز

I_{φ} : جریان فاز

ذکر: در حل مسائل مربوط به ترانسفورماتورهای سه فاز، کمیت‌های داده شده خط را تبدیل به کمیت‌های فاز نموده و سپس مسأله را مشابه سه ترانسفورماتور تک فاز حل می‌کنیم.



تذکر: معمولاً در مسائل مقادیر ولتاژ و جریان مربوط به خط می‌باشد مگر آنکه صریحاً ذکر گردد این مقادیر مربوط به فاز هستند همچنین توان ذکر شده توان سه فاز است مگر آنکه صریحاً خلاف آن ذکر گردد

مثال: یک بار جریان 100A در ضریب توان 0,8 پس فاز از ثانویه یک مجموعه از سه ترانسفورماتور تک فاز که به

صورت ستاره - مثلث بسته شده اند می‌کشد مشخصات هر ترانسفورماتور عبارت است از 2000/200، 60kVA،

مطلوب است: الف) قدرت کل مصرفی، ب) جریان نامی خط سمت تغذیه، ج) kVA بار، د) ج.ا.ب

نامی فاز ثانویه (درصد بار نامی ترانسفورماتور، و) جریان‌های خط و فاز در اولیه (توان نامی مجموعه) کل ترانسفورماتور سه فاز

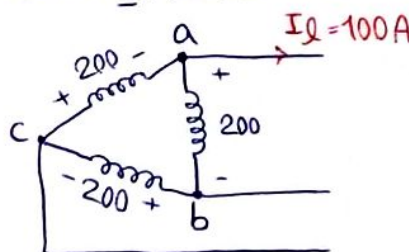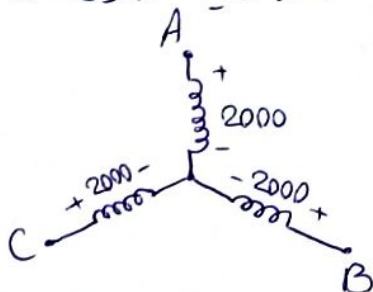

2014 05 22

(۴۴)

$$I_L = I_{\ell} = 100A \text{ جریان خط در ثانویه}$$

$$V_L = 200 \text{ ثانویه ، الف)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{\ell} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi = \sqrt{3} \times 200 \times 100 \times 0.8 = 27.7 \text{ kW} \\ Q_{\ell} = \sqrt{3} V_L I_L \sin \varphi = \sqrt{3} \times 200 \times 100 (\sqrt{1-0.8^2}) = 26.8 \text{ kVAR} \\ |S_{\ell}| = \sqrt{3} V_L I_L = 34.6 \text{ kVA} \end{array} \right. \text{ توان بار}$$

نکته: توان های فوق، توان مصرفی بار هستند. از آنجا که این توان توسط ترانسفورماتور تأمین می گردد، توان خروجی ترانسفورماتور (توان ثانویه آن) نیز برابر با این مقدار خواهد بود. از آنجا که ترانسفورماتورها ایده آل فرض شده اند توان ورودی و خروجی ترانسفورماتور برابر است. لذا توان ورودی (اولیه) ترانسفورماتور نیز برابر با همین مقدار می باشد. اگر ترانسفورماتور ایده آل نبود، توان ورودی آن برابر می شد با مجموع توان خروجی ترانسفورماتور به اضافه توان اتیو و راکتیو مصرفی خود ترانسفورماتور.

ب) در قسمت (و) حل شده است.

$$S_{\ell} = \sqrt{3} V_L I_L = 34.6 \text{ kVA} \quad \text{ج)}$$

$$I_{\varphi} = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \text{خط} = 57.74A \quad \text{د)}$$

$$I_{\varphi n} = \frac{60 \times 10^3}{200} = 300A \quad \text{ه)}$$

$$n = \frac{57.74}{300} = 0.192 = 19.2\% \quad \text{و)}$$

$$I_{\varphi} = 57.74 \times \frac{200}{2000} = 5.77A \quad \text{ز)}$$


$$I_L = I_{\varphi} = 5.77A$$

$$S_{3\varphi} = 3 S_{1\varphi} \quad \text{ح)}$$

$$S_{3\varphi n} = 3 S_{1\varphi n} = 3 \times 60 \text{ kVA} = 180 \text{ kVA}$$

- بعضی پیرامون هارمونیک های ولتاژ و جریان در اتصالات متلف سه فاز

باتوجه به مباحث مطرح شده در ترانسفورماتور تک فاز، می دانیم اگر یک ولتاژ بدون هارمونیک $(V_m \cos \omega t)$ به سیم پیچ اولیه اعمال کنیم یک شار بدون هارمونیک $(\varphi = \varphi_m \sin \omega t)$ در هسته ایجاد خواهد شد. دیدیم باتوجه به مشخصه $\varphi - i$ هسته، چنین شاری منجر به یک جریان هارمونیک دار در سیم پیچ می شود.

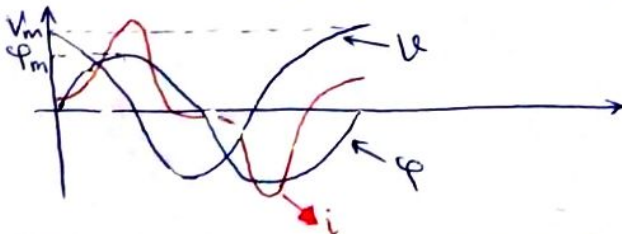

با توجه به شکل موج متناوب جریان می توان توسط سری فوریه دامنه های هارمونیک های آن را بدست آورد. چنین شکل موج هایی فقط دارای هارمونیک های فرد هستند. بنابراین می توان نوشت:

$$\begin{cases} i_a = i_1 \sin \omega t + i_3 \sin 3\omega t + i_5 \sin 5\omega t + i_7 \sin 7\omega t \\ i_b = i_1 \sin(\omega t - 120^\circ) + i_3 \sin 3(\omega t - 120^\circ) + i_5 \sin 5(\omega t - 120^\circ) + i_7 \sin 7(\omega t - 120^\circ) \\ i_c = i_1 \sin(\omega t + 120^\circ) + i_3 \sin 3(\omega t + 120^\circ) + i_5 \sin 5(\omega t + 120^\circ) + i_7 \sin 7(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$

$$i_a = i_1 \sin \omega t + i_3 \sin 3\omega t + i_5 \sin 5\omega t + i_7 \sin 7\omega t$$

$$i_b = i_1 \sin(\omega t - 120^\circ) + i_3 \sin 3\omega t + i_5 \sin(5\omega t + 120^\circ) + i_7 \sin(7\omega t - 120^\circ)$$

$$i_c = i_1 \sin(\omega t + 120^\circ) + i_3 \sin 3\omega t + i_5 \sin(5\omega t - 120^\circ) + i_7 \sin(7\omega t + 120^\circ)$$

سه فاز متعادل با توالی مثبت و فرکانس 7 برابر
 سه فاز متعادل با توالی منفی و فرکانس 5 برابر
 مجموعه سه فاز متعادل نیست
 سه فاز متعادل با توالی مثبت و فرکانس 7 برابر
 سه فاز متعادل با توالی مثبت و فرکانس 7 برابر


i_1 : دامنه هارمونیک اول جریان

i_3 : دامنه هارمونیک سوم جریان

i_5 : دامنه هارمونیک پنجم جریان


i_7 : دامنه هارمونیک هفتم جریان

حال اگر فرض کنیم جریان بدون هارمونیک باشد، آنگاه به کمک مسطحی $i-\varphi$ هسته و به روش نقطه به نقطه می توان منحنی شار بر حسب زمان را بدست آورد مشاهده خواهد شد که در این حالت شار دارای هارمونیک می باشد وجود هارمونیک در شار موجب ایجاد هارمونیک در ولتاژ خواهد شد.

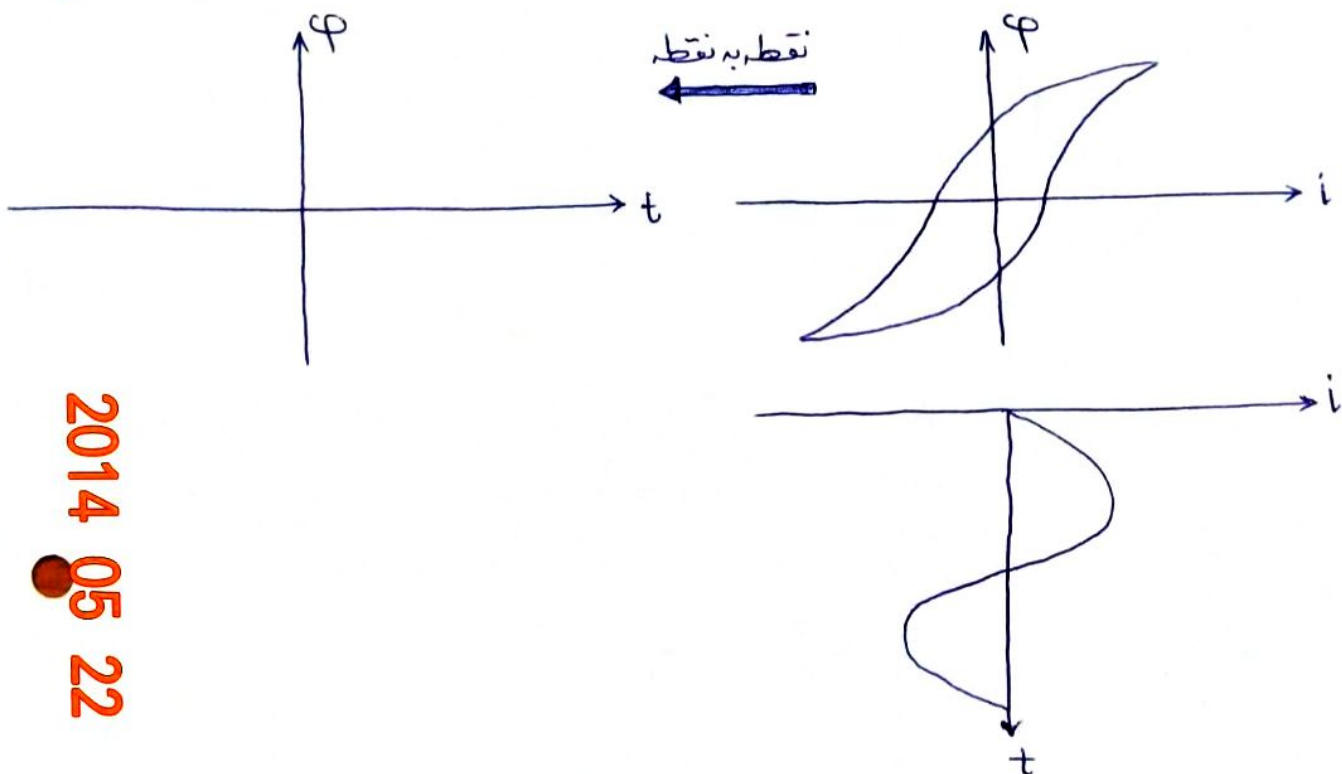

جهلات مشابهی را می توان برای هارمونیک های ولتاژ نیز در نظر گرفت.
 از این به بعد برای راحتی فقط هارمونیک های اصلی و سوم جریان یا ولتاژ را در نظر خواهیم گرفت. (رقار هارمونیک پنجم و هفتم نیز مشابه هارمونیک اصلی می باشد)

- اتصال ستاره - ستاره (Y-Y)

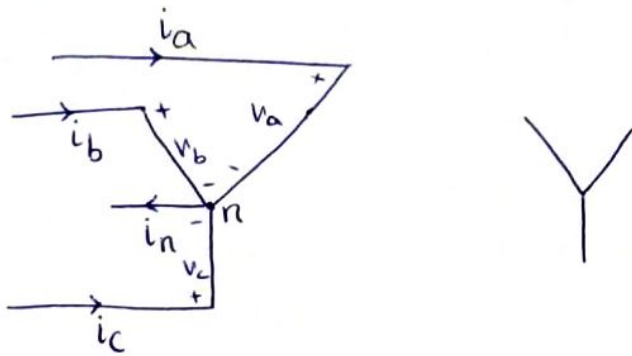

اگرسیم خنثی باز باشد داریم:

$$i_n = 0 \Rightarrow i_a + i_b + i_c = 0$$

اگر فرض کنیم جریان دارای هارمونیک بوده و ولتاژها بدون هارمونیک باشند:

$$i_a = i_1 \sin \omega t + i_3 \sin 3\omega t$$

$$i_b = i_1 \sin(\omega t - 120) + i_3 \sin 3\omega t$$

$$i_c = i_1 \sin(\omega t + 120) + i_3 \sin 3\omega t$$


$$\Rightarrow i_a + i_b + i_c = 3i_3 \sin 3\omega t = 0 \Rightarrow i_3 = 0$$

بنابراین جریان بدون هارمونیک است و لذا ولتاژ دارای هارمونیک خواهد بود

$$V_a = V_1 \sin \omega t + V_3 \sin 3\omega t$$

$$V_b = V_1 \sin(\omega t - 120) + V_3 \sin 3\omega t$$

$$V_c = V_1 \sin(\omega t + 120) + V_3 \sin 3\omega t$$

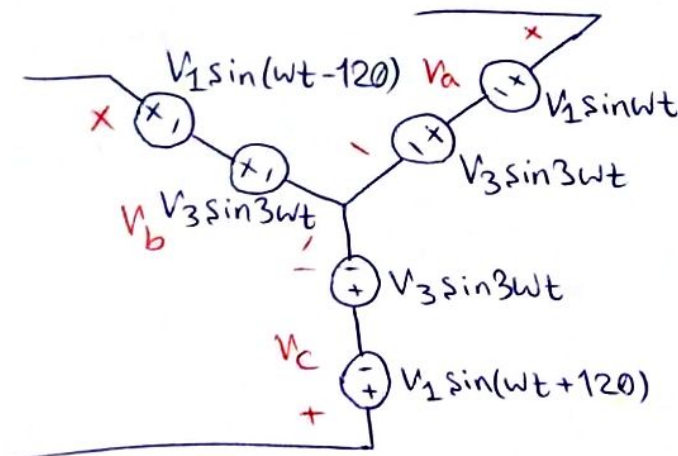


2014 05 22

نکته: در اتصال ستاره اگر ولتاژهای فاز دارای هارمونیک سه‌گانه باشند، ولتاژهای خط بدون هارمونیک هستند.

$$V_{ab} = V_a - V_b = V_1 \sin \omega t - V_1 \sin(\omega t - 120) = \sqrt{3} V_1 \sin(\omega t + 30)$$

وجود هارمونیک در ولتاژ قابل تحمل نیست و بایستی راهی برای حل آن بیابیم.

برای آنکه ولتاژهای فاز در اتصال ستاره بدون هارمونیک باشند بایستی نقطه نوترال زمین شده باشد و یا از یک اتصال مثلث استفاده نمود. اگر نقطه نوترال زمین شده باشد، آنگاه جریان نقطه خنثی دیگر صفر نبوده و جریان‌هایی خواهد داشت دارای هارمونیک سوم باشند. در این حالت، ولتاژهای فاز دیگر دارای هارمونیک نخواهد بود.

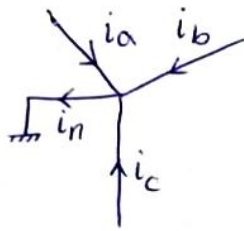



$$\Rightarrow i_a + i_b + i_c = i_n$$

در این صورت اگر جریان‌ها دارای هارمونیک سوم باشند، آن‌گاه این جریان‌ها از طریق نوترال می‌تواند جاری شوند:

$$i_n = 3 i_3 \sin 3\omega t$$

i_3 : دامنه‌ی هارمونیک سوم جریان

روش دیگر استفاده از اتصال مثلث است. اگر ثانویه به صورت مثلث بسته شود و اگر فرض کنیم که ولتاژهای فاز دارای هارمونیک سوم باشند، در این صورت این ولتاژها با استفاده از نسبت دور به ثانویه منتقل خواهند شد و لذا داریم:

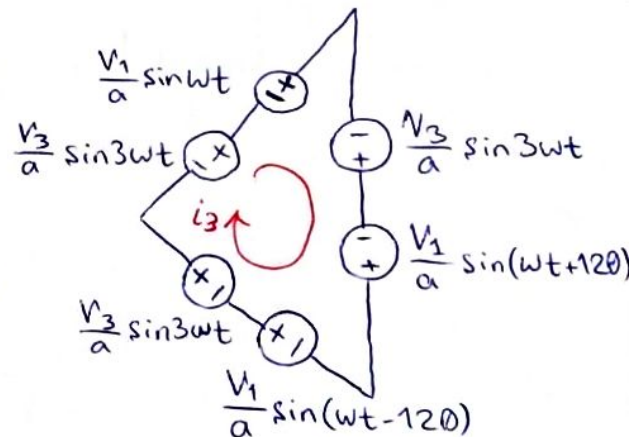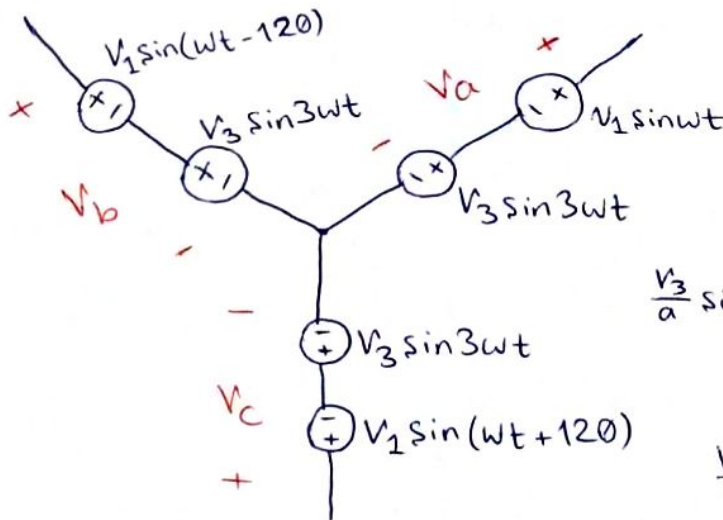


حال اگر در اتصال مثلث KVL بزنیم داریم:

$$\frac{V_1}{a} \sin \omega t + \frac{V_1}{a} \sin(\omega t - 120) + \frac{V_1}{a} \sin(\omega t + 120) + \frac{V_3}{a} \sin 3\omega t + \frac{V_3}{a} \sin 3\omega t + \frac{V_3}{a} \sin 3\omega t = 0$$

مجموع ولتاژ سه فاز متعادل = 0

$$\Rightarrow \frac{3V_3}{a} \sin 3\omega t = 0 \Rightarrow V_3 = 0$$

به عبارت دیگر اگر یک اتصال مثلث داشته باشیم، چون ولتاژ صفر است، ولتاژ دارای هارمونیک نخواهد بود. در این حالت جریان هارمونیک سوم در مثلث به صورت گردشی ایجاد خواهد شد. (اگر یک ولتاژ هارمونیک سوم با دامنی بسیار ضعیف داشته باشیم، هارمونیک سوم جریان ششگانه را در اتصال مثلث ایجاد نمی‌کند که تنها امپدانس کوچک سیم پیچ‌های مثلث آن را محدود می‌کند. در نتیجه با جاری شدن جریان هارمونیک سوم در مثلث، ولتاژهای فاز بدون هارمونیک خواهند شد.

اتصال  (ستاره - ستاره زمین شده)

در این اتصال ولتاژهای فاز بدون هارمونیک بوده و جریان‌ها دارای هارمونیک سوم هستند که از نوترال مسیر خود را می‌بزنند.

اتصال ستاره مثلث Δ Y و مثلث ستاره Δ Y :

بدلیل دارا بودن یک اتصال مثلث، این اتصالات دارای ولتاژهای فاز بدون هارمونیک هستند. زیرا جریان هارمونیک سوم گردشی در اتصال مثلث جاری می‌گردد.

اتصال مثلث - مثلث $\Delta \Delta$:


در این اتصال نیز ولتاژهای فاز بدلیل اتصال مثلث بدون هارمونیک هستند.

نکته: اتصال مثلث در سمت فشار قوی موجب افزایش هزینه ساخت بدلیل افزایش سطح عایق‌بندی را به دنبال دارد. از این رو معمولاً در ترانسفورماتورهایی با ولتاژ خیلی زیاد اتصال مثلث را در سمت فشار ضعیف استفاده می‌کنند.

نکته: معمولاً در اتصال ستاره ستاره، از یک سیم پیچ مثلث برای رفع هارمونیک سوم استفاده می‌شود. از این سیم پیچ سوم (تالسیه) که دارای ولتاژ کوچکی است معمولاً برای تغذیه داخل پست‌های فشار قوی نیز استفاده می‌گردد.

اتصال $Y \Delta$



تغذیه سه فاز به کمک دو ترانسفورماتور تک فاز :

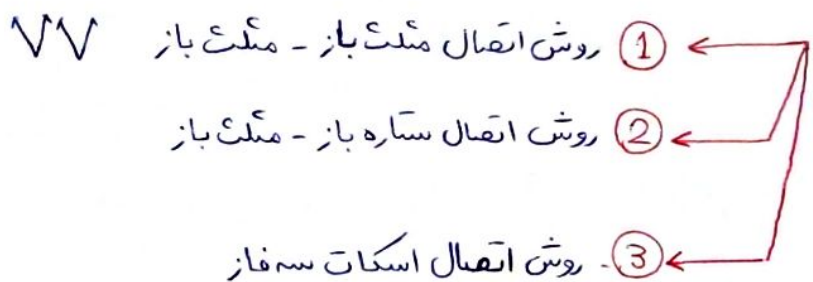

گاهی اوقات لازم است به کمک دو ترانسفورماتور تک فاز بتوانیم یک بار سه فاز را از طریق یک منبع سه فاز تغذیه کنیم (مثلاً ممکن است یکی از فازها دچار خرابی شده و در حال تعمیر باشد).

الف - اتصال مثلث باز - مثلث باز :

فرض کنیم یک منبع سه فاز با ولتاژ ثابت داشته باشیم و آن را به یک اتصال $V \Delta$ اعمال کنیم.

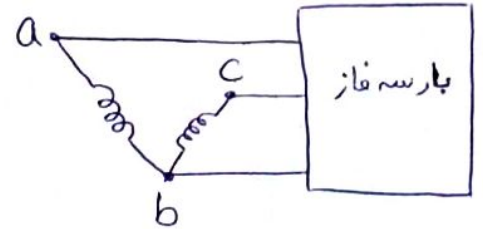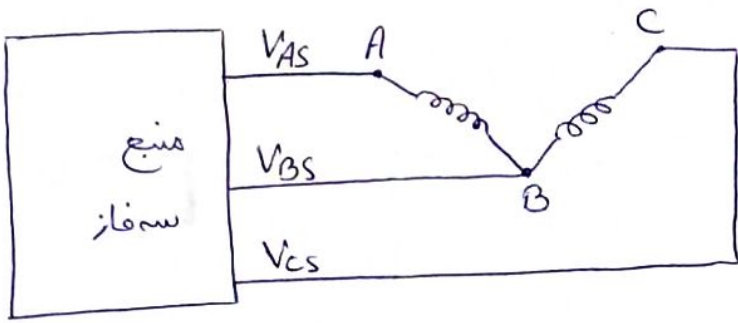

$$\text{ولتاژهای منبع} \begin{cases} V_{ABS} = V_0 \sin \omega t \\ V_{BCS} = V_0 \sin(\omega t - 120^\circ) \\ V_{CAS} = V_0 \sin(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{ولتاژهای سمت اولیه} \begin{cases} V_{AB} = V_{ABS} = V_0 \sin \omega t \\ V_{BC} = V_{BCS} = V_0 \sin(\omega t - 120^\circ) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{ولتاژهای سمت ثانویه} \begin{cases} V_{ab} = \frac{V_{AB}}{a} = \frac{V_0}{a} \sin \omega t \\ V_{bc} = \frac{V_{BC}}{a} = \frac{V_0}{a} \sin(\omega t - 120^\circ) \end{cases}$$



بدست می آید:

$$V_{ab} + V_{bc} + V_{ca} = 0$$

$$\Rightarrow V_{ca} = -V_{ab} - V_{bc} = \frac{V_0}{a} \sin(\omega t + 120^\circ)$$

بنابراین هر چند از دو ترانسفورماتور استفاده می شود، ولی مشاهده می گردد که ولتاژهای خط در ثانویه (V_{ca} ، V_{bc} ، V_{ab}) تشکیل ولتاژهای سه فاز متعادل می دهند که می توان از آن ها برای تغذیه بار سه فاز استفاده کرد.

اگر از سه ترانسفورماتور تک فاز استفاده می کردیم، حداکثر توان قابل انتقال آن ها برابر بود با $3 S_{1\phi} = 3 S_{3\phi}$ (یعنی برابر). حال که از دو ترانسفورماتور استفاده می کنیم تصور می شود که حداکثر توان قابل انتقال دو برابر توان نامی هر یک از ترانسفورماتورها می گردد. ولی همانگونه که بعداً خواهیم دید حداکثر توان آکسید قابل انتقال از این مقدار کمی کمتر است به عنوان مثال، یک بار همی را در نظر می گیریم. اگر این بار توسط یک اتصال $\Delta \Delta$ تغذیه می کنیم:

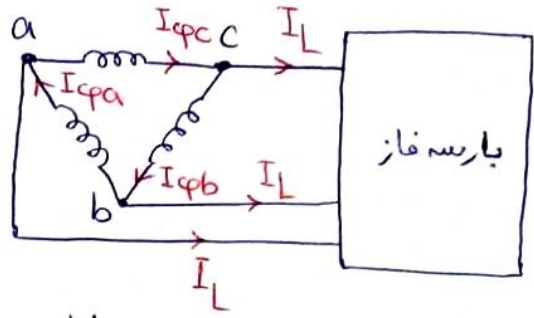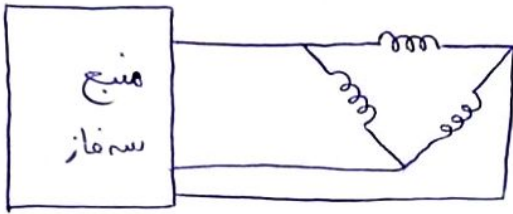

$$\begin{cases} V_{ab} = \frac{V_0}{a} \angle 0 \\ V_{bc} = \frac{V_0}{a} \angle -120 \\ V_{ca} = \frac{V_0}{a} \angle +120 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{an} = \frac{V_0}{\sqrt{3}a} \angle -30 \\ V_{bn} = \frac{V_0}{\sqrt{3}a} \angle -150 \\ V_{cn} = \frac{V_0}{\sqrt{3}a} \angle +90 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{La} = I_L \angle -30 \\ I_{Lb} = I_L \angle -150 \\ I_{Lc} = I_L \angle +90 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{\phi a} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \angle 0 \\ I_{\phi b} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \angle -120 \\ I_{\phi c} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \angle +120 \end{cases}$$

حال فرض می‌کنیم در ولتاژ نامی حداکثر جریان نامی از خطوط و فازها کشیده می‌شود.

$$\begin{cases} I_{\phi a} = I_{\phi n} \angle 0 \\ I_{\phi b} = I_{\phi n} \angle -120 \\ I_{\phi c} = I_{\phi n} \angle 120 \end{cases}$$



$I_{\phi n}$: جریان نامی هر فاز ترانسفورماتور

در این حالت حداکثر توان قابل انتقال توسط اتصال مثلث مثلث در برابر همی برابر است با:

$$P_{3\phi} = P_a + P_b + P_c = 3 \frac{V_0}{a} I_{\phi n}, \quad Q = Q_a + Q_b + Q_c = 0$$

(ولتاژ و جریان فاز هر یک از ترانسفورماتورها هم فاز هستند.)

حال اگر بار سه فاز همی را توسط اتصال $\Delta\Delta$ تغذیه کنیم داریم:

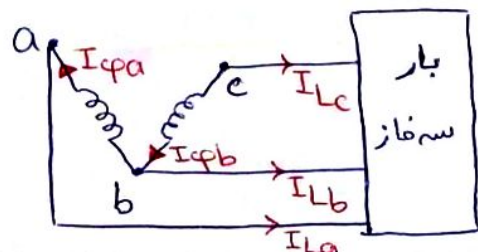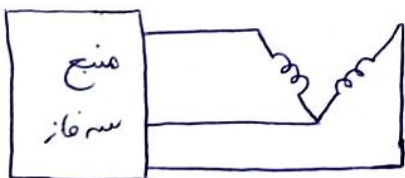

ولتاژها مثل قبل هستند:

$$\begin{cases} V_{ab} = \frac{V_0}{a} \angle 0 \\ V_{bc} = \frac{V_0}{a} \angle -120^\circ \\ V_{ca} = \frac{V_0}{a} \angle +120^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{an} = \frac{V_0}{\sqrt{3}a} \angle -30 \\ V_{bn} = \frac{V_0}{\sqrt{3}a} \angle -150 \\ V_{cn} = \frac{V_0}{\sqrt{3}a} \angle +90 \end{cases}$$

وجریان‌ها به صورت زیر بدست می‌آیند:

$$\begin{cases} I_{La} = I_L \angle -30 \\ I_{Lb} = I_L \angle -150 \\ I_{Lc} = I_L \angle +90 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{\varphi a} = I_{La} = I_L \angle -30 \\ I_{\varphi b} = -I_{Lc} = I_L \angle -90 \end{cases}$$

برای اینکه توان حداکثر باشد، باید جریان نیز حداکثر گردد. از این رو فرض می‌کنیم جریان فازها برابر با جریان نامی هر یک از ترانسفورماتورها باشد:

$$\begin{cases} I_{\varphi a} = I_{\varphi n} \angle -30 \\ I_{\varphi b} = I_{\varphi n} \angle -90 \end{cases}$$

در این صورت حداکثر توان قابل انتقال برابر است با:

$$\begin{aligned} P &= P_a + P_b = \frac{V_0}{a} I_{\varphi n} \cos(0 - (-30)) + \frac{V_0}{a} I_{\varphi n} \cos(-120 - (-90)) \\ &= \frac{V_0}{a} I_{\varphi n} \cos 30 + \frac{V_0}{a} I_{\varphi n} \cos(-30) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P = \sqrt{3} \frac{V_0}{a} I_{\varphi n}$$

مشاهده می‌گردد حداکثر توان قابل انتقال توسط اتصال $V-V$ کمتر از دو برابر توان نامی (حداکثر توان) یک ترانسفورماتور تک فاز است.

$$\text{ضریب بهره‌برداری} = \frac{\text{حداکثر توان قابل انتقال}}{\text{توان نامی نصب شده}} = \frac{\sqrt{3} \frac{V_0}{a} I_{\varphi n}}{2 \frac{V_0}{a} I_{\varphi n}}$$

$$\Rightarrow \text{ضریب بهره‌برداری} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 86.6\%$$

علت کمترین توان ماکزیمم خروجی، تبادل توان راکتیو بین دو ترانسفورماتور است:

$$Q_a = \frac{V_0}{a} I_{\varphi n} \sin(0 - (-30)) = \frac{1}{2} \frac{V_0}{a} I_{\varphi n}$$


$$Q_b = \frac{V_0}{a} I_{\varphi n} \sin(-120 - (-90)) = -\frac{1}{2} \frac{V_0}{a} I_{\varphi n}$$

یعنی ترانسفورماتور a توان راکتیو Q_a را تولید می‌کند و ترانسفورماتور b همین توان راکتیو را مصرف می‌کند
 این تبادل توان راکتیو موجب کم‌تر شدن حداکثر توان اکتیو قابل انتقال از توان نصب شده می‌باشد.

$$\frac{\text{حداکثر توان اتصال } VV}{\text{حداکثر توان اتصال } \Delta\Delta} = \frac{\sqrt{3} \frac{V_o}{a} I_{cpn}}{3 \frac{V_o}{a} I_{cpn}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 57.7\%$$

(ب) اتصال ستاره باز مثلت باز:

اگر یکی از ترانسفورماتورهای اتصال Δ را برداریم، داریم:

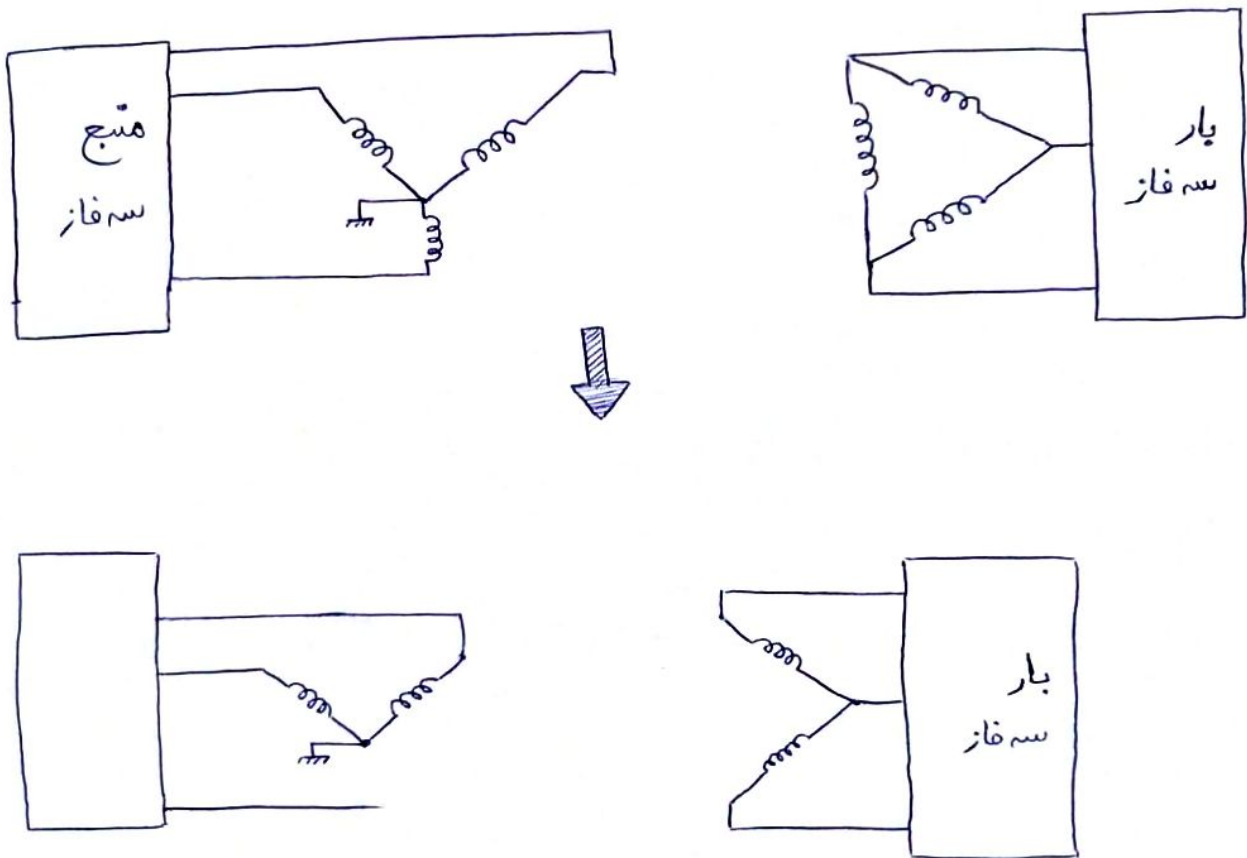

اصول کار این اتصال مشابه با اتصال VV می‌باشد. با این تفاوت که در سمت اولیه جریان یکی از خطوط صفر است و همچنین جریانی معادل با جریان خط از سیم نوترال کشیده می‌شود سطح مقطع این سیم بایستی به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد تا بتواند این جریان را از خود عبور دهد.


اتصال اسکات سه فاز:

برای بررسی این اتصال، ابتدا اتصال اسکات دوفاز را بررسی می‌کنیم. در برخی از کاربردها، نیاز به ولتاژهای دوفاز

می‌باشد، ولتاژهای دوفاز معادل به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$V_a = V_o \angle 0$$



$$V_b = V_o \angle 90$$

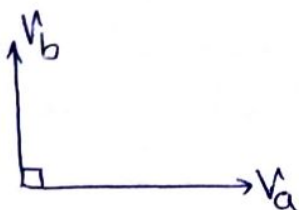

2014_05_22

در اتصال اسکات دوفاز، ولتاژ سه فاز متعادل توسط کوترانسفورماتور تک فاز کاملاً مشابه (بانیتهای دور $\frac{N_1}{N_2}$) تبدیل به ولتاژ دوفاز متعادل می‌گردد.

$$N' = \frac{\sqrt{3}}{2} N_1$$

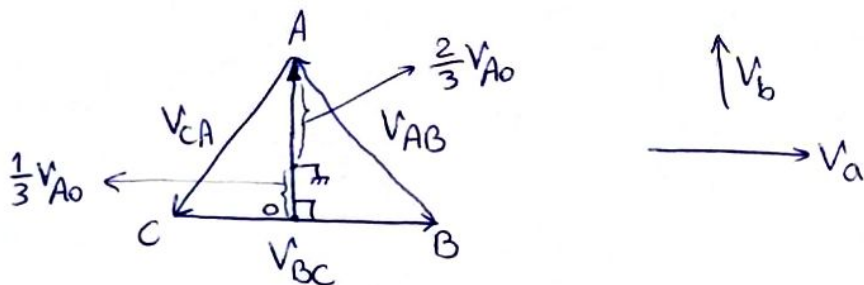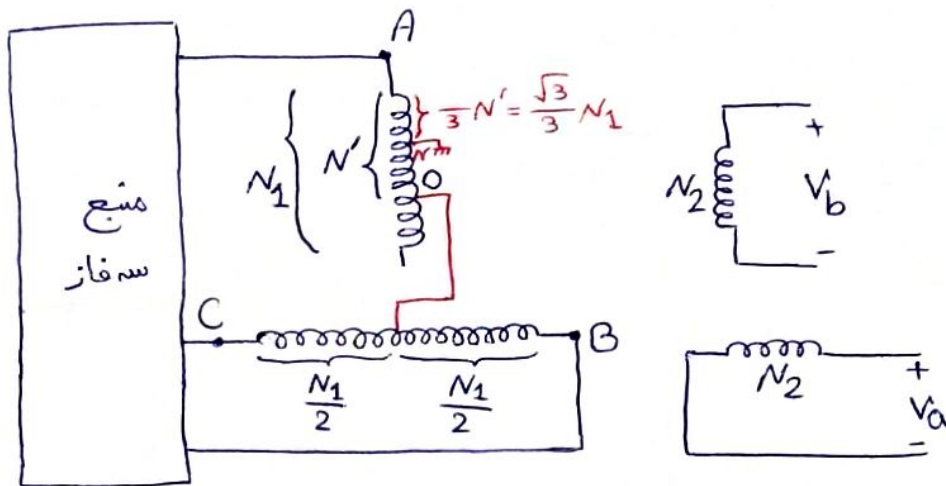

$$\begin{cases} V_{AB} = V_0 \angle 120^\circ \\ V_{BC} = V_0 \angle 0^\circ \\ V_{CA} = V_0 \angle -120^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_a = \frac{N_2}{N_1} V_{BC} = \frac{N_2}{N_1} V_0 \angle 0^\circ \\ V_b = \frac{N_2}{N'} V_{AO} = \frac{N_2}{N'} \frac{\sqrt{3}}{2} V_0 \angle 90^\circ \end{cases}$$

$$V_{AO} = \frac{\sqrt{3}}{2} V_0 \angle 90^\circ$$



$$V_a \text{ و } V_b \text{ دوفاز متعادل} \Rightarrow \frac{N_2}{N_1} V_0 = \frac{N_2}{N'} \frac{\sqrt{3}}{2} V_0 \Rightarrow \boxed{N' = \frac{\sqrt{3}}{2} N_1 = 0.87 N_1}$$

$$\Rightarrow |V_a| = |V_b|$$

نقطه‌ی نوترال وسط مثلث است. این نقطه با توجه به شکل از سر A به اندازه $\frac{\sqrt{3}}{3} N_1$ دور پایین تر است.

$$\frac{2}{3} N' = \frac{2}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} N_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} N_1 = 0.58 N_1$$

در اتصال اسکات (اتصال T اسکات) سه فاز، اتصال الکتریکی ثانویه نیز مثل اولیه است. در این حالت خروجی نیز سه فاز متعادل ولتاژ سه فاز متعادل می‌دهد.

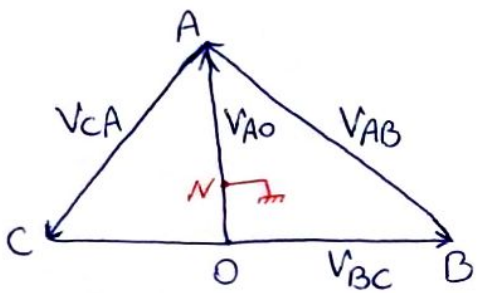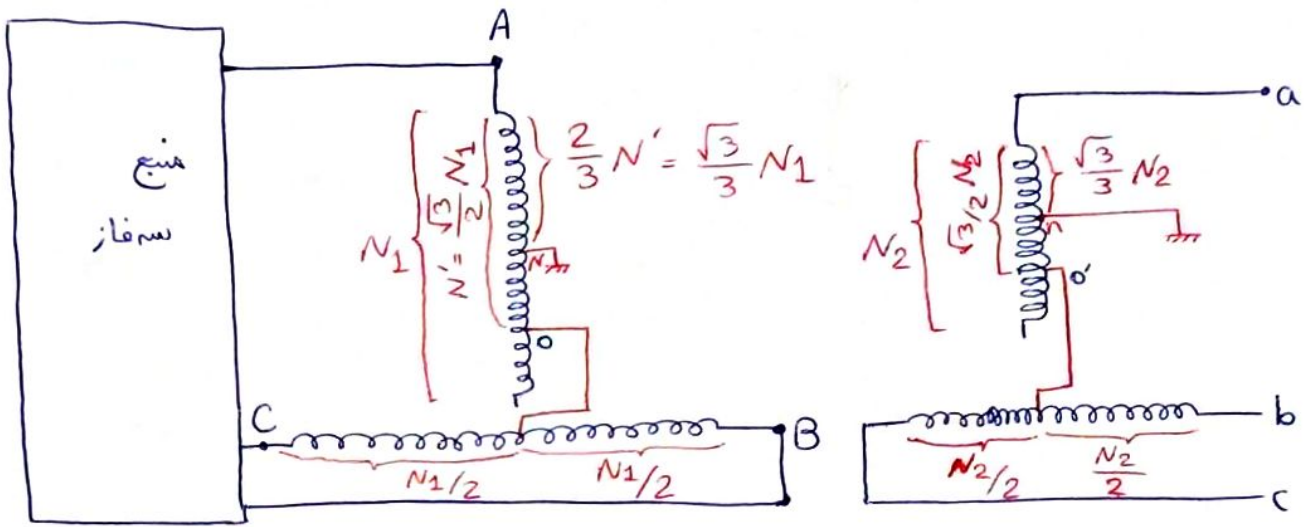

مزیت اتصال اسکات سه فاز آن است که می توانیم به کمک دو ترانسفورماتور تک فاز، ولتاژ سه فاز متعادل را تحویل بیاوریم. مزیت این اتصال نسبت به اتصال $V-V$ آن است که می توانیم یک نقطه نوترال را هم در اولیه و هم در ثانویه داشته باشیم.


فصل ۲

موتور القایی (موتور آسنکرون)


Induction Motor (Asynchronous Motor)

انواع میدان مغناطیسی را می توانیم به صورت زیر تقسیم بندی نمود:


① - میدان ساکن با زمان :

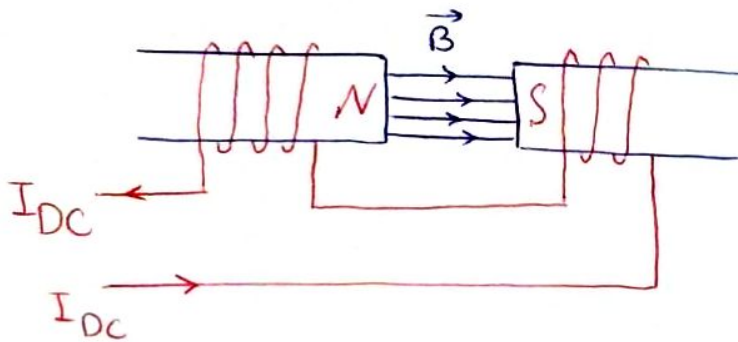

② - میدان ساکن متغیر با زمان (میدان ضربانی) :

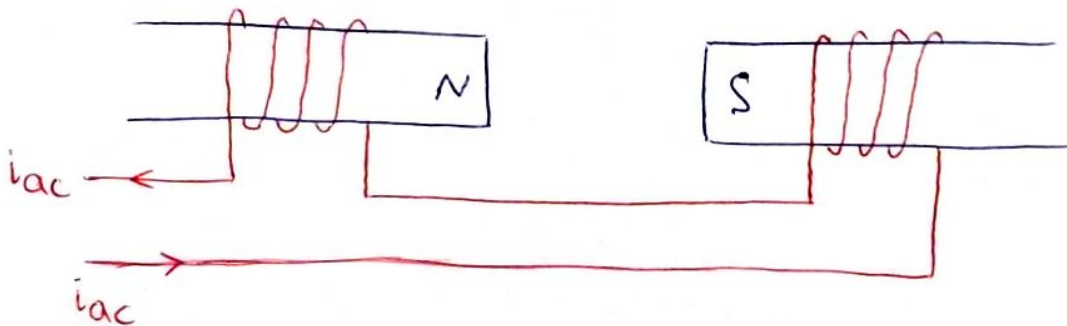


③ - میدان دوار ثابت :

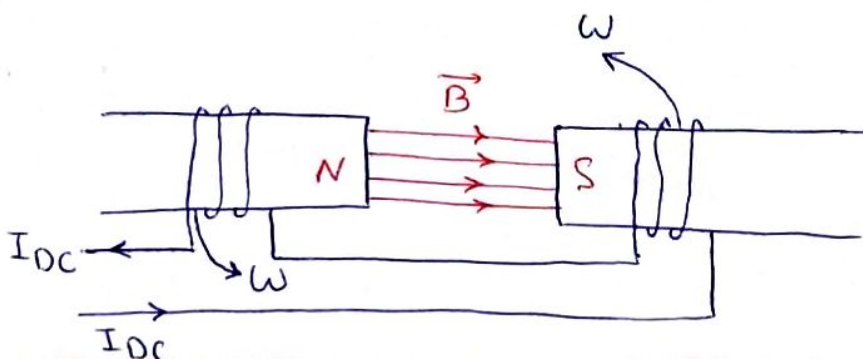


همه را با سرعت مکانیکی
سه می چرخانیم.

④ - میدان حور متغیر با زمان:

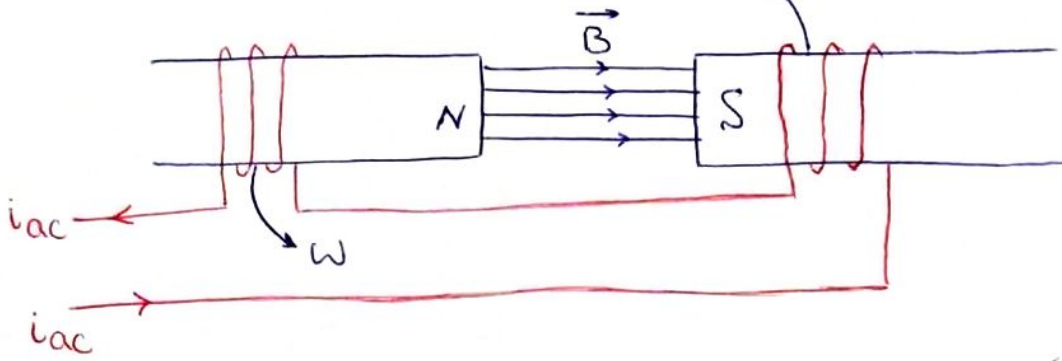

اگر در یک میدان ساکن ثابت با زمان یک حلقه‌ی حامل جریان داشته باشیم بر آن گستره‌ی وارد می‌شود که آن را می‌چرخاند. این گستره‌ی القا می‌تواند به صورت زیر مناسبه کرد:

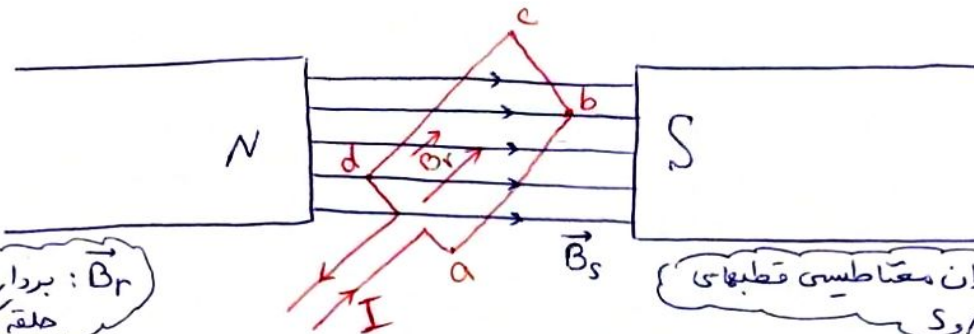

\vec{B}_r : بردار میدان مغناطیسی حلقه که عمود بر سطح حلقه است


\vec{B}_s : بردار میدان مغناطیسی قطبهای خارجی N و S

(دقت شود در شکل فوق بردار سطح حلقه که برداری عمود بر سطح حلقه است در صفحه‌ی کاغذ قرار دارد.)

گستره‌ی القا می‌تواند کل برابر با گستره‌ی وارد شده بر تک اضلاع حلقه سیم بیچ است.

$$\tilde{\tau}_{ind} = \tilde{\tau}_{ab} + \tilde{\tau}_{bc} + \tilde{\tau}_{cd} + \tilde{\tau}_{da}$$

الف) ضلع ab:

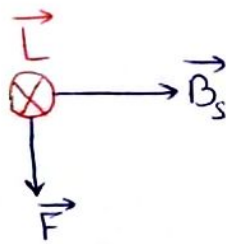


$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}_s$$

$$|\vec{F}| = ILB_s$$

$$\tilde{\tau}_{ab} = \vec{r} \times \vec{F}$$

r: بردار شعاعی از مرکز حلقه تا ضلع ab:

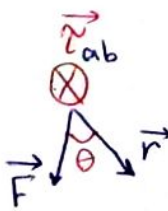

$$|\tau_{ab}| = |r| |F| \sin\theta$$


$$|\tau_{ab}| = rILB_s \sin\theta$$

theta: زاویه‌ی بین بردار \vec{B}_s و \vec{B}_r

2014 05 22

(۵۷)


ب) ضلع bc :

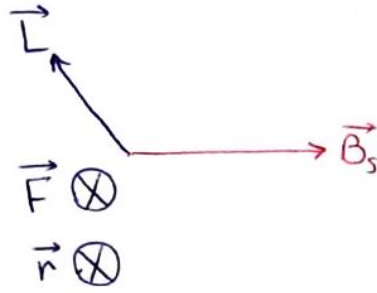


چون دو بردار \vec{r} و \vec{F} هم راستاهستند داریم:

$$\vec{\tau}_{bc} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$$

ج) ضلع cd :

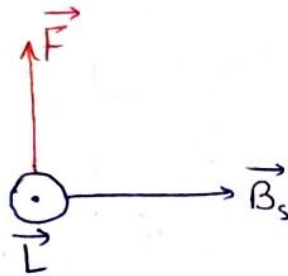

$$|\vec{F}| = ILB_s$$

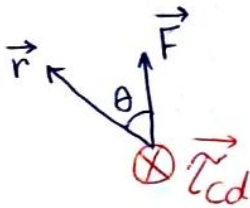

$$\vec{\tau}_{cd} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$|\vec{\tau}_{cd}| = rILB_s \sin\theta$$

د) ضلع da : مشابه ضلع bc داریم:

$$\vec{\tau}_{da} = 0$$

بنابراین گشتاور کل برابر است با:

$$|\vec{\tau}_{ind}| = 2rILB_s \sin\theta$$


از آنجا که B_r متناسب است با I داریم:

$$\rightarrow |\vec{\tau}_{ind}| = k B_r B_s \sin\theta$$

k : ضریبی وابسته به ساختار طبقه


همچنین با توجه به این فرمول و درون سو بودن گشتاور می توانیم بنویسیم:

$$\vec{\tau}_{ind} = k \vec{B}_r \times \vec{B}_s$$

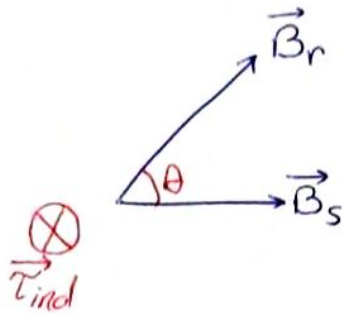


یعنی گشتاور وارد بر حلقه عبارت است از یک ضریب k در ضرب برداری بردار میدان مغناطیسی حلقه در بردار میدان مغناطیسی استاتور. این گشتاور هوست دارد حلقه را طوری بچرخاند که B_s و B_r را هم جهت کند اگر این دو بردار هم جهت باشند داریم: $\theta = 0 \leftarrow I_{ind} = 0$

در ماشین های دوار این حلقه سوار بر رتور است. لذا گشتاور عملاً به رتور وارد می شود و آن را می چرخاند حلقه بعد از رسیدن θ به صفر و صفر شدن گشتاور از حرکت باز خواهد ایستاد. برای ایجاد یک حرکت چرخشی پایدار، می توانیم B_s را خودمان بچرخانیم. در این حالت حلقه و رتور طوری می چرخند که B_r خود را با B_s هم جهت کند و لذا رتور در جهت چرخش B_s خواهد چرخید.

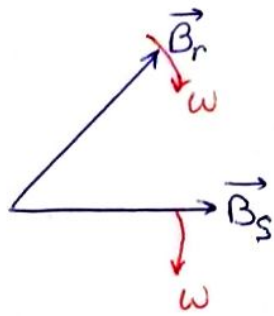


از این رو به بررسی نحوه ایجاد میدان مغناطیسی دوار توسط استاتور می پردازیم:


✓ تولید میدان مغناطیسی دوار:
شکل زیر را در نظر می گیریم:

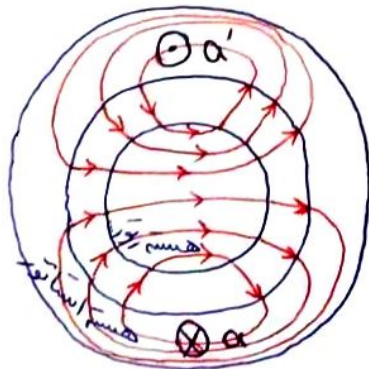

aa' : سیم پیچ فاز a استاتور

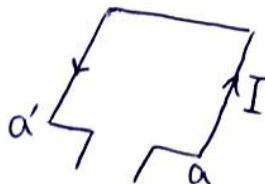


میدان مغناطیسی سیم پیچ aa' را به صورت شماتیکی به صورت زیر نمایش می دهند:

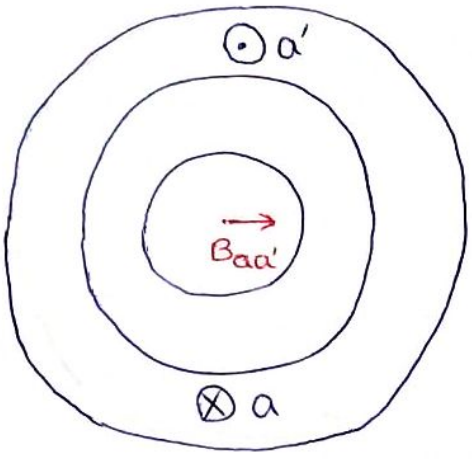

2014 05 22

اگر یک سیستم سه فاز متعادل از جریان های الکتریکی را به سه دسته سیم پیچ یکسان که به لحاظ مکانیکی با اختلاف فاز 120 درجه نسبت به هم نصب شده اند اعمال کنیم (مطابق با شکل زیر) خواهیم دید که یک میدان دوار مغناطیسی در فاصله های هوابی ایجاد می شود:

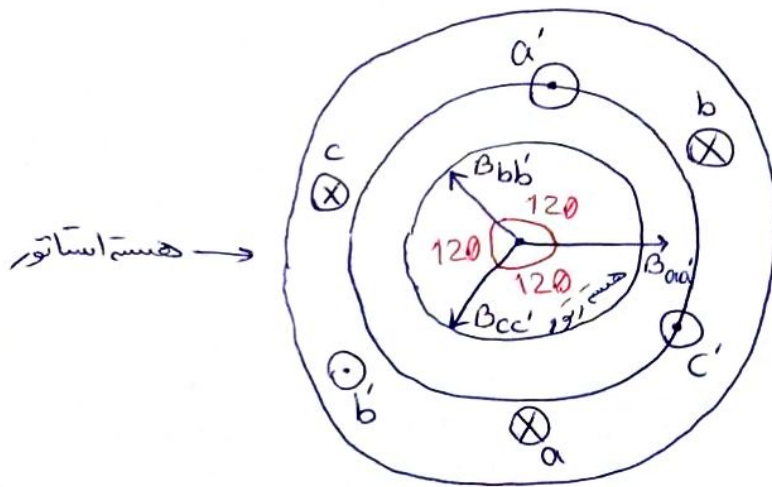

$$i_{aa'} = i_m \sin \omega t$$

$$i_{bb'} = i_m \sin(\omega t - 120)$$

$$i_{cc'} = i_m \sin(\omega t + 120)$$

این جریان ها، تولید سارهای مغناطیسی $B_{aa'}$ ، $B_{bb'}$ و $B_{cc'}$ در جهت های نشان داده شده در شکل خواهند نمود

$$B_{aa'} = B_m \sin \omega t \angle 0$$

$$B_{bb'} = B_m \sin(\omega t - 120) \angle +120$$


$$B_{cc'} = B_m \sin(\omega t + 120) \angle -120$$

\uparrow \uparrow
 زوایای مکانیکی زوایای الکتریکی

نمودی تولید سار دوار مغناطیسی را می توان در لحظات زمانی مختلف به صورت زیر بررسی نمود:


(الف) $\omega t = 0$ (یا $t = 0$)

$$\Rightarrow \begin{cases} B_{aa'} = 0 \\ B_{bb'} = B_m \sin(-120) \angle +120 = -\frac{\sqrt{3}}{2} B_m \angle +120 \\ B_{cc'} = B_m \sin(120) \angle -120 = \frac{\sqrt{3}}{2} B_m \angle -120 \end{cases}$$

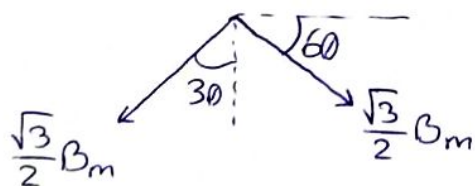


ساركل مجموع سسار تولى شده $B_{aa'}$ ، $B_{bb'}$ ، و $B_{cc'}$ است.

$$B_{net} = B_{aa'} + B_{bb'} + B_{cc'}$$

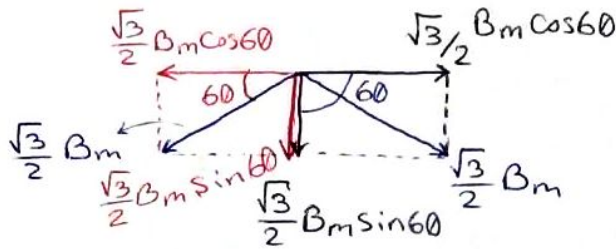

\Rightarrow

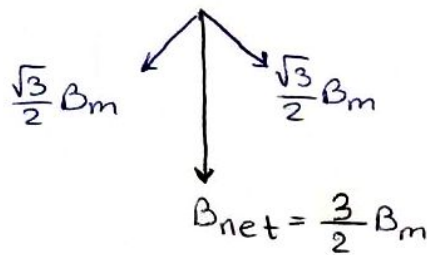


$$B_{net} = 2 \frac{\sqrt{3}}{2} B_m \sin 60 = \frac{3}{2} B_m$$

$$B_{net} = \frac{3}{2} B_m \angle -90^\circ$$

$$\left(t = \frac{\pi}{2\omega} \right) \omega t = \frac{\pi}{2} \quad \text{ب}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} B_{aa'} = B_m \angle 0 \\ B_{bb'} = B_m \sin(-30) \angle +120 = -\frac{1}{2} B_m \angle +120 \\ B_{cc'} = B_m \sin(210) \angle -120 = -\frac{1}{2} B_m \angle -120 \end{cases}$$

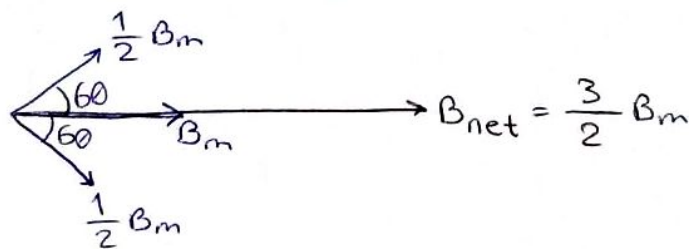

$$B_{net} = B_m + 2 \times \frac{1}{2} B_m \cos 60 = \frac{3}{2} B_m$$

$$B_{net} = \frac{3}{2} B_m \angle 0$$


2014 05 22

$$(t = \frac{\pi}{\omega} \quad \underline{b}) \quad \omega t = \pi \quad (ج)$$

$$B_{aa'} = 0$$

$$B_{bb'} = B_m \sin(+60) \angle +120 = +\frac{\sqrt{3}}{2} B_m \angle +120$$

$$B_{cc'} = B_m \sin(300) \angle -120 = -\frac{\sqrt{3}}{2} B_m \angle -120$$

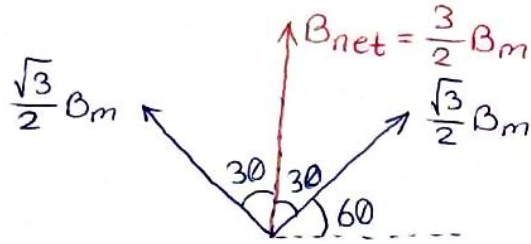


$$B_{net} = 2 \frac{\sqrt{3}}{2} B_m \cos 30 = \frac{3}{2} B_m$$

$$B_{net} = \frac{3}{2} B_m \angle +90$$

$$(t = \frac{3\pi}{2\omega} \quad \underline{b}) \quad \omega t = \frac{3\pi}{2} \quad (د)$$

$$\begin{cases} B_{aa'} = -B_m \angle 0 \\ B_{bb'} = B_m \sin 150 \angle +120 = \frac{1}{2} B_m \angle +120 \\ B_{cc'} = B_m \sin(390) \angle -120 = \frac{1}{2} B_m \angle -120 \end{cases}$$

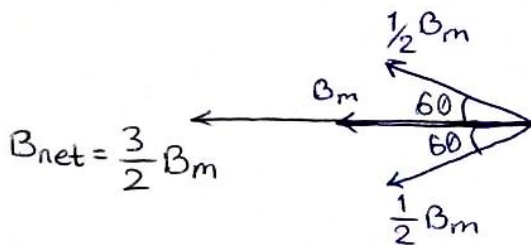

$$B_{net} = B_m + 2 \frac{1}{2} B_m \cos 60 = \frac{3}{2} B_m$$

 
$$B_{net} = \frac{3}{2} B_m \angle +180$$

$$(t = \frac{2\pi}{\omega} \quad \underline{b}) \quad \omega t = 2\pi \quad (ه)$$

با توجه به طی شدن یک سیکل کامل، همان B_{net} حالت الف حاصل می شود

$$B_{net} = \frac{3}{2} B_m \angle -90$$


✓ نتیجه گیری: مشاهده می شود با اعمال یک دسته جریان سه فاز متعادل به سه سیم پیم که دارای اختلاف فاز مکانیکی 120 نسبت به یکدیگر هستند، یک میدان هوارمغناطیسی در فاصلی هوایی شکل می گیرد که با سه زاویه ای ω و بادامنی $\frac{3}{2} B_m$ در جهت پاد ساعتگرد می چرخد.



$$\theta = \omega t + \theta_0$$

2014 05 22

(43)

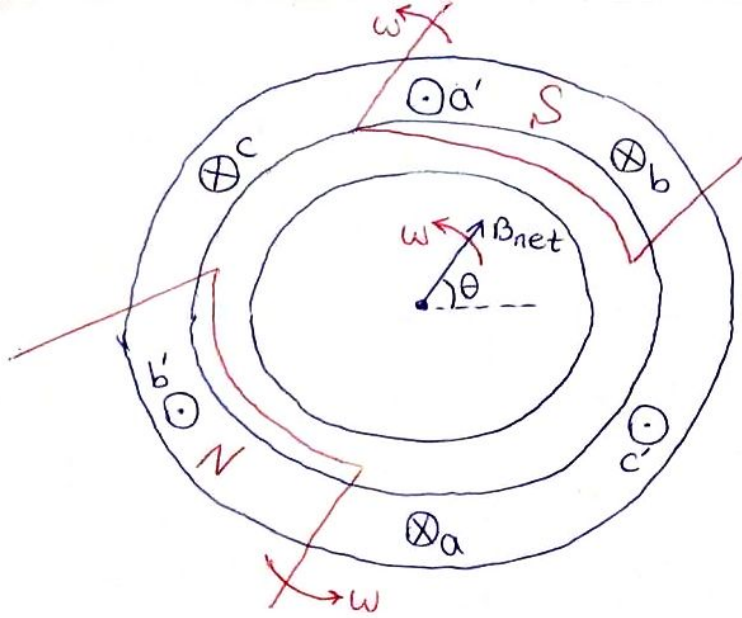

اثبات ریاضی میدان دوار مغناطیسی:

$$B_{net} = B_{aa'} + B_{bb'} + B_{cc'}$$

$$B_{net} = B_m \sin \omega t \angle 0 + B_m \sin(\omega t - 120) \angle +120 + B_m \sin(\omega t + 120) \angle -120$$

$$\Rightarrow B_{net} = [B_m \sin \omega t a_x] + [B_m \sin(\omega t - 120) \overset{\cos 120}{a_x} + B_m \sin(\omega t - 120) \sin 120 a_y] \\ + [B_m \sin(\omega t + 120) \cos(-120) a_x + B_m \sin(\omega t + 120) \sin(-120) a_y]$$

$$\Rightarrow B_{net} = a_x [B_m \sin \omega t - \frac{1}{2} B_m \sin(\omega t - 120) - \frac{1}{2} B_m \sin(\omega t + 120)]$$

$$+ a_y [\frac{\sqrt{3}}{2} B_m \sin(\omega t - 120) - \frac{\sqrt{3}}{2} B_m \sin(\omega t + 120)]$$

$$\Rightarrow B_{net} = \frac{3}{2} B_m \sin \omega t a_x - \frac{3}{2} B_m \cos \omega t a_y = \frac{3}{2} B_m \angle (\omega t - \frac{\pi}{2})$$

زاویه مکانیکی

رابطه فوق نشان می دهد که دامنه B_{net} ثابت و برابر $\frac{3}{2} B_m$ است و زاویه مکانیکی با سرعت زاویه ω در حال افزایش است. (افزایش زاویه مکانیکی یعنی چرخش مکانیکی)

نکات مهم:

① - اگر جای دوسیم بیج عوض شود آن گاه باز هم میدان دوار مغناطیسی با دامنه ثابت $\frac{3}{2} B_m$ و سرعت زاویه ای ω خواهیم داشت ولی این بار جهت چرخش معکوس می شود

② - اگر جریان دوسیم بیج عوض شود (یا توالی سه فاز متغی به نسیم بیج ها اعمال گردد) باز هم میدان دوار مغناطیسی با دامنه ثابت $\frac{3}{2} B_m$ و سرعت ω خواهیم داشت ولی جهت چرخش، معکوس جهت چرخش اولیه می گردد

③ - اگر فرکانس جریان ها k برابر شود آن گاه سرعت چرخش میدان دوار نیز k برابر $(k\omega)$ می گردد

4- اگر جریان‌ها دارای هارمونیک باشند داریم:

$$i_{aa'} = i_1 \sin \omega t + i_3 \sin 3\omega t + i_5 \sin 5\omega t + i_7 \sin 7\omega t$$


$$i_{bb'} = i_1 \sin(\omega t - 120^\circ) + i_3 \sin 3\omega t + i_5 \sin(5\omega t + 120^\circ) + i_7 \sin(7\omega t - 120^\circ)$$

$$i_{cc'} = i_1 \sin(\omega t + 120^\circ) + i_3 \sin 3\omega t + i_5 \sin(5\omega t - 120^\circ) + i_7 \sin(7\omega t + 120^\circ)$$


سه فاز متعادل توألی مثبت سه فاز متعادل توألی منفی سه فاز متعادل توألی مثبت سه فاز متعادل توألی مثبت
 با فرکانس زاویه‌ای ω متعادل نیست منفی با فرکانس زاویه‌ای 5ω با فرکانس زاویه‌ای 7ω

هارمونیک‌های سوم جریان چون سه فاز متعادل نیستند تولید میدان دوار مغناطیسی نمی‌کنند. هارمونیک هفتم جریان تولید میدان دوار مغناطیسی با سرعت زاویه‌ای 7ω و در جهت میدان هارمونیک اصلی می‌کند. هارمونیک‌ها پنجم جریان تولید میدان مغناطیسی دوار با سرعت 5ω در جهت عکس میدان هارمونیک اصلی می‌نمایند. به عبارت دیگر، هارمونیک‌های جریان، تولید هارمونیک‌های میدان دوار مغناطیسی می‌کنند.

5- اگر ترکیب $ac'ba'cb'$ را یکبار دیگر تکرار کنیم، به جای ماشین دو قطبی، ماشین چهار قطبی خواهیم داشت و اگر این ترکیب n بار تکرار شود، ماشین $2n$ قطبی ایجاد می‌شود.

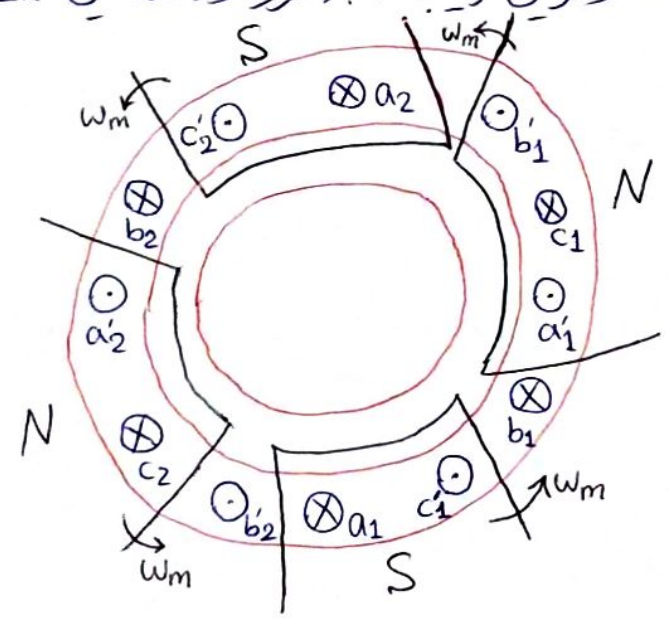

ماشین چهار قطبی $p=4$

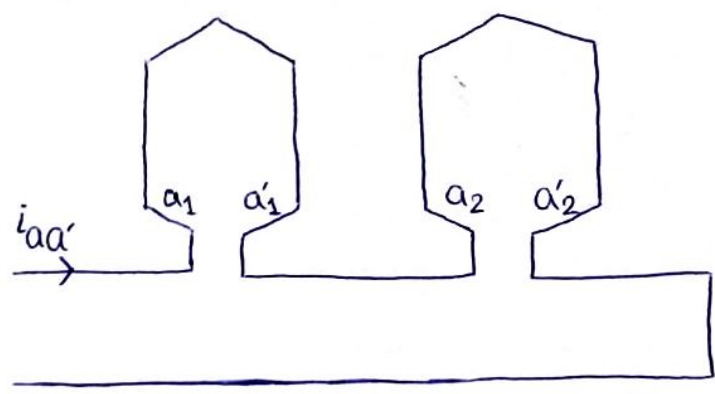

2014 05 22

در ماشین چهار قطبی فوق در طی زمان نصف پریود $(\frac{T}{2})$ برای جریان‌ها، جای قطبهای مجاور S و N عوض می‌شود. به طور کلی زاویه الکتریکی و مکانیکی در ماشین‌های P قطبی به صورت زیر با یکدیگر مرتبط می‌شوند:

$$\theta_e = \frac{P}{2} \theta_m \quad \text{زاویه الکتریکی} = \frac{P}{2} \text{ زاویه مکانیکی}$$

به همین ترتیب داریم:

$$f_e = \frac{P}{2} f_m \quad \text{فرکانس مکانیکی} = \frac{P}{2} \text{ فرکانس الکتریکی}$$

$$\omega_e = \frac{P}{2} \omega_m \quad \text{فرکانس زاویه‌ای الکتریکی} = \frac{P}{2} \text{ فرکانس زاویه‌ای مکانیکی}$$

زاویه (rad)، فرکانس زاویه‌ای $(\frac{\text{rad}}{\text{s}})$ ، فرکانس (Hz یا دور در ثانیه rps)

rps : review per second

بدست می‌آید:

$$\omega_m = \frac{2}{P} \omega_e$$

معمول است که سرعت مکانیکی را بر حسب دور بر دقیقه بیان کنند.


rpm : review per minute

$$f_m = \frac{2}{P} f_e$$


$$n_m = 60 f_m \Rightarrow n_m = \frac{120}{P} f_e \quad \checkmark$$

rpm rps

در شکل صفحه‌ی بعد مقدار n_m در فاصله‌ی هوایی ثابت می‌باشد. ✓ توزیع سینوسی شار:

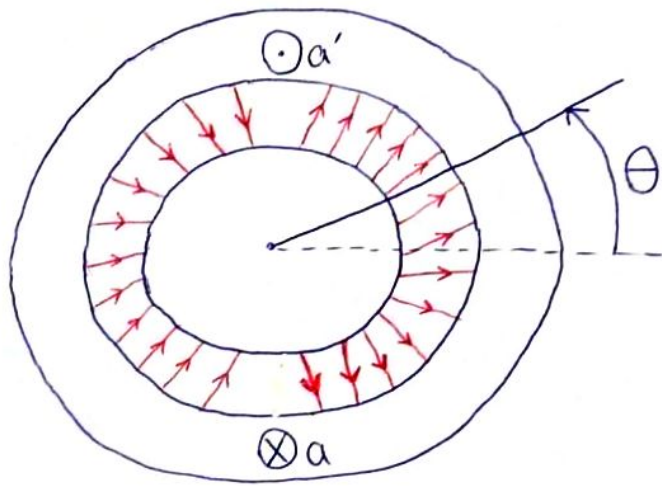


توزیع شار بر حسب θ به صورت زیر است:

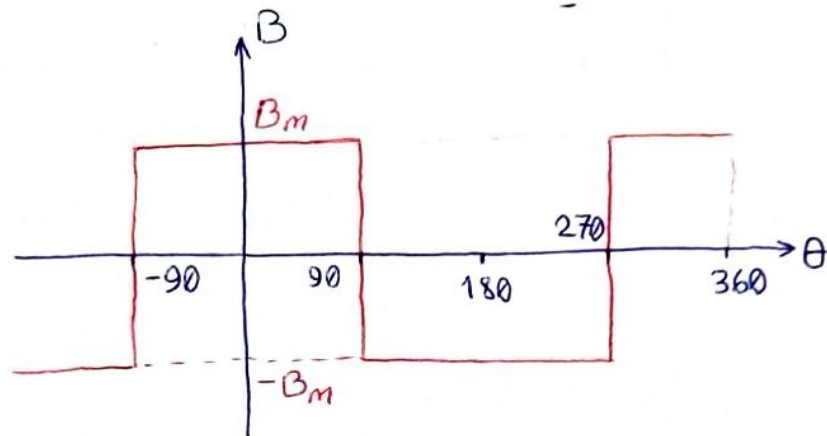

$$B \propto \Phi \propto F \rightarrow mmf$$

$$N_i = F = R\Phi$$


شکل توزیع mmf متناسب با B است:

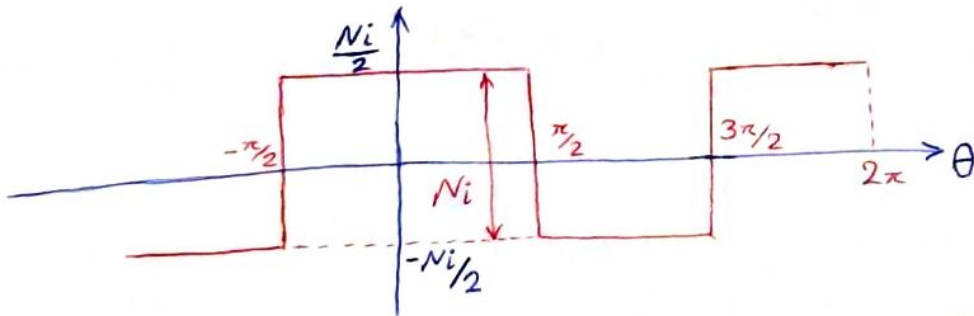

N : تعداد دور کلاف aa'


i : جریان کلاف aa'

مشاهده می شود که توزیع mmf فوق علاوه بر هارمونیک اصلی، دارای هارمونیک های فرد مراتب بالا نیز می باشد. این هارمونیک های مراتب بالاتر در ماشین های ac تولید هارمونیک ولتاژ و گشتاور خواهد بود. امری نامطلوب است. برای رفع این مشکل بایستی mmf را به صورت سینوسی توزیع کنیم. برای این منظور سیم پیچی را توزیع می کنند.

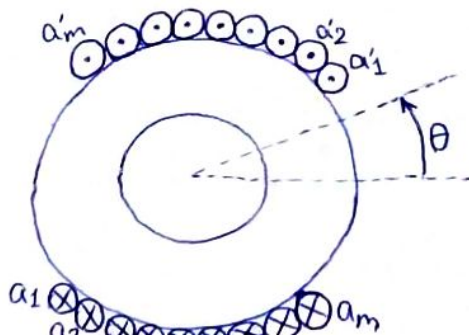


2014 05 22

سیم پیچ فاز a از m کلاف N_1 دوری تشکیل شده است به گونه‌ای که

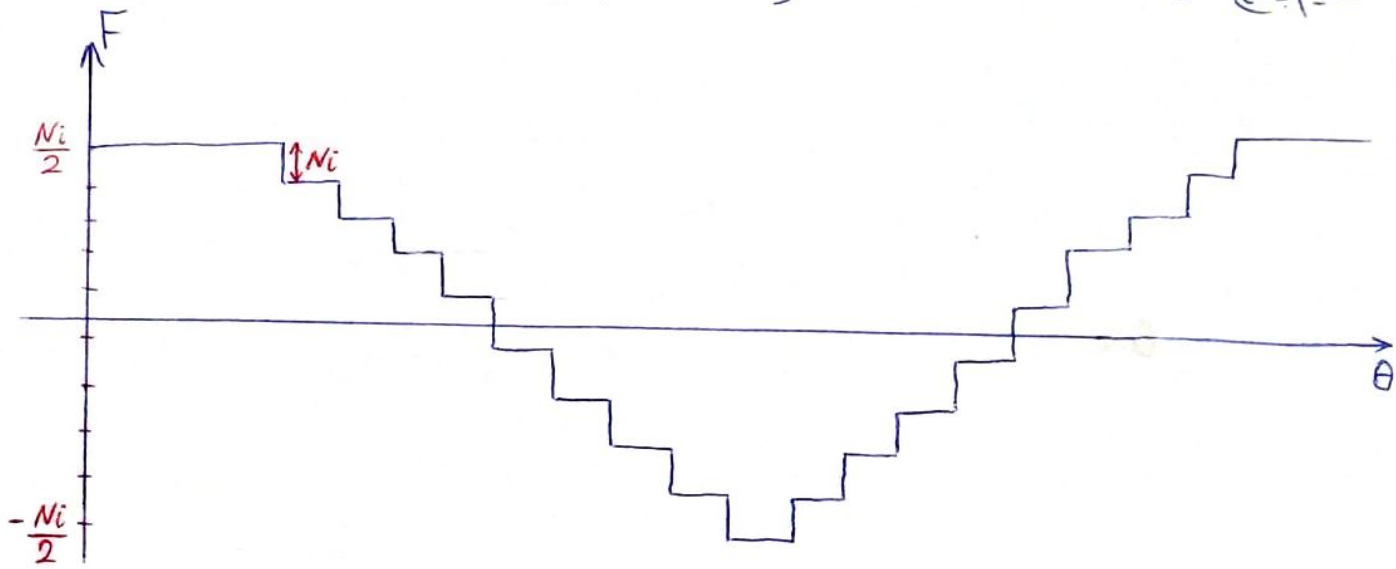


مشاهده می‌گردد که توزیع فوق به یک توزیع سینوسی نزدیکتر است. لذا هارمونیک‌های مرتبه‌ی فرد بالاتر از آن دارای دامنه‌ی بسیار ضعیف‌تری نسبت به هارمونیک اصلی هستند.

اگر سیم پیچ‌های b و c را هم توزیع کنیم آنگاه یک میدان دوار مغناطیسی با توزیع سینوسی در فاصله‌ی هوایی شکل خواهد گرفت:

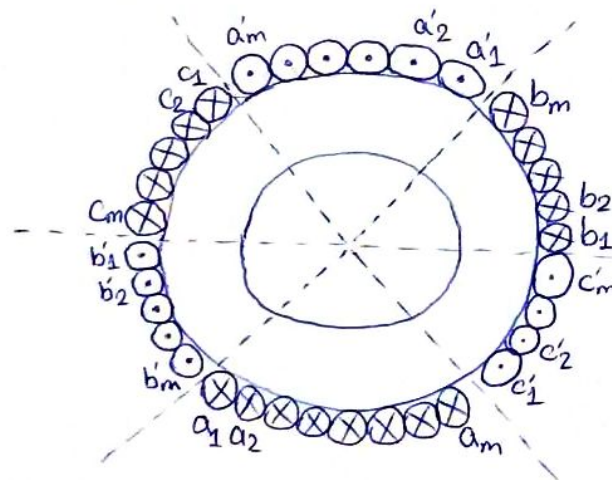

«نوعی توزیع سیم پیچ‌ها»

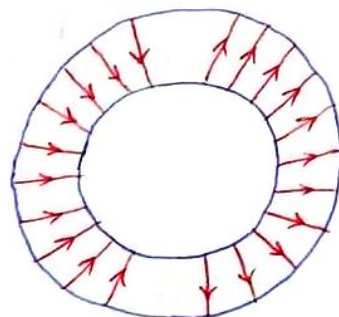

$$B = B_p \cos \theta$$

توزیع میدان مغناطیسی به صورت سینوسی در فاصله‌ی هوایی

2014 05 22

نتیجه گیری: اگر سیم پیچ‌های هر فاز به صورت کاملاً ایده‌آل چسبیده باشند و دارای اختلاف فاز مکانی

120 درجه باشند و به آن سه جریان الکتریکی متعادل با اختلاف فاز 120 درجه اعمال گردد، یک میدان

دوار مغناطیسی در فاصله‌ی هوایی شکل خواهد گرفت که دارای سرعت چرخش ω بوده و در هر لحظه از



زمان دارای توزیع سینوسی در فاصله‌ی هوایی است.

$$\theta = \omega t \implies B = B_p \cos \omega t$$

ولتاژ القای در کلاف:

فرض کنیم یک میدان حواری مغناطیسی با توزیع سینوسی در فاصله‌ی هوایی داشته باشیم. اگر در استاتور (و یا رتور)

یک کلاف یک دور به صورت شکل زیر داشته باشیم ولتاژ القای در آن به صورت زیر متناسب می‌گردد:

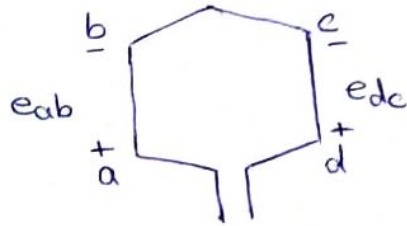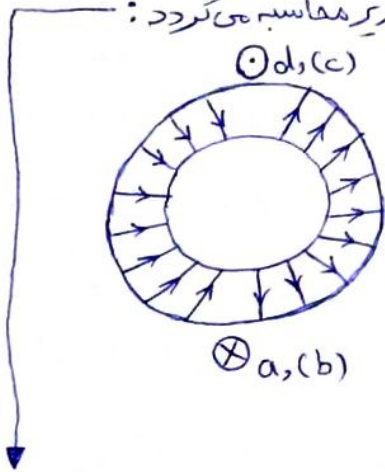

$$e_{ind} = VBL$$

$$e_{ad} = e_{ab} - e_{dc}$$

$$e_{ab} = VBpL \sin \omega t$$

$$e_{dc} = VBpL \sin(\omega t - 180)$$

$$e_{ad} = 2VBpL \sin \omega t = 2r\omega BpL \sin \omega t$$

طول رتور: L

$V = r\omega$ سرعت نسبی بین هادی و میدان حواری

ω : سرعت زاویه‌ای میدان حواری نسبت به هادی

بنابراین اگر کلاف فوق N دوری باشد داریم:

$$e_{ad} = 2Nr\omega BpL \sin \omega t$$

همچنین اگر کلاف دیگر با اختلاف فاز مکانیکی 120 درجه در استاتور نصب شده باشد ولتاژهای القایی در آن‌ها برابر خواهد بود یا:

$$V_{aa'} = V_m \sin \omega t$$

$$V_{bb'} = V_m \sin(\omega t - 120)$$

$$V_{cc'} = V_m \sin(\omega t + 120)$$

به عبارت دیگر اگر یک میدان حواری مغناطیسی با توزیع سینوسی در فاصله‌ی هوایی وجود داشته باشد و سه کلاف با اختلاف فاز مکانیکی 120 درجه داشته باشیم آنگاه در خروجی این کلاف‌ها شاهد القای سه ولتاژ متعادل با دامنه‌ی برابر و اختلاف فاز الکتریکی 120 درجه خواهیم داشت. (دقت شود که دامنه‌ی این ولتاژها متناسب با سرعت نسبی بین سیم پیچ‌ها و میدان (ω) بوده و فرکانس الکتریکی آن‌ها نیز با این سرعت نسبی متناسب است.)


موتور القایی:

استاتور این موتور دارای سه سیم پیچ توزیع شده با اختلاف فاز مکانیکی 120 درجه می‌باشد که به آن‌ها جابجی‌ها (ولتاژهای) سه فاز متعادل اعمال می‌گردد. از لحاظ ساختار سیم بندی رتور، موتورهای القایی را می‌توان به I


دسته‌ی موتور القایی با رتور سیم پیچی شده و موتور القایی قفسه سنجایی تقسیم نمود

① - در موتور القایی با رتور سیم پیچی شده، سیم پیچی های استاتور عیناً در رتور تکراری می گردد. معمولاً نحوه ی اتصال الکتریکی (ستاره یا مثلث) سیم پیچی های رتور و استاتور مشابه هستند.

② - رتور موتور القایی قفسه سنجابی، دارای یک سری میله (یا شمش) هادی می باشد که سرهای آن ها در دو طرف رتور به یکدیگر اتصال کوتاه شده اند.

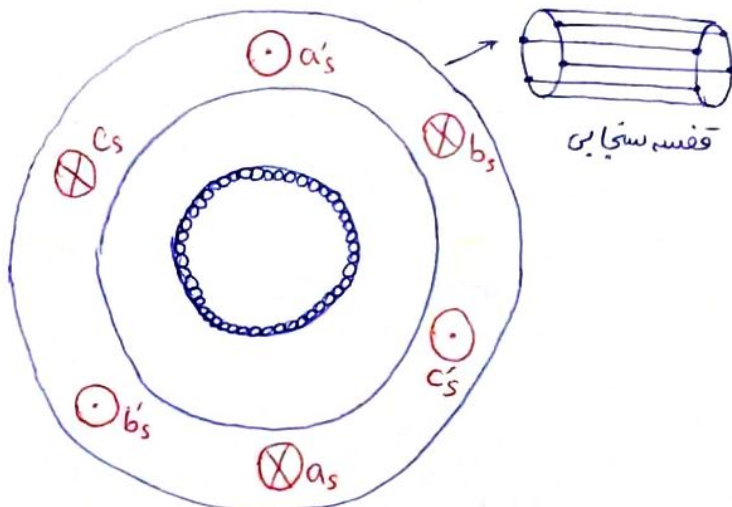


«موتور القایی قفسه سنجابی»

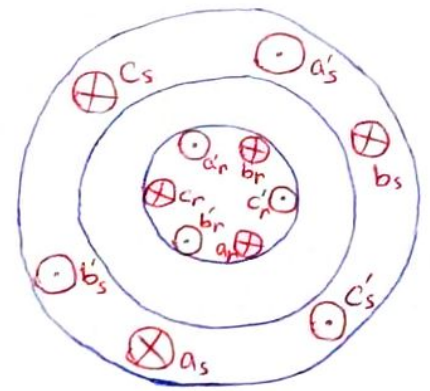

«موتور القایی با رتور سیم پیچی شده»

بررسی مفهومی نحوه ی کار یک موتور القایی :

یک موتور القایی قفسه سنجابی را بدون سرعت اولیه و بدون بار در نظر بگیرید. با اعمال ولتاژهای سه فاز متعادل به سیم پیچ استاتور آن یک میدان توأر مغناطیسی حاصل خواهد شد. این میدان توأر نسبت به هادی های رتور که در وهله ی اول ساکن هستند، می چرخند و در آن ها تولید ولتاژ القایی می کند.

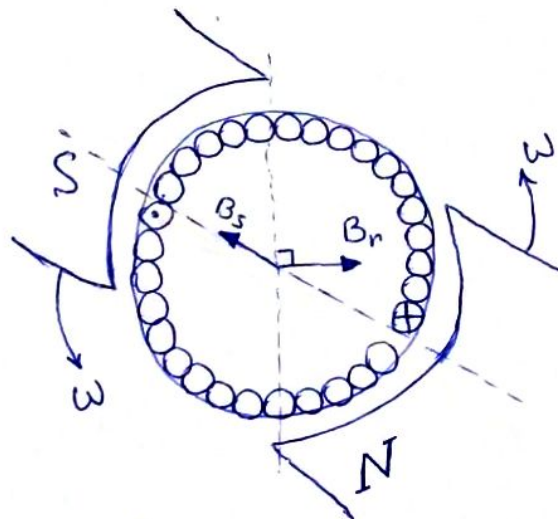

$$B_r \times B_s = \tau$$

این ولتاژ در هادی هایی که دقیقاً در مرکز قطب ها قرار دارند دارای مقدار ماکزیمم می باشد. این ولتاژهای القایی در سیم پیچ های اتصال کوتاه شده رتور، جریان گردشی ایجاد می کند. مقدار ماکزیمم این جریان به دلیل وجود اندوکتانس در سیم پیچ ها، در هادی هایی است که قبل از هادی های با ولتاژ ماکزیمم قرار دارند.

(جریان نسبت به ولتاژ پس فاز دارد). جریان ایجاد شده تولید شار مغناطیسی در رتور می کند که محور این شار عمود بر صفحه ی ماکزیمم جریان عقب تراست. طبق شکل از واکنش میدان مغناطیسی رتور (B_r) و میدان مغناطیسی استاتور (B_s) گشتاور تولید می شود که میل دارد رتور را در جهت پاد ساعتگرد (همان جهت چرخش B_s) بچرخاند.

$$\vec{\tau}_{ind} = k \vec{B}_r \times \vec{B}_s$$

$$\tau_{ind} = k B_r B_s \sin \alpha$$

شارک $B_{net} = \vec{B}_r + \vec{B}_s \implies \vec{B}_s = \vec{B}_{net} - \vec{B}_r$

$$\vec{\tau}_{ind} = k \vec{B}_r \times (\vec{B}_{net} - \vec{B}_r) = k B_r \times B_{net} - k \vec{B}_r \times \vec{B}_r$$



$$\vec{\tau}_{ind} = k B_r \times B_{net}$$

$$\tau_{ind} = k B_r B_{net} \sin \delta$$

رتور تمت این گساور شروع به سرعت گرفتن کرده و هم جهت با قطبها می چرخد. هر قدر که بر سرعت رتور افزوده شود از سرعت نسبی بین هادی های رتور و میدان استاتور کاسته می شود

$$e_{ad} = 2rwR_p L \sin \omega t$$

ω : سرعت نسبی بین میدان توآر و هادی ها

در نتیجه دامنی ولتاژ القایی در هادی های رتور کمتر شده و لذا جریان رتور و همچنین $B \times$ کوچکتر می شوند نتیجتاً τ_{ind} نیز کم می شود. ولی چون این گساور همچنان غیر صفر است رتور سرعت می گیرد. باتوجه به آنکه اصطکاک و تلفات مکانیکی صفر فرض شده اند رتور به سرعت گرفتن خود ادامه می دهد تا وقتی که سرعت آن برابر سرعت میدان توآر مغناطیسی گردد. در این صورت سرعت نسبی بین آن ها صفر شده و دیگر هیچ ولتاژی در کلاف های رتور القایی نگردد. به این ترتیب جریان رتور و $B \times$ صفر شده و τ_{ind} صفر می گردد و باتوجه به نبود اصطکاک رتور با همین سرعت به چرخش خود ادامه می دهد. البته در عمل به دلیل وجود اصطکاک و تلفات، سرعت رتور هیچ وقت به سرعت مکانیکی میدان توآر نمی رسد و در نزدیکی های آن باقی می ماند. سرعت میدان توآر مغناطیسی استاتور را سرعت سنکرون می نامند.

$$n_s = \frac{120}{p} f \quad (\text{rpm})$$

سرعت سنکرون

چون در موتور القایی رتور هیچ وقت به سرعت سنکرون میدان توآر استاتور نمی رسد به آن موتور آسنکرون نیز گفته می شود

مفهوم لغزش را به صورت زیر تعریف می کنیم.



$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

n_s (rpm) و ω_s ($\frac{\text{rad}}{\text{s}}$): سرعت سنکرون


n_r (rpm) و ω_r ($\frac{\text{rad}}{\text{s}}$): سرعت مکانیکی رتور

در موتور القایی با رتورسیم پیچی شده نیز اتفاق یکسانی روی می دهد. یعنی میدان توآر استاتور در سیم پیچی های رتور ولتاژ القایی کند.

ولتاژهای مختلف استاتور دارای دامنه‌های برابر و اختلاف فاز 120 درجه نسبت به هم هستند. معمولاً سیم‌پیچی‌های رتور توسط جاروبک و حلقه‌های لغزان مستقیماً و یا توسط یک سری مقاومت به هم اتصال کوتاه می‌شوند.

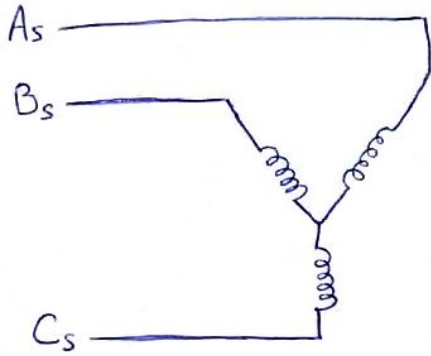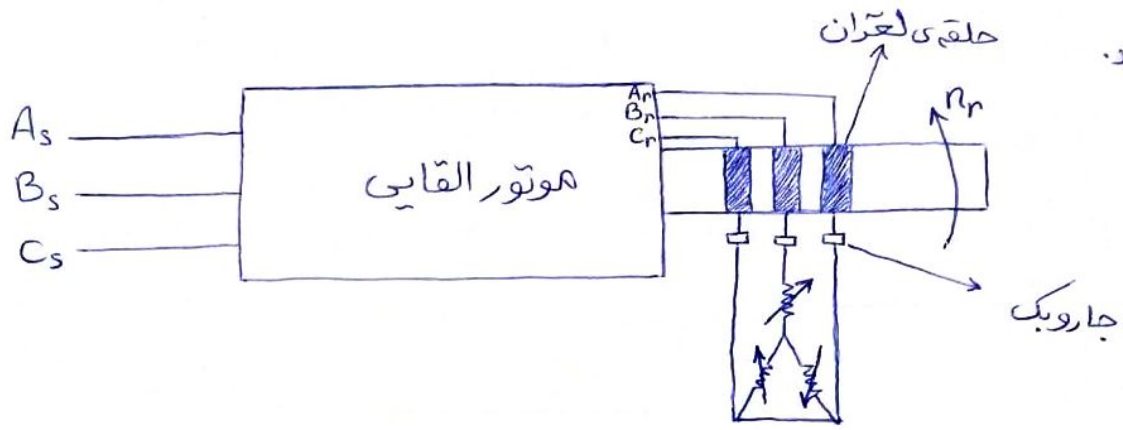

سیم‌پیچ استاتور

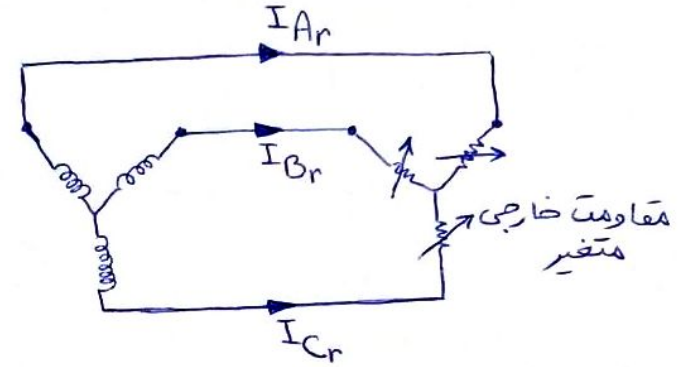

سیم‌پیچ رتور

این ولتاژ سه فاز متعادل تولید جریان‌های سه فاز متعادل در سیم‌پیچ رتور می‌کند. تعداد قطبهای سیم‌پیچ رتور و استاتور برابر است. از آنجا که فرکانس ولتاژ و جریان سیم‌پیچ رتور متناسب با سرعت نسبی بین رتور و میدان استاتور است داریم:

$$f_r = \frac{P}{120} (n_s - n_r) \quad \text{سرعت نسبی بین رتور و میدان استاتور: } n_s - n_r$$

P : تعداد قطبهای استاتور و رتور

f_r : فرکانس الکتریکی سیم‌پیچ‌های رتور

$$f_r = \frac{P}{120} \frac{n_s - n_r}{n_s} \times n_s \implies f_r = \frac{P}{120} s n_s \implies \boxed{f_r = s f} \quad n_s = \frac{120}{P} f$$

در سیم‌پیچ‌های استاتور همیشه فرکانس 50Hz را داریم ولی در سیم‌پیچ‌های رتور فرکانس متغیر است. →

$$\textcircled{1} \quad \text{رتور ساکن باشد} \implies n_r = 0 \implies s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = 1 \implies f_r = f$$


$$n_r = \frac{n_s}{2} \implies s = 0.5 \implies f_r = 0.5 f$$

$$\textcircled{2} \quad \text{رتور با سرعت سنکرون بچرخد} \implies n_r = n_s \implies s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = 0 \implies f_r = 0$$

یعنی در حالت سنکرون که سرعت رتور صفر است لغزش یک بوده و فرکانس الکتریکی رتور برابر با فرکانس الکتریکی استاتور است. به تدریج که رتور سرعت می‌گیرد، مقدار لغزش کوچکتر شده و فرکانس رتور کاهش می‌یابد. تا اینکه سرعت رتور به سرعت سنکرون برسد. در این وضعیت لغزش صفر شده و فرکانس الکتریکی رتور صفر می‌شود.

$$0 \leq n_r \leq n_s \implies 0 \leq s \leq 1 \implies 0 \leq f_r \leq f$$

فرض کنیم یک موتور القایی با تورسیم پیچی شده داریم. با اعمال ولتاژهای با جریان سه فاز متعادل به سیم پیچی استاتور یک میدان دوار مغناطیسی تشکیل می‌گردد این میدان مغناطیسی دوار استاتور (B_s) با سرعت n_s نسبت به استاتور می‌چرخد و ولتاژهایی را در سیم پیچی رتور القا می‌کند. این ولتاژهای القا می‌تولید جریان در مسیریست سیم پیچی رتور می‌کند.

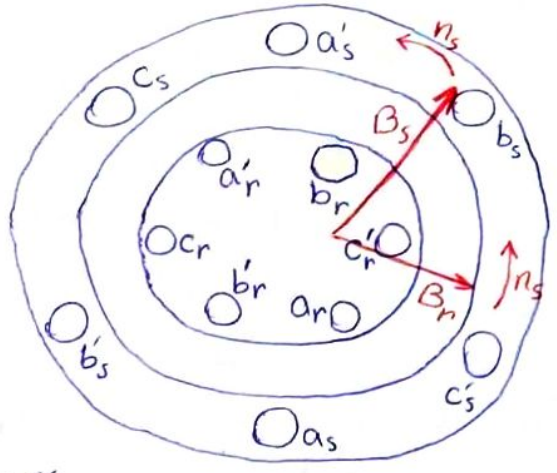

مشاهده کردیم که یک میدان مغناطیسی در رتور شکل می‌گیرد که منجر به سرعت گرفتن رتور می‌گردد. فرکانس ولتاژ القایی و جریان‌های جاری شده در سیم پیچ رتور وابسته به سرعت نسبی بین رتور و میدان دوار مغناطیسی استاتور است. $(f_r = \frac{p}{120} (n_s - n_r) = sf)$ از آنجا که ولتاژها و جریان‌های القایی در سیم پیچ رتور دارای اختلاف فاز 120 درجه نسبت به هم هستند (تشکیل سیستم سه فاز متعادل با فرکانس f_r می‌دهند) و همچنین سیم پیچ‌های رتور دارای اختلاف فاز مکانیکی 120 درجه نسبت به هم هستند و تعداد قطب‌های آنها برابر با تعداد قطب‌های استاتور است، یک میدان دوار مغناطیسی نسبت به رتور ایجاد خواهد کرد این میدان دوار مغناطیسی رتور (B_r) نسبت به رتور دارای سرعت n_{rr} می‌باشد:

$$n_{rr} = \frac{120}{p} f_r$$


همچنین داریم:

$$n_{rr} = \frac{120}{p} \times \frac{p}{120} (n_s - n_r) \implies \boxed{n_{rr} = n_s - n_r}$$

$$\boxed{n_r + n_{rr} = n_s}$$

جمله‌ی بالا بیان می‌دارد که مجموع سرعت میدان دوار رتور نسبت به رتور و سرعت خود رتور نسبت به استاتور برابر سرعت سنکرون است.

از طرفی می‌دانیم مجموع این دو سرعت همان سرعت میدان دوار رتور نسبت به استاتور می‌باشد یعنی میدان دوار رتور (B_r) نسبت به استاتور هم مثل میدان دوار استاتور (B_s) با سرعت سنکرون n_s می‌چرخد. به عبارت دیگر دو میدان دوار B_r و B_s نسبت به هم ساکن هستند.

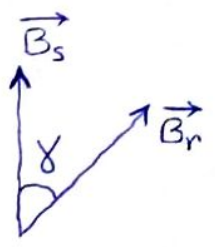

$$T_{ind} = k B_r B_s \sin \alpha$$

2014 05 22

مثال: یک موتور القایی 50Hz، 6 قطب در لغزش 0.1 کاری کند مطلوب است:

الف) سرعت سنکرون

ب) سرعت رتور

ج) فرکانس الکتریکی رتور

د) سرعت میدان حوار استاتور نسبت به استاتور

ه) سرعت میدان حوار رتور نسبت به رتور

و) سرعت میدان حوار رتور نسبت به استاتور

پاسخ:

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \Rightarrow n_r = (1 - s)n_s$$

نکته: 😊

الف) $n_s = \frac{120}{P} f = \frac{120}{6} \times 50 = 1000 \text{ rpm}$

ب) $n_r = (1 - s)n_s = (1 - 0.1) \times 1000 = 900 \text{ rpm}$

ج) $f_r = s f = 0.1 \times 50 = 5 \text{ Hz}$


د) $n_s = 1000 \text{ rpm}$

ه) $n_{rr} = \frac{120}{6} \times 5 = 100 \text{ rpm}$

و) $n_s = 1000 \text{ rpm}$


مدار معادل موتور القایی:

مشاهده شد که میدان حوار تولید شده توسط استاتور با سرعت n_s می چرخد. اگر فرض کنیم که رتور نیز با سرعت n_r می چرخد، میدان حوار استاتور با سرعت نسبی $n_s - n_r$ رتور را جارو می کند.

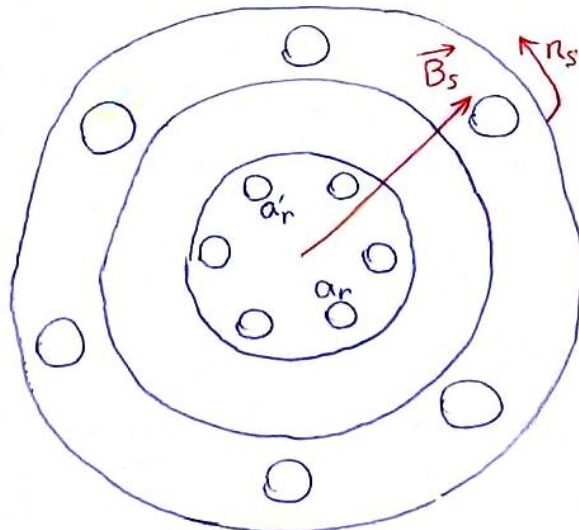


حرکت نسبی میدان استاتور نسبت به سیم پیچ های رتور در سطح مقطع آنها و لثاء القا می کند همانطور که قبلاً نیز دیدیم دامنه ی فرکانس این ولثاء القا می متناسب با سرعت نسبی $n_s - n_r$ است.

از آنجا که میدان تولید شده توسط سیم پیچ استاتور در سیم پیچ های رتور تولید $\frac{d\phi}{dt}$ کرده و در آن ولتاژ القایی کند. شاهد یک نوع کار ترانسفورماتوری هستیم. بنابراین انتظاری بود که مدار معادل یک موتور القایی نیز شبیه به مدار معادل یک ترانسفورماتور گردد.

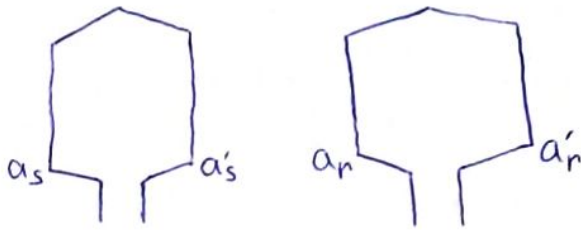

با توجه به اتصال کوتاه بودن سیم پیچ های رتور (سیم پیچ ثانویه) مدار معادل موتور القایی به صورت زیر خواهد بود:

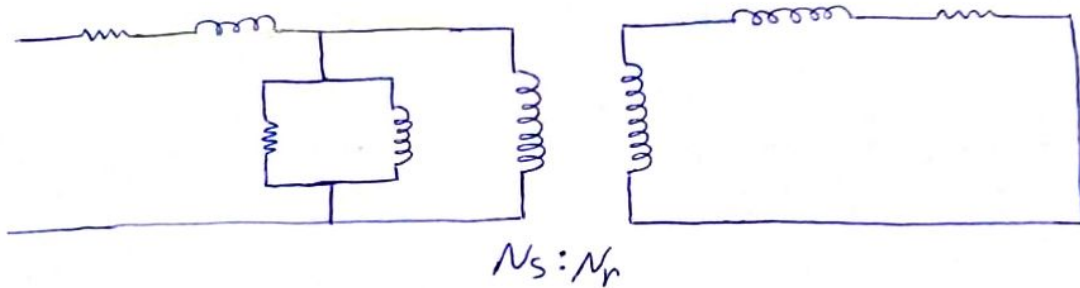

N_s : تعداد دور سیم پیچ استاتور

N_r : تعداد دور سیم پیچ رتور

با این حال تفاوتی نیز بین مدار معادل یک ترانسفورماتور و یک موتور القایی وجود دارد:

اولاً بدلیل آنکه فاصله هوایی در مسیر شار مغناطیسی یک موتور القایی وجود دارد (فاصله بین رتور استاتور)، رلوکتانس مغناطیسی آن نسبت به یک ترانسفورماتور خیلی بزرگتر است. لذا با فرض یک شار یکسان، جریان مغناطیس کشندگی موتور القایی خیلی بزرگتر از جریان مغناطیس کشندگی یک ترانسفورماتور است. (X_m موتور القایی کوچکتر از X_m ترانسفورماتور است.)

ثانیاً در حالی که فرکانس سیم پیچ ثانویه یک ترانسفورماتور ثابت و برابر فرکانس سیم پیچ اولیه است، در یک موتور القایی فرکانس سیم پیچ رتور متغیر بوده و وابسته به لغزش (یا سرعت رتور) می باشد. ($f_r = sf$) در این صورت داریم:

$$X_r = 2\pi f_r L_r$$

X_r : راکتانس ششی سیم پیچ رتور

L_r : اندوکتانس ششی سیم پیچ رتور

$$\Rightarrow X_r = 2\pi s f L_r$$

$$\Rightarrow X_r = s X_{r0} \quad \text{و} \quad X_{r0} = 2\pi f L_r$$

X_{r0} : راکتانس نسبی سیم پیچ رتور در لغزش یک ($s=1$ یا $n_p=0$) سکون


ثالثاً دامنه ولتاژ القایی در سیم پیچ رتور علاوه بر نسبت حور به سرعت نسبی رتور و میدان حور استاتور $(n_s - n_r)$ وابسته است. در حالت سکون رتور $(n_p=0$ یا $s=1$) بیشترین ولتاژ و در حالتی که رتور با سرعت سنکرون بچرخد $(n_p=n_s$ یا $s=0$) ولتاژ القایی صفر است.

$$E_r = s E_{r0}$$

E_r : ولتاژ القایی در سیم پیچ رتور در لغزش s

E_{r0} : ولتاژ القایی در سیم پیچ رتور در لغزش $s=0$

بنابراین مدار معادل یک موتور القایی به صورت زیر خواهد بود:

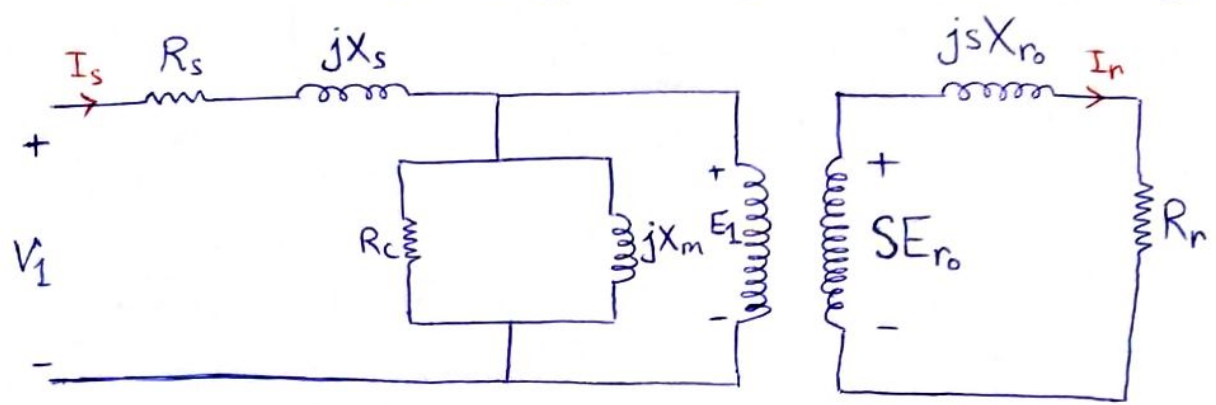


مدار معادل یک فاز موتور القایی

- R_s : مقاومت سیم پیچ استاتور
- X_s : راکتانس سیم پیچ استاتور
- R_r : مقاومت سیم پیچ رتور
- X_r : راکتانس سیم پیچ رتور
- R_c : مقاومت معادل تلفات هسته
- X_m : راکتانس معنطیس کتدگی هسته
- I_s : جریان سیم پیچ استاتور
- I_r : جریان سیم پیچ رتور


$$\rightarrow I_r = \frac{s E_{r0}}{R_r + j s X_{r0}} = \frac{E_{r0}}{\frac{R_r}{s} + j X_{r0}}$$

2014 05 22

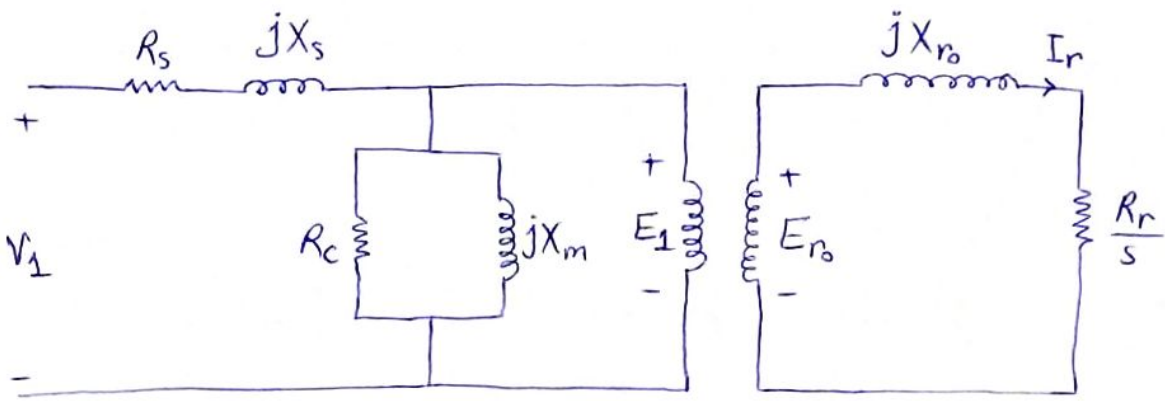

مقدار \$I_r\$ در مدار معادل فوق تفاوتی با \$I_r\$ در مدار معادل اصلی ندارد.


اگرسیم پیچ استاتور \$N_s\$ دوری و سیم پیچ رتور \$N_r\$ دوری باشد، ماتریک ترانسفورماتور معمولی می توان عناصر سمت ثانویه را به سمت اولیه انتقال داد.

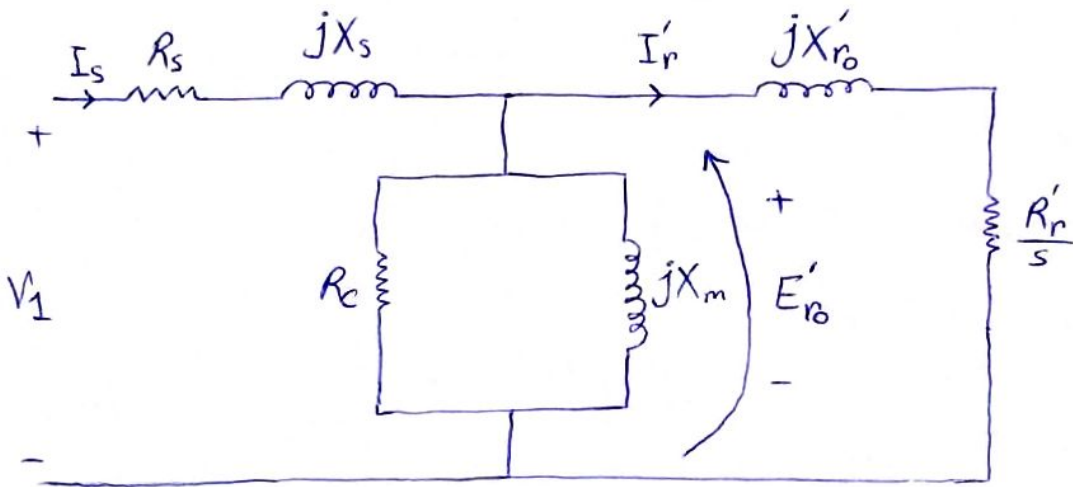

$$\begin{cases} R_n' = \left(\frac{N_s}{N_r}\right)^2 R_r \\ X_{n0}' = \left(\frac{N_s}{N_r}\right)^2 X_{r0} \\ E_{n0}' = \frac{N_s}{N_r} E_{r0} \\ I_r' = \frac{N_r}{N_s} I_r \end{cases}$$

دیالگرام گذر توان در موتور القایی:

اگر مدار معادل یک موتور القایی به صورت زیر در نظر گرفته شود:

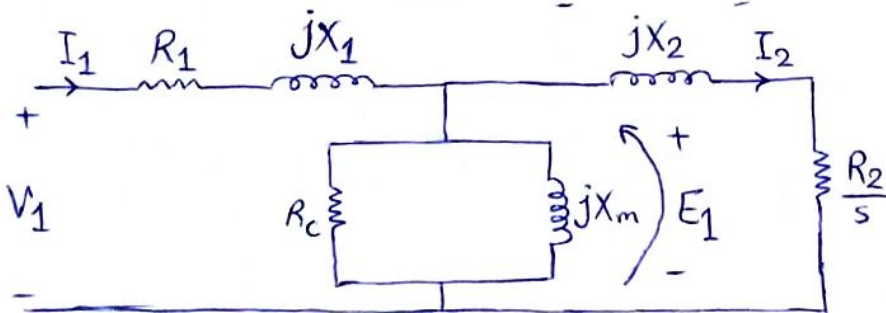

آنگاه نفوذی گذر توان در مدار معادل موتور القایی به شرح ذیل خواهد بود:

توان ورودی به موتور القایی برابر است با: $P_{in} = 3V_1 I_1 \cos(\phi V_1 - \phi I_1)$. از این توان، توان تلفاتی

سیم پیچ استاتور $(P_{cus} = 3R_1 I_1^2)$ کسری شود. از توان باقیمانده، توان تلفاتی هسته

نیز کسری گردد. توان باقیمانده توانی است که از استاتور خارج شده و از طریق فاصله هوایی $(P_c = 3 \frac{E_1^2}{R_c})$

وارد رتور می شود از این رو به این توان، توان فاصله هوایی (P_{Ag}) گفته می شود طبق مدار معادل، توان

فاصله هوایی در مقاومت $\frac{R_2}{s}$ مصرف خواهد شد.

$$P_{Ag} = 3E_1 I_2 \cos(\phi E_1 - \phi I_2)$$

$$P_{Ag} = 3 \frac{R_2}{s} I_2^2$$

توان P_{Ag} ، توانی است که وارد سیم پیچ رتور شده است. از این توان، توان تلفاتی سیم پیچ رتور کسری شود.

$$P_{cur} = 3R_r I_r^2$$

$$P_{cur} = 3 \left(\frac{N_s}{N_r} \right)^2 R_r \times \left(\frac{N_r}{N_s} \right)^2 I_r^2$$

$$P_{cur} = 3R'_r I_r'^2 \Rightarrow P_{cur} = 3R_2 I_2^2$$

بوست می آید:

$$P_{Ag} = \frac{P_{cur}}{s}$$

توان باقیمانده، توانی است که از حالت الکتریکی به حالت مکانیکی تبدیل می شود و به آن توان تبدیل شده (P_{conv})

گفته می شود

$$P_{conv} = P_{Ag} - P_{cur}$$

$$P_{conv} = (1-s) P_{Ag}$$

$$P_{conv} = \left(\frac{1}{s} - 1 \right) P_{cur} = \frac{1-s}{s} P_{cur}$$

$$P_{conv} = \tau_{ind} \omega_r$$

τ_{ind} : گشتاور تولیدی ماشین (N.m)

ω_r : سرعت زاویه‌ای مکانیکی رتور ($\frac{rad}{s}$)

$$\Rightarrow \tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_r} = \frac{(1-s) P_{Ag}}{(1-s) \omega_s}$$

ω_s : سرعت زاویه‌ای مکانیکی سنکرون ($\frac{rad}{s}$)

$$\Rightarrow \tau_{ind} = \frac{P_{Ag}}{\omega_s}$$

از توان تبدیل شده P_{conv} ، توان تلفات مکانیکی اصطکاک و باد خوری کسر شده و باقیمانده توانی خواهد بود که به صورت مکانیکی از محور رتور خارج می‌شود

$$P_{out} = P_{conv} - P_{F\&W}$$

$P_{F\&W}$: تلفات اصطکاک و باد خوری

$$P_{out} = \tau_{load} \omega_r$$

τ_{load} : گشتاور مکانیکی بار (N.m)

$$P_{F\&W} = \tau_{F\&W} \omega_r$$

$\tau_{F\&W}$: گشتاور تلفات اصطکاک و باد خوری (N.m)

$$\tau_{load} = \tau_{ind} - \tau_{F\&W}$$

به این ترتیب نمودار گذر توان موتور القایی به صورت زیر خواهد بود:

سخت رتور ← سمت استاتور سمت رتور ← سمت استاتور


$$P_{Ag} = 3E_1 I_2^2 \cos(\phi_{E1} - \phi_{I2}) = 3 \frac{R_2}{s} I_2^2$$

$$P_{conv} = \frac{3(1-s)}{s} R_2 I_2^2 = T_{ind} \omega_r$$

$$P_{in} = 3V_1 I_1 \cos(\phi_{V1} - \phi_{I1})$$



$$P_{out} = T_{load} \omega_r$$

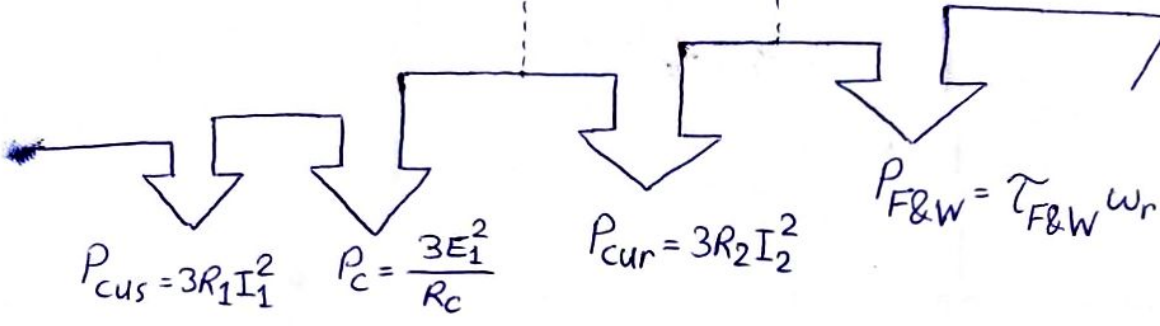

$$P_{Ag} = P_{in} - P_{cus} - P_c$$

تلفات هسته موتور القای شامل تلفات در هسته استاتور و تلفات در هسته رتور می باشد. همچنین می دانیم تلفات در هسته این دو بخش وابسته به فرکانس تغییرات شار در هسته می باشد. فرکانس تغییرات شار استاتور مقداری ثابت بوده و وابسته به فرکانس تغذیه است. در حالی که فرکانس تغییرات شار در هسته استاتور وابسته به سرعت رتور و لغزش آن (s) می باشد. هرچه سرعت رتور زیاد باشد لغزش آن کوچکتر شده و تلفات هسته رتور کاهش می یابد در نتیجه تلفات کل هسته که شامل مجموع تلفات هسته های استاتور و رتور می باشد با افزایش سرعت رتور کاهش می یابد. از طرفی می دانیم که تلفات مکانیکی و بادخوری با افزایش سرعت رتور افزایش می یابد. با تقریب می توان فرض کرد که مجموع تلفات هسته و تلفات مکانیکی نسبت به سرعت رتور ثابت می ماند. به مجموع تلفات هسته و تلفات مکانیکی، تلفات چرخشی (P_{rot}) گفته می شود که نسبت به سرعت رتور عددی ثابت است.

$$P_{rot} = P_c + P_{F\&W}$$


اگر تلفات چرخشی استفاده شود (استاندارد IEEE) نمودار گذر توان و مدار معادل به صورت زیر تغییر خواهد کرد:

2014 05 22


$$P_{Ag} = P_{in} - P_{cus}$$

$$P_{conv} = P_{Ag} - P_{cur} = (1-s)P_{Ag}$$


$$P_{out} = P_{conv} - P_{rot}$$

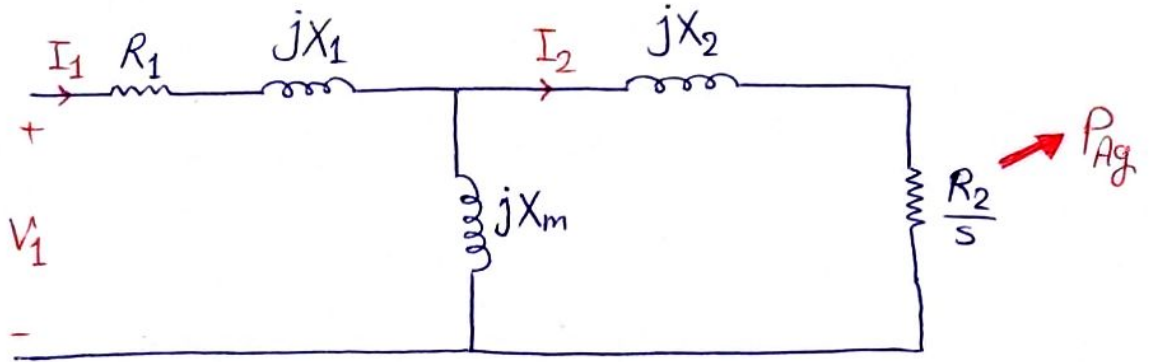

نکته: گاهی می‌توان با تقریب از مدارات معادل ساده‌تری نیز استفاده کرد که کار تحلیل آن‌ها ساده‌تری باشد. از آنجا که X_m خیلی بزرگتر از امپدانس‌های R_1 و X_1 می‌باشد می‌توان با تقریب آن را به ابتدای مدار منتقل کرد:

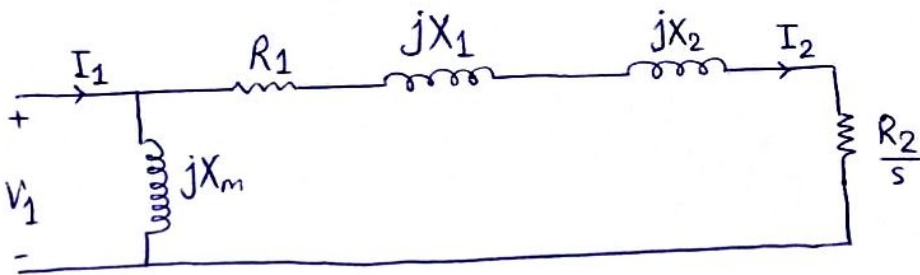


همچنین باید تقریب بزرگتری توان از مقادیر R_1 و X_1 و X_m در مدار معادل صرف نظر کرد:

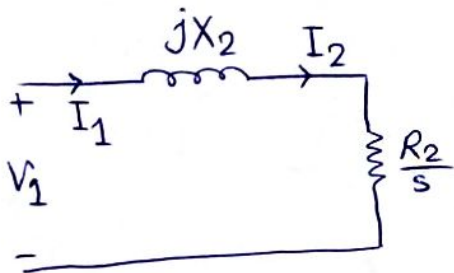

نکته: با توجه به آنکه داریم: $P_{conv} = 3 \left(\frac{1}{s} - 1 \right) R_2 I_2^2$ می‌توان R_{conv} را به صورت زیر در نظر گرفت:


$$R_{conv} = \left(\frac{1}{s} - 1 \right) R_2$$

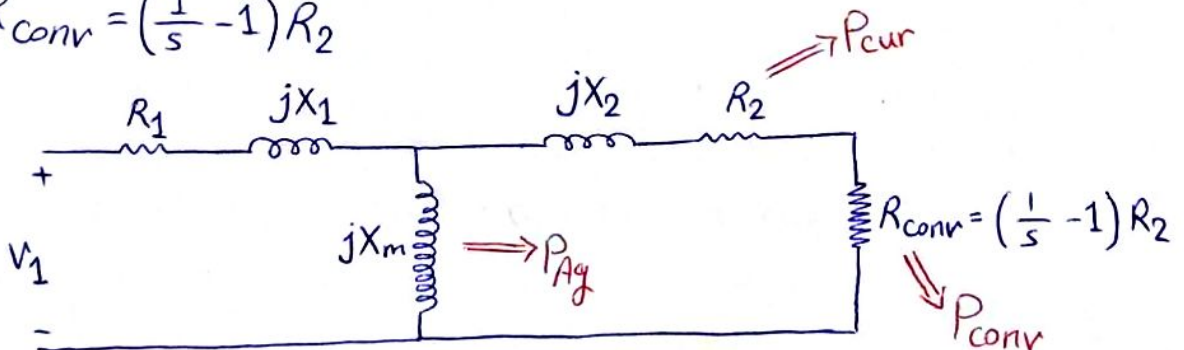

مماسیگی گشتاور تولیدی (T_{ind}) در ماشین القایی:


باتوجه به رابطی $T_{ind} = \frac{P_{Ag}}{\omega_s}$ و اینکه ω_s یک عدد ثابت (وابسته به تعداد قطبها و فرکانس استاتور) در P_{Ag} در مقاومت $\frac{R_2}{s}$ مدار معادل صرف می شود، به کمک مدار معادل می توان گشتاور القایی را به صورت زیر

حاسب کرد:

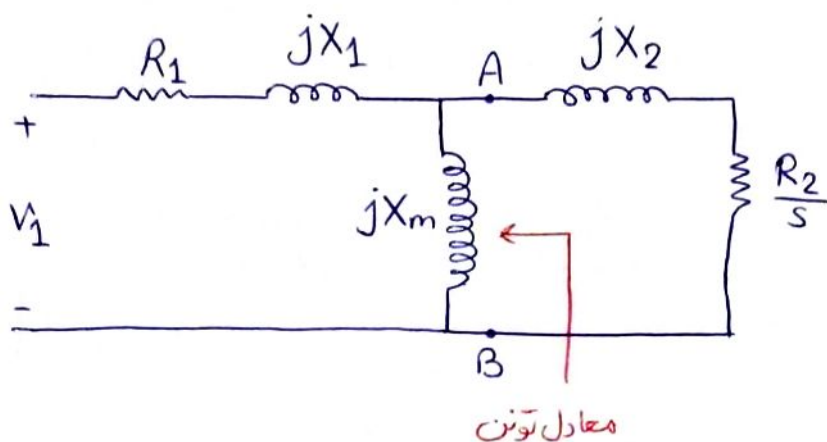

از دو سر A و B مدار معادل تونن را بدست می آوریم. باتوجه به اینکه $X_m \gg R_1$ و $X_m \gg X_1$:

$$\begin{cases} V_{th} \approx \frac{X_m}{X_1 + X_m} V_1 \\ X_{th} = X_1 \\ R_{th} \approx \left(\frac{X_m}{X_1 + X_m} \right)^2 R_1 \end{cases}$$

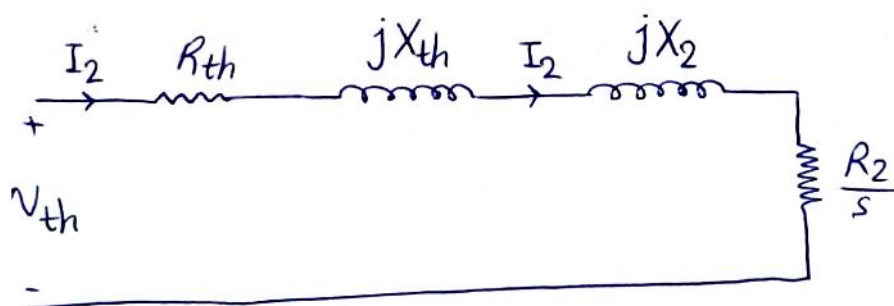

$$I_2 = \frac{V_{th}}{\left(\frac{R_2}{s} + R_{th} \right) + j(X_{th} + X_2)}$$


$$|I_2| = \frac{|V_{th}|}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s} + R_{th} \right)^2 + (X_2 + X_{th})^2}}$$

$$P_{Ag} = \frac{3R_2}{s} |I_2|^2$$

$$\tau_{ind} = \frac{P_{Ag}}{\omega_s} = \frac{3 \frac{R_2}{s} |I_2|^2}{\omega_s}$$

$$\Rightarrow \tau_{ind} = \frac{3}{\omega_s} \frac{\frac{R_2}{s} V_{th}^2}{\left[\left(\frac{R_2}{s} + R_{th} \right)^2 + \left(X_{th} + X_2 \right)^2 \right]}$$

نمودار گشتاور بر حسب لغزش (و یا سرعت) طبق رابطه‌ی فوق به صورت زیر خواهد بود:

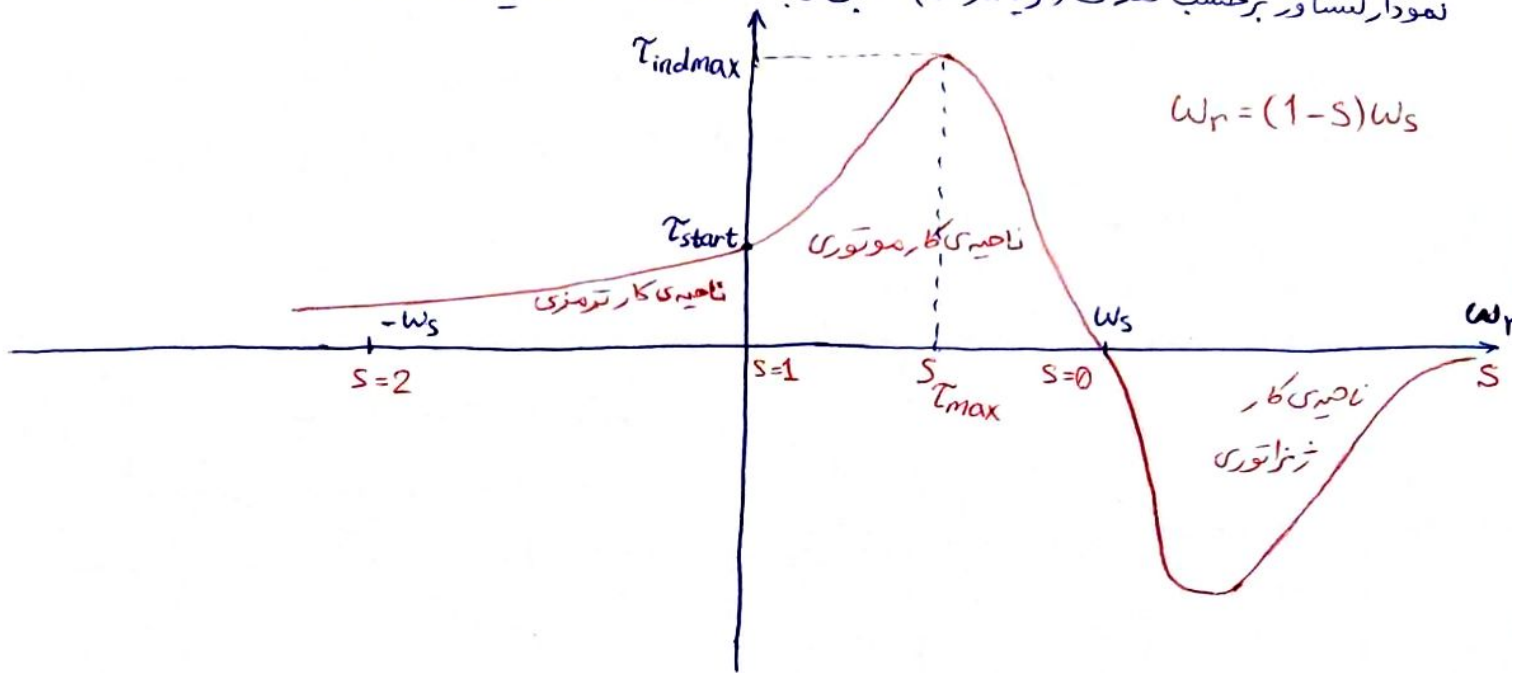

نکات مهم قابل استخراج از τ_{ind} :

- ① - در ناحیه $0 < \omega_p < \omega_s$ یا $1 > s > 0$ ، گشتاور τ_{ind} و ω_p هر دو مثبت هستند. لذا $P_{conv} = \tau_{ind} \omega_p$ نیز عددی مثبت است یعنی توان از سمت استاتور به سمت رتور جاری شده و به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود بنابراین این ناحیه ناحیه کار موتوری است.
- ② - در $\omega_p = \omega_s$ (سرعت سنکرون) و یا $s = 0$ گشتاور القایی صفر است. که این امر مطابق موارد بحث شده قبل است. زیرا در سرعت سنکرون ولتاژ القایی و جریان در رتور صفر شده و B_p صفر می‌گردد و لذا τ_{ind} صفر خواهد بود.
- ③ - در ناحیه $\omega_p > \omega_s$ یا $s < 0$ ، گشتاور القایی منفی و ω_p مثبت است. لذا P_{conv} عددی منفی است یعنی توان از سمت رتور به سمت استاتور جاری است به عبارت دیگر توان از حالت مکانیکی به حالت الکتریکی تبدیل می‌شود که نشان دهنده کار ژنراتوری است.

2014 05 22


۴- به ناصیه $\omega_p < 0$ یا $s > 1$ ، ناصیه کارتریژی گفته می شود در این ناصیه گشتاوری مثبت و سرعت رتور منفی است. لذا بازهم P_{conv} منفی است. یعنی توان از قسمت مکانیکی رتور به سیم پیچ رتور وارد شده است. همچنین از آنجا که در این ناصیه $s > 0$ مثبت است P_{Ag} (توان ورودی از استاتور به رتور) نیز مثبت است (طبق روابط). یعنی هم از استاتور به سیم پیچ رتور توان وارد می شود و هم از محور به آن توان تزریق می شود این دو توان ورودی در سیم پیچ رتور به صورت تلفات حرارتی از بین می روند و همچنین موجب ترمزگرفتن رتور خواهند شد. اهمیت ناصیه کارتریژی از آن جهت است که معمولاً می توان از آن برای ترمزگرفتن و ادا کردن رتور به عدم چرخش استفاده می کنند.

به عنوان مثال موتور را فرض کنید در تردیکه های سرعت سنکرون در حال چرخش است ($n_r \approx n_s$). اگر در این وضعیت ناگهان توسط یک کلید جای تغذیه ی دوفاز استاتور را عوض کنیم یک میدان دوار مغناطیسی ایجاد خواهد شد که با سرعت سنکرون ولی در جهت معکوس شروع به حرکت می کند. در این لحظه جهت حرکت رتور و همچنین میدان دوار استاتور عکس هم خواهد بود و در نتیجه لغزش تقریباً برابر 2 می شود:

$$s = \frac{n_s + n_r}{n_s} = \frac{n_s + n_s}{n_s} = 2$$

یعنی ماشین القایی در ناصیه کارتریژی قرار می گیرد. از آنجا که میدان دوار استاتور گشتاوری وارد می کند که رتور را هم جهت با خود بچرخاند، رقمه از سرعت رتور کاسته می شود تا به صفر برسد. در این لحظه می توان تغذیه ی استاتور را قطع کرد تا ماشین از حرکت بایستد.

۵- معمولاً با توجه به منفی گشتاور بار، سرعت رتور در بارهای تردیک سرعت سنکرون خواهد بود

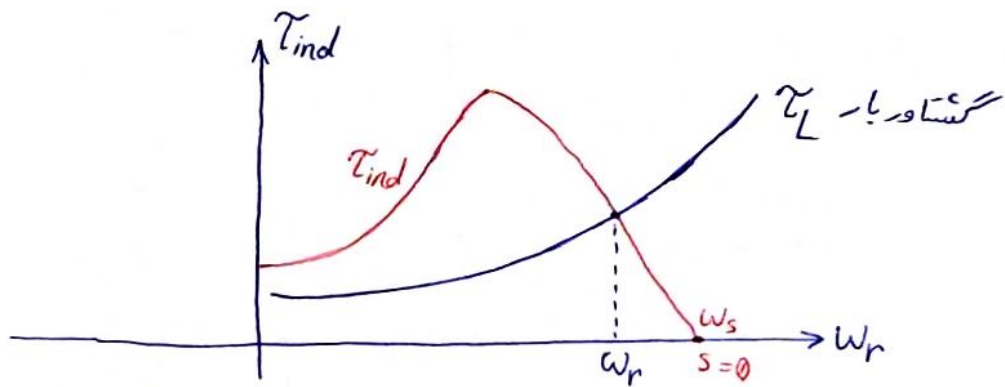

در این وضعیت s تردیک به صفر است. در این حالت در بارهای می توان راندهای تقریبی را به صورت زیر بدست آورد:

$$\eta \approx (1 - s)$$

اثبات:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{conv} - P_{rot}}{P_{Ag} + P_{cus}}$$


اگر بتوانیم از P_{rot} و P_{cus} صرف نظر کنیم داریم:

$$\eta \approx \frac{P_{conv}}{P_{Ag}} = \frac{(1-s) P_{Ag}}{P_{Ag}} = (1-s)$$


4- در تردیکتهای سرعت سنکرون ($\omega_r \approx \omega_s$ یا $s \approx 0$) گشتاور القایی دارای رابطه خطی با

لغزش است:

$$T_{ind} = ks$$

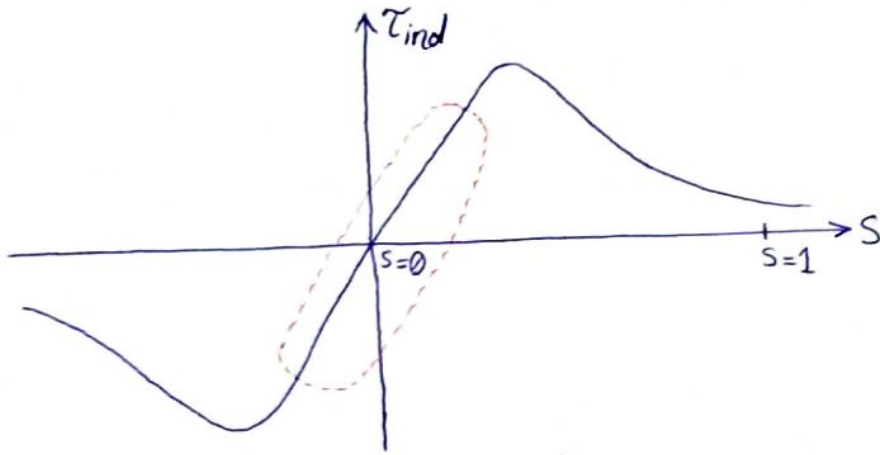

اثبات: اگر از مدار معادل تقریبی استفاده کنیم داریم:

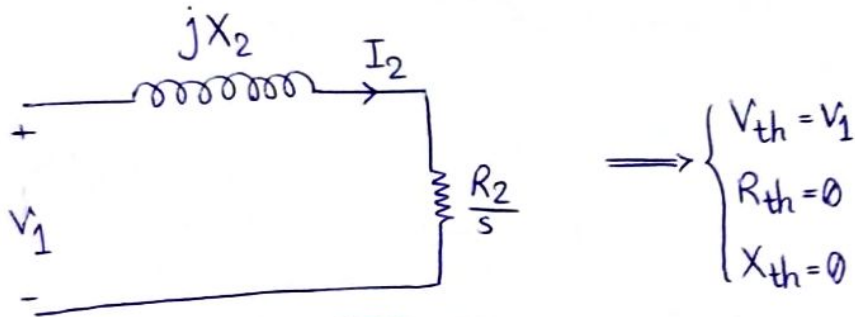

$$\Rightarrow T_{ind} = \frac{3 \frac{R_2}{s} V_1^2}{\omega_s \left(\left(\frac{R_2}{s} \right)^2 + X_2^2 \right)}$$


$$\frac{R_2}{s} \gg X_2 \leftarrow s \approx 0 \text{ اگر}$$

$$\Rightarrow T_{ind} \approx \frac{3 \frac{R_2}{s} V_1^2}{\omega_s \left(\frac{R_2}{s} \right)^2} = \left(\frac{3 V_1^2}{R_2 \omega_s} \right) s = ks$$

7- اگر سرعت رتور خیلی پایین باشد ($\omega_r \approx 0$ یا $s \approx 1$) آنگاه گشتاور القایی متناسب با عکس لغزش

خواهد بود:

$$T_{ind} \approx k' \frac{1}{s}$$

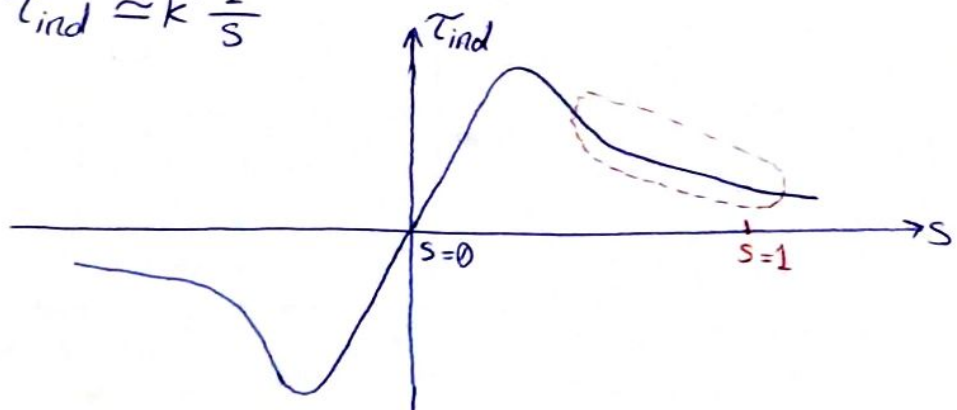

اثبات: به کمک مدار معادل تقریبی داریم:


$$T_{ind} = \frac{3 \frac{R_2}{s} V_1^2}{\omega_s \left(\left(\frac{R_2}{s} \right)^2 + X_2^2 \right)}$$

اگر $\frac{R_2}{s} \approx R_2 \iff s \approx 1$

از آنجا که در ماشین‌های القایی معمولاً داریم: $X_2 \gg R_2$

$$\Rightarrow T_{ind} \approx \frac{3 \frac{R_2}{s} V_1^2}{\omega_s X_2^2} = \left(\frac{3 R_2 V_1^2}{\omega_s X_2^2} \right) \frac{1}{s} = k' \frac{1}{s}$$


۸- موتورهای القایی دارای یک گشتاور راه‌اندازی غیر صفر (T_{start}) است.

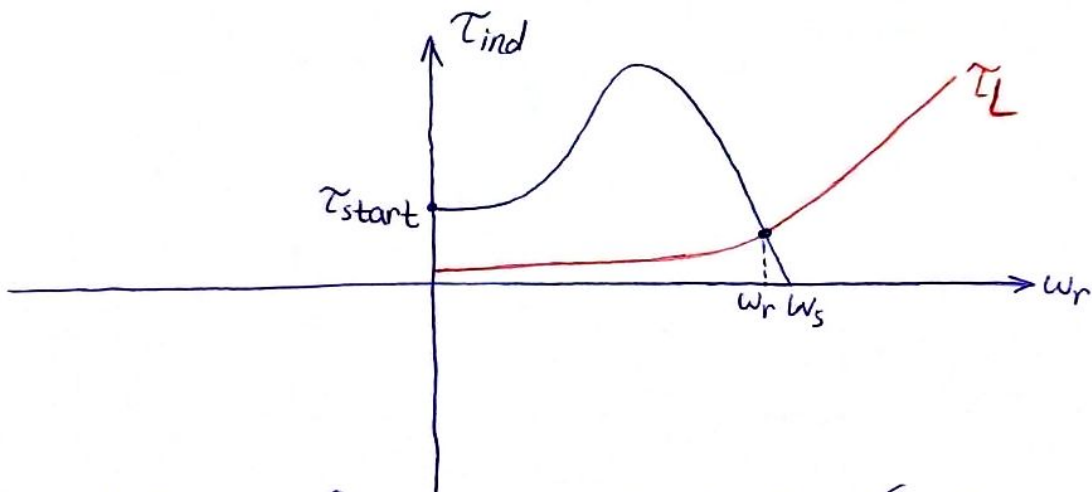

این گشتاور موجب می‌شود، که موتور القایی خود به خود راه‌اندازی شده و به سرعت نامی برسد. (به عنوان مثال یکی از ضعفهای ماشین‌های سنکرون نداشتن همین گشتاور راه‌اندازی است.)

۹- گشتاور القایی موتور القایی متناسب با مجذور ولتاژ تغذیه است که از این موضوع در کنترل سرعت و گشتاور موتور القایی استفاده می‌شود:

$$T_{ind} \propto V_{th}^2 \propto V_1^2$$

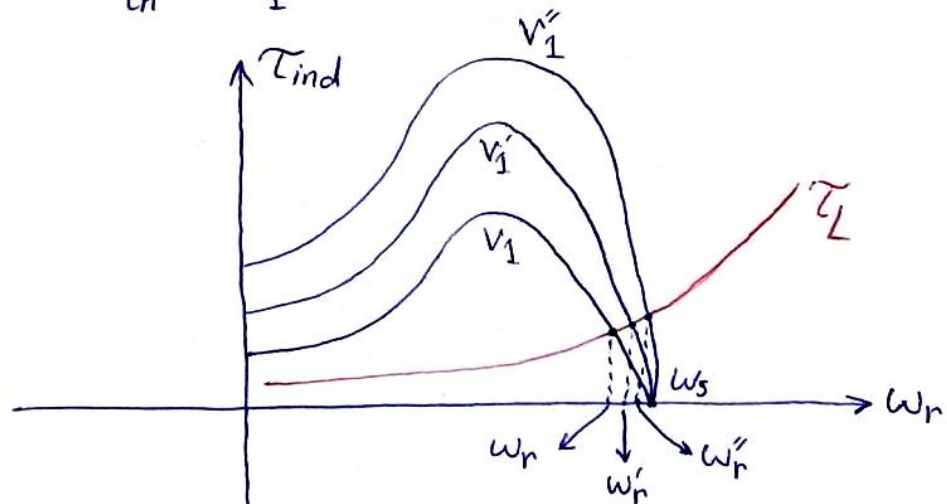


$$V_1'' > V_1' > V_1$$


$$\omega_r'' > \omega_r' > \omega_r$$

2014 05 22

۱۰ - هر موتور القایی دارای یک گشتاور ماکزیمم (T_{indmax}) یا گشتاور برون کش می باشد. این گشتاور حداکثر گشتاوری است که موتور تولید می کند. اگر گشتاور بار بزرگتر از این گشتاور ماکزیمم باشد، موتور قادر به چرخاندن آن نیست.

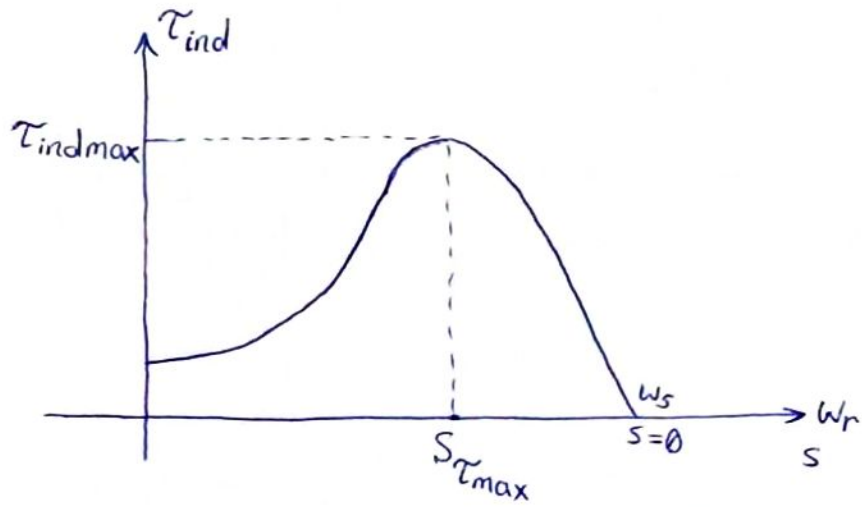

✓ تعیین گشتاور ماکزیمم و لغزش مربوطه:

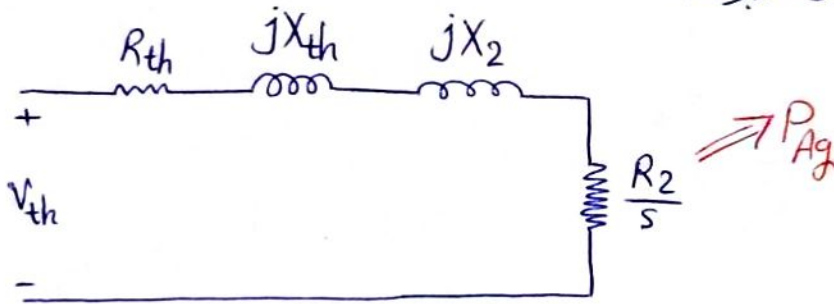

$$T_{ind} = \frac{P_{Ag}}{\omega_s}$$

T_{ind} وقتی ماکزیمم است که P_{Ag} ماکزیمم باشد (ω_s عدد ثابتی است). P_{Ag} در مقاومت $\frac{R_2}{s}$ مصرف می شود برای اینکه توان مصرفی $\frac{R_2}{s}$ ماکزیمم گردد بایستی داشته باشیم:

$$\frac{R_2}{s_{\tau_{max}}} = \sqrt{R_{th}^2 + (X_2 + X_{th})^2}$$



$$s_{\tau_{max}} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_2 + X_{th})^2}}$$

یعنی لغزشی که در آن گشتاور ماکزیمم روی می دهد متناسب با R_2 است. با جایگذاری در رابطه T_{ind} مقدار ماکزیمم گشتاور به صورت زیر بدست می آید:

$$T_{indmax} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_s (R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_2 + X_{th})^2})}$$

یعنی مقدار گساور ماکزیم مستقل از R_2 است.


از این موضوع در راه اندازی موتورهای القایی استفاده می‌گردد می‌دانیم که مقاومت رتور در موتورهای القایی با رتورسیم پیچی شده قابل تنظیم است.

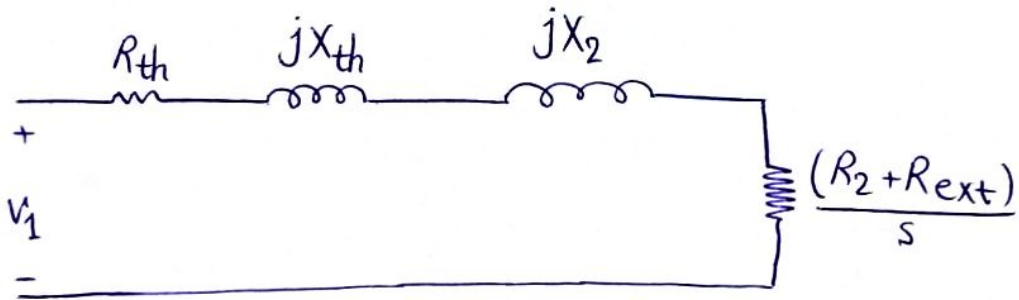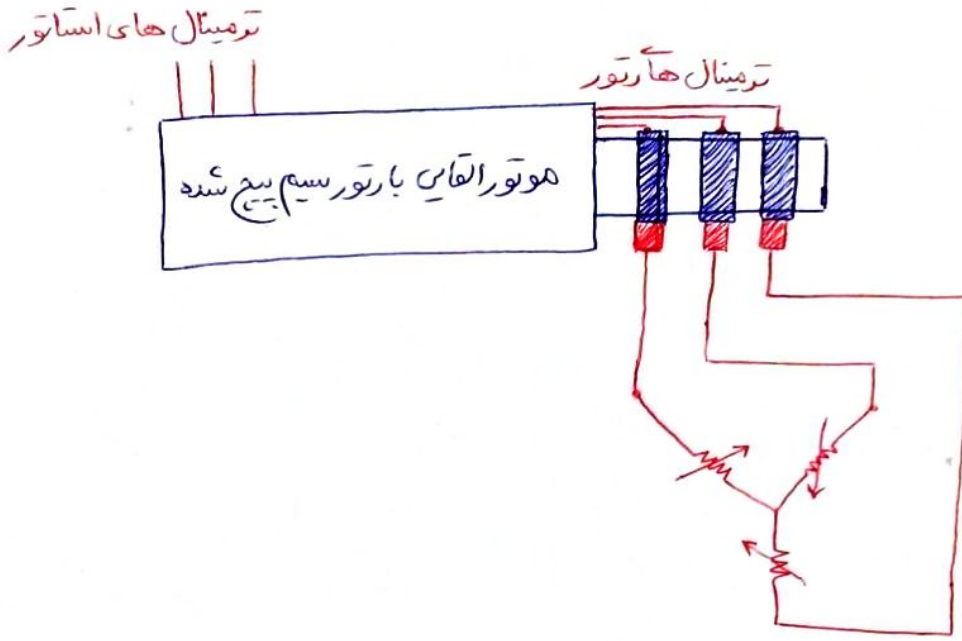

R_{ext} : مقاومت متغیر خارجی متصل به سیم پیچ رتور

تذکره: در صورت استفاده از مقاومت خارجی در تمامی روابط قبل به جای R_2 باید قرار دهیم $(R_2 + R_{ext})$

اگر مقاومت رتور با افزودن یک مقاومت خارجی زیاد شود آنگاه لغزشی که در آن گساور ماکزیم روی می‌دهد بزرگتر می‌شود (سرعت متناظر با آن کوچکتر می‌شود) بدون آنکه گساور ماکزیم تغییر کند.

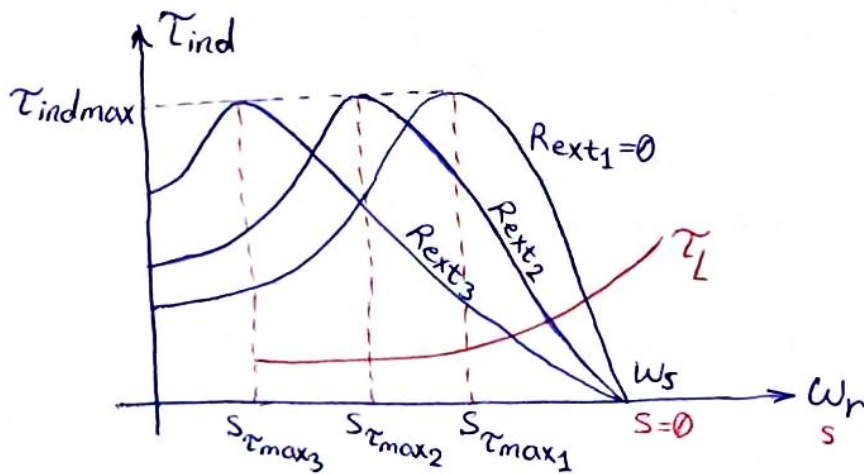


$$R_{ext3} > R_{ext2} > R_{ext1} \quad \text{و} \quad s_{\tau max3} > s_{\tau max2} > s_{\tau max1}$$

$$\omega_r \tau_{max3} > \omega_r \tau_{max2} > \omega_r \tau_{max1}$$

از آنجا که مطلوب است موتور هر چه سریعتر به دور نامی خود برسد، ابتدا R_{ext} را در نقطه‌ی راه اندازی طوری قرار می‌دهیم که گشتاور ماکزیمم در سرعت صفر ($s=1$) رخ بدهد و موتور تحت این گشتاور بالا شتاب گرفته و بر سرعت آن افزوده شود به تدریج و با سرعت گرفتن موتور (افترایش ω_m و کاهش s) R_{ext} را طوری کم می‌کنیم که موتور در همان سرعت، گشتاور ماکزیمم را تجربه کند. تا اینکه در نهایت در تردیکه‌های سرعت سنکرون، R_{ext} را کلاً صفر می‌کنیم علت این که مقاومت خارجی در نهایت بایستی صفر (یا مقدار کوچک) اختیار گردد آن است که وجود این مقاومت موجب افترایس تلفات و کاهش راندمان می‌شود. به عبارت دیگر همانگونه که در شکل دیده می‌شود با افزایش R_{ext} نقطه‌ی پایدار دارای s بزرگتر و راندمان کمتر ($\eta \approx 1-s$) خواهد بود

نکته: اگر گشتاور ماکزیمم و لغزش مربوط به آن مشخص باشد، رابطه‌ی زیر را می‌توان برای گشتاور T_{ind} در لغزش s به کار برد:

$$\frac{T_{ind}}{T_{indmax}} = \frac{2s s_{\tau_{max}}}{s^2 + s_{\tau_{max}}^2}$$

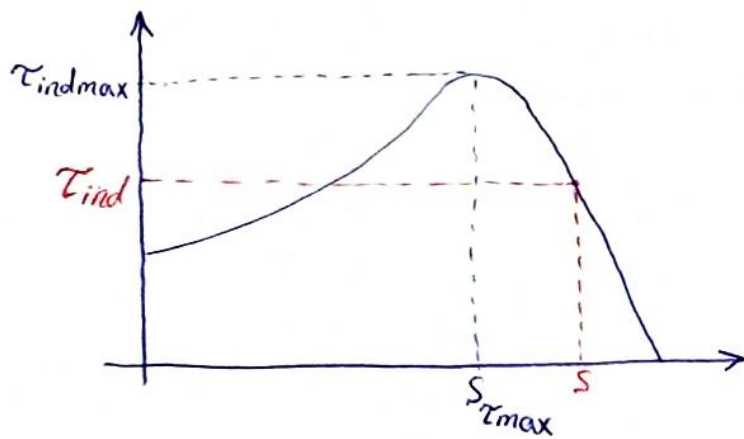

اثبات: اگر از R_{th} بتوانیم صرف نظر کنیم داریم:

$$\frac{R_2}{s_{\tau_{max}}} = \sqrt{R_{th}^2 + (X_2 + X_{th})^2} \approx X_2 + X_{th}$$

$$T_{indmax} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_s \left[R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_2 + X_{th})^2} \right]} \approx \frac{3V_{th}^2}{2\omega_s (X_2 + X_{th})}$$

$$T_{ind} = \frac{3V_{th}^2}{\omega_s \left[\left(\frac{R_2}{s} + R_{th} \right)^2 + (X_2 + X_{th})^2 \right]}$$

$$T_{ind} \approx \frac{3V_{th}^2 \left(\frac{R_2}{s} \right)}{\omega_s \left[\left(\frac{R_2}{s} \right)^2 + (X_2 + X_{th})^2 \right]}$$

$$\frac{T_{ind}}{T_{indmax}} = \frac{\frac{3V_{th}^2 \times \left(\frac{R_2}{s}\right)}{\omega_s \left[\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + (X_2 + X_{th})^2 \right]}}{\frac{3V_{th}^2}{2\omega_s (X_2 + X_{th})}}$$

$$\frac{T_{ind}}{T_{indmax}} = \frac{2(X_2 + X_{th}) \frac{R_2}{s}}{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + (X_2 + X_{th})^2}$$

$$\frac{T_{ind}}{T_{indmax}} = \frac{2 \frac{R_2}{s_{rmax}} \times \frac{R_2}{s}}{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + \left(\frac{R_2}{s_{rmax}}\right)^2}$$

$$\frac{T_{ind}}{T_{indmax}} = \frac{2s s_{rmax}}{s^2 + s_{rmax}^2}$$

نکته: میانی P_{conv} بر حسب (ω_r) می توان از روی میانی و روابط T_{ind} به دست آورد


$$T_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_r} \implies P_{conv} = T_{ind} \omega_r$$

$$\omega_r = (1-s)\omega_s$$

$$P_{conv} = \frac{3 \frac{R_2}{s} V_{th}^2}{\omega_s \left[\left(\frac{R_2}{s} + R_{th}\right)^2 + (X_2 + X_{th})^2 \right]} \times (1-s)\omega_s$$

$$\rightarrow P_{conv} = \frac{3R_2 V_{th}^2}{\left(\frac{R_2}{s} + R_{th}\right)^2 + (X_2 + X_{th})^2} \times \frac{1-s}{s}$$


2014 05 22

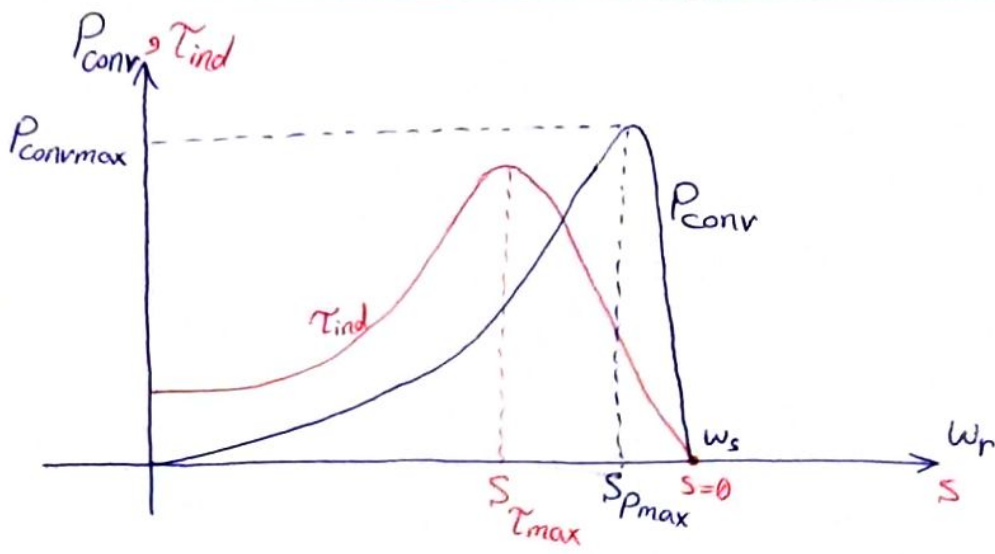

$$s_{pmax} < s_{tmax}$$

$$\omega_{rpmax} > \omega_{rtmax}$$

برای تعیین s_{pmax} مشابه s_{tmax} عمل می‌کنیم:

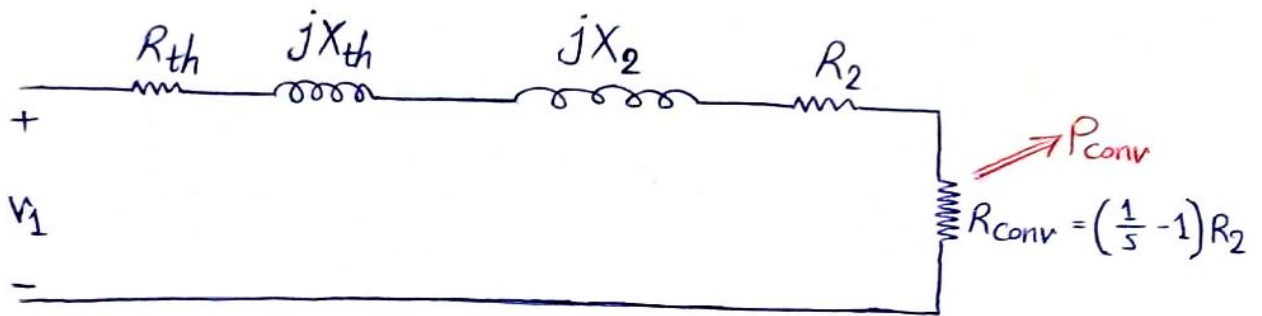

$$R_2 \left(\frac{1}{s_{pmax}} - 1 \right) = \sqrt{(R_{th} + R_2)^2 + (X_2 + X_{th})^2}$$

با جایگزینی s_{pmax} در رابطه P_{conv} ، می‌توان $P_{convmax}$ را بدست آورد


✓ موتور القایی فوق‌قسم ای :

مشاهده شد که در موتور القایی با رتور سیم‌پیچی شده می‌توان مقاومت سیم‌پیچ رتور را تنظیم کرده و موتور را می‌توانستیم با نسبت بیشتری به سرعت نامی برسانیم. ولی چنین امکانی در موتور القایی قفسه‌ای وجود ندارد

به کمک موتور القایی فوق‌قسم ای می‌توان بدون هیچ تنظیم اضافی کاری کرد که در راه اندازی، مقاومت سیم‌پیچ رتور را بشود و پس از رسیدن به سرعت نامی مقاومت آن به طور خودکار کم شود (عملی که در موتورهای القایی با سیم‌پیچی شده انجام می‌شود).

ساختار سیم‌پیچی رتور موتور فوق‌قسم ای به صورت زیر است:

2014 05 22

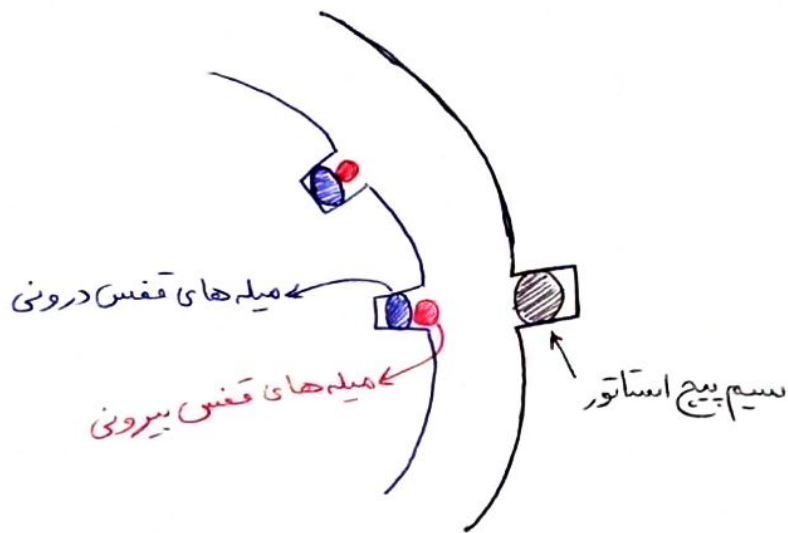

سیم بیج رتور از دو قفس تشکیل شده است به گونه ای که قفس بیرونی دارای سطح مقطع کم بوده و هادی آن دارای مقاومت ویژه بزرگتری است و قفس درونی دارای میله هایی با سطح مقطع بزرگتر و مقاومت ویژه کوچکتری باشد.

$$R_{2inner} < R_{2outer}$$

مقاومت قفس درونی


مقاومت قفس بیرونی

رآکتانس نشتی قفس بیرونی کوچکتر از رآکتانس قفس درونی است زیرا قفس بیرونی به سیم بیج استاتور نزدیکتر است و لذا شارهای نشتی آن کمتر خواهد بود


$$X_{2inner} > X_{2outer}$$

رآکتانس نشتی قفس درونی

رآکتانس نشتی قفس بیرونی

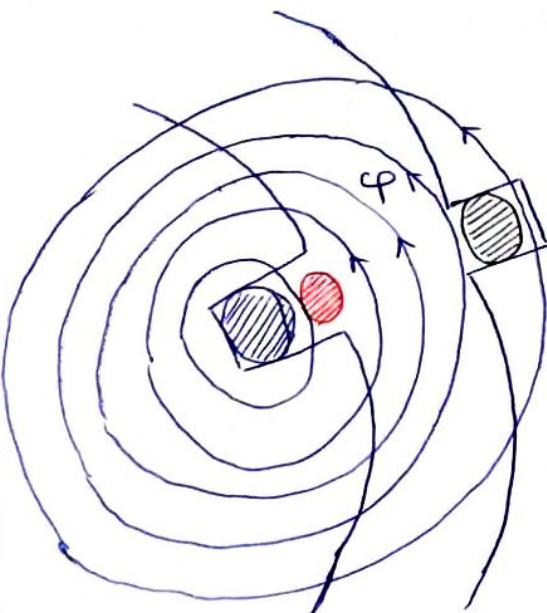

شارهای نشتی قفس درونی

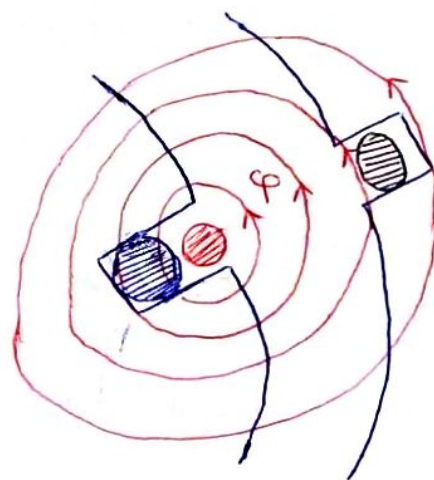

شارهای نشتی قفس بیرونی

2014 05 22

- برای بررسی موضوع دو حالت صدی سرعت خیلی کم و سرعت نزدیک سرعت سنکرون را بررسی می‌کنیم:

الف) سرعت خیلی کم ($\omega_m \approx 0$ و $s \approx 1$ در حین راه اندازی)

در این وضعیت $s \approx 1$ بوده داریم:

$$\frac{R_{2inner}}{s} = R_{2inner}$$

$$\frac{R_{2outter}}{s} \approx R_{2outter}$$


می‌دانیم مقاومت سیم‌پیچ‌های رتور معمولاً خیلی کمتر از راکتانس‌های نشتی آنهاست.

$$R_{2inner} \ll X_{2inner}$$

$$R_{2outter} \ll X_{2outter}$$

همچنین می‌دانیم توقف سیم‌پیچ‌ها را به صورت موازی عمل می‌کنند. لذا مدار معادل موتور القایی توقف مثل

شکل زیر می‌باشد:

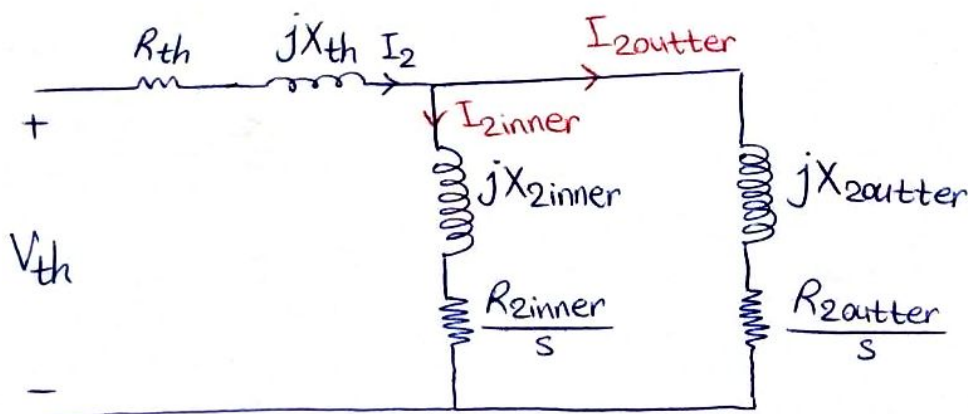

از آنجا که $s=1$ و مقاومت قفس‌ها خیلی کوچکتر از راکتانس آنهاست، راکتانس قفس‌ها تعیین کننده‌ی

امپدانس شاخه‌های موازی مدار معادل هستند. چون راکتانس قفس بیرونی کوچکتر از قفس درونی است،

جریان قفس بیرونی بزرگتر از قفس درونی خواهد بود یعنی در $s=1$ یا راه اندازی قفس بیرونی دارای تأثیر

بسیار بیشتری از قفس درونی خواهد بود به این ترتیب از آنجا که مقاومت قفس بیرونی بزرگ است، در راه اندازی

مقاومت معادل سیم‌پیچ رتور بزرگ خواهد بود

ب) سرعت نزدیک سرعت سنکرون ($\omega_m \approx \omega_s$ یا $s \approx 0$ تحت سرعت نامی)

در این سرعت چون $s=0$ است مقادیر مقاومت‌های $\frac{R_{2inner}}{s}$ و $\frac{R_{2outter}}{s}$ بسیار بزرگتر از مقا


X_{2inner} و $X_{2outter}$ خواهند بود. لذا تقسیم جریان در شاخه‌های موازی وابسته به این مقاومت‌ها خواهد

بود از آنجا که R_{2inner} خیلی کوچکتر از $R_{2outter}$ است. جریان در قفس درونی خیلی بزرگتر از جریان

قفس بیرونی خواهد بود یعنی اینکه در سرعت سنکرون تأثیر قفس درونی که دارای مقاومت کوچکی است بسیار بزرگتر از تأثیر قفس بیرونی است. لذا در سرعت سنکرون مقاومت معادل سیم پیچ رتور خیلی کم است که این امر مطلوب می باشد.

۲- موتور القایی بامیله های عمیق:

در این موتور شیارهای رتور عمیق بوده و میله هایی به صورت زیر در آنها جایگذاری می شود:

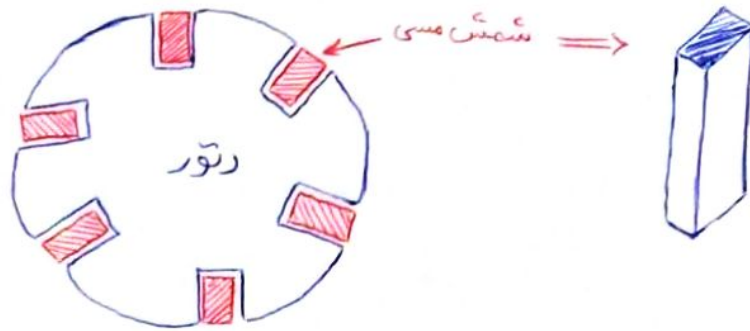

در سرعت صفر رتور $(s=1)$ فرکانس ولتاژ و جریان سیم پیچ رتور بیشترین مقدار خود $(f_r = sf = f)$ می باشد در این حالت به دلیل اثری شبیه به اثر پوستی توزیع جریان در شمش های مسی غیر یکنواخت است (جریان در شمش های از سطح مقطع شمش که نزدیک به سطح رتور است بزرگتر است). در نتیجه مقاومت سیم پیچ رتور در سرعت صفر (لحظی راه اندازی) بزرگ می باشد که این امر مطلوب ما است. در تردیکه های سرعت سنکرون $(w_r \approx w_s \text{ و } s \approx 0)$ ، فرکانس ولتاژ و جریان القایی در سیم پیچ رتور نزدیک صفر است $(f_r = sf \approx 0)$ و شبیه به حالت DC است. لذا توزیع جریان در سطح مقطع شمش یکنواخت بوده و مقاومت کل آن پایین خواهد بود که این امر در سرعت های تردیکه سرعت سنکرون مطلوب است.

اندازه گیری پارامترهای مدار معادل موتور القایی:

برای بدست آوردن عناصر مدار معادل موتور القایی سه تست مختلف انجام می شود:


۱- تست DC ← برای اندازه گیری R_1

۲- تست بی باری ← برای اندازه گیری P_{rot} و $(X_1 + X_m)$

۳- تست رتور قفل شده ← برای اندازه گیری $(X_1 + X_2)$ و R_2


الف) تست DC: در این تست یک ولتاژ DC به پایانه های استاتور متصل می شود. به دلیل DC بودن ولتاژ و ولتاژ هیچ میدان هوایی تولید نشده و ولتاژی نیز در سیم پیچ رتور القا نمی گردد. لذا در این وضعیت ماشین القایی مانند بوده و جریان منبع DC فقط توسط مقاومت استاتور تعیین می گردد (راکتانس ششی سیم پیچ استاتور در DC صفر است). بسته به اتصال سیم پیچ استاتور داریم:

ا) اتصال ستاره

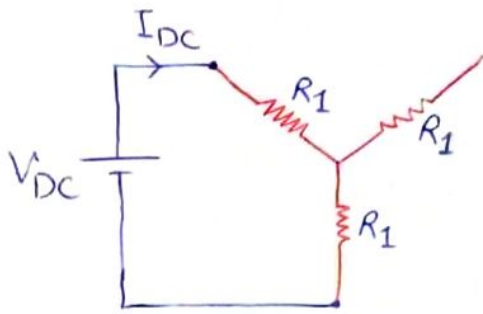

$$V_{DC} = 2R_1 I_{DC} \Rightarrow R_1 = \frac{V_{DC}}{2I_{DC}}$$

b) اتصال مثلث

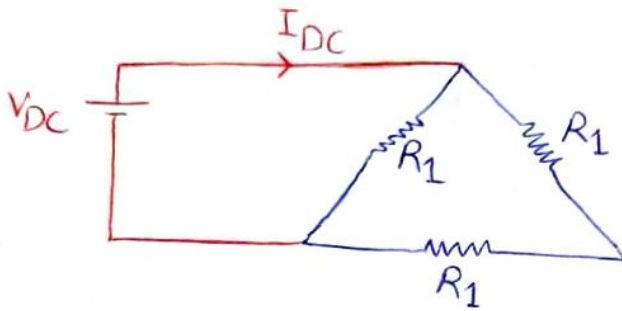


$$V_{DC} = \frac{2}{3} R_1 I_{DC} \Rightarrow R_1 = \frac{3V_{DC}}{2I_{DC}}$$

تکلیف: مقاومت R_1 بدست آمده از تست DC کوچکتر از مقدار مقاومتی است که سیم پیچ استاتور در شرایط کار عادی خود با فرکانس AC از خود بروز می دهد. از این رو مقاومت بدست آمده از تست DC را معمولاً در ضریب 1.1 تا 1.3 ضرب می کنند تا مقاومت AC سیم پیچ استاتور بدست آید.


ب) تست رتور قفل شده (Blocked Rotor test) یا تست اتصال کوتاه:

در این تست یک ولتاژ سه فاز متعادل به سیم پیچ های استاتور اعمال می شود و رتور موتور القایی توسط یک سیستم مکانیکی از حرکت باز داشته می شود ($\omega_r = 0$ یا $s = 1$) در این وضعیت مقدار $\frac{R_2}{s}$ در مدار معادل خلی کوچک بوده و لذا امپدانس $\frac{R_2}{s} + jX_2$ خلی کوچکتر از امپدانس موازی jX_m خواهد بود. لذا با تقریب می توان از شاخه jX_m صرف نظر کرد.

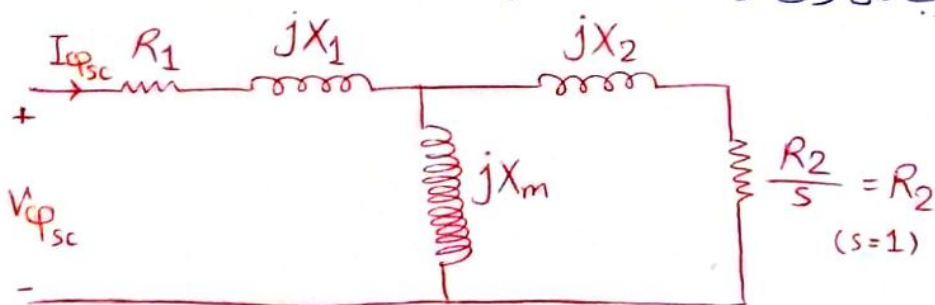

(می دانیم که در یک موتور القایی X_m خلی بزرگ است)

2014 05 22

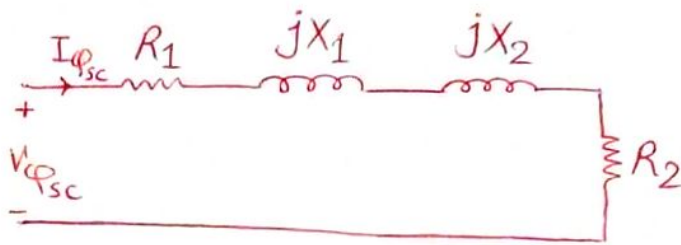

در این تست مقادیر توان اکتیو مصرف شده P_{sc} ، جریان خط I_{Lsc} و ولتاژ خط V_{Lsc} اندازه گیری می شود

با توجه به نوع اتصال سیم پیچ استاتور داریم:

a) اتصال ستاره \rightarrow

$$\begin{cases} V_{\phi sc} = \frac{V_{Lsc}}{\sqrt{3}} \\ I_{\phi sc} = I_{Lsc} \\ P_{\phi sc} = \frac{P_{sc}}{3} \end{cases}$$

b) اتصال مثلث \Rightarrow

$$\begin{cases} V_{\phi sc} = V_{Lsc} \\ I_{\phi sc} = \frac{I_{Lsc}}{\sqrt{3}} \\ P_{\phi sc} = \frac{P_{sc}}{3} \end{cases}$$

بدست می آید:

$$P_{\phi sc} = (R_1 + R_2) I_{\phi sc}^2 \Rightarrow R_1 = \frac{P_{\phi sc}}{I_{\phi sc}^2} - R_2$$

$$Z_{\phi sc} = \frac{V_{\phi sc}}{I_{\phi sc}} = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}$$

$$\Rightarrow X_1 + X_2 = \sqrt{Z_{\phi sc}^2 - (R_1 + R_2)^2}$$

$$X_1 + X_2 = \sqrt{\left(\frac{V_{\phi sc}}{I_{\phi sc}}\right)^2 - \left(\frac{P_{\phi sc}}{I_{\phi sc}^2}\right)^2}$$

نکته: معمولاً نسبت مقادیر X_1 و X_2 برای هر موتور القایی مشخص است. $(X_1 = k X_2)$ یک عدد تجربی برای هر موتور القایی است. به کمک این نسبت و رابطه فوق می توان X_1 و X_2 را به طور

چراگاهت بدست آورد.

نکته: در این تست چون $s=1$ است، فرکانس سیم پیچ رتور برابر با فرکانس استاتور است. $(f_n = sf = f)$
 اگر این تست با فرکانس نامی موتور (f_n) تست شود، آنگاه مقدار R_2 در این فرکانس بدست می آید
 از آنجا که مقدار این مقاومت در شرایط نامی موتور بسیار پر اهمیت است، دوست داریم که مقدار آن را در
 شرایط نامی که سرعت نزدیک به سرعت سنکرون است بدست آوریم. در سرعت نزدیک سنکرون $(s \approx 0)$
 فرکانس سیم پیچ رتور خیلی کم بوده (نسبه DC است). ولذا مقاومت سیم پیچ رتور کمتر از مقدار می خواهد
 بود که در این تست با فرکانس نامی بدست می آید. از این رو، معمولاً این تست با فرکانس کمتر از فرکانس
 نامی انجام می پذیرد که این فرکانس تست نزدیک به فرکانس سیم پیچ رتور در شرایط نامی است.
 در این صورت مقادیر بدست آمده از X_1 و X_2 به صورت زیر اصلاح شوند:

$$X_1 = X_{1c} \frac{f_n}{f_{test}}$$


$$X_2 = X_{2c} \frac{f_n}{f_{test}}$$

$$\begin{cases} X_1 = k X_2 \text{ طبق روابط } X_1 \text{ و } X_2 \text{ مقادیر مناسبه شد برای} \\ X_1 + X_2 = \sqrt{\left(\frac{V_{\phi sc}}{I_{\phi sc}}\right)^2 - \left(\frac{P_{\phi sc}}{I_{\phi sc}^2}\right)^2} \end{cases}$$


ج) تست بی باری (No-Load test) یا تست مدار باز:

در این تست ولتاژ نامی به سیم پیچ های استاتور اعمال شده و محور رتور بدون بار گذاشته می شود و
 مقادیر توان تلف شده P_{oc} ، ولتاژ خط V_{Loc} و جریان خط I_{Loc} اندازه گیری می گردد
 یا توجه به وضعیت بی باری، سرعت بسیار نزدیک به سرعت سنکرون بوده و $s \approx 0$. در نتیجه مقاومت

$\frac{R_2}{s}$ خیلی بزرگ بوده ولذا می توان از شاخه $\frac{R_2}{s} + jX_2$ در برابر شاخه jX_m صرف نظر کرد

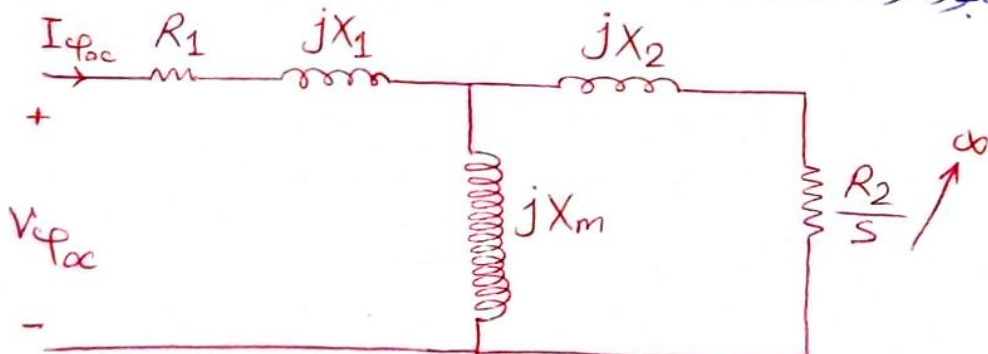

2014 05 22

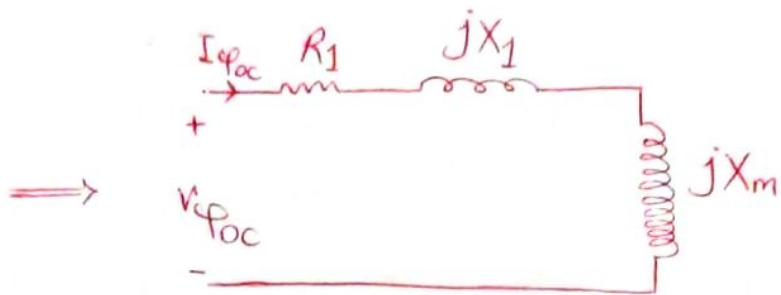

باتوجه به اتصال استاتور داریم:

a) اتصال ستاره \Rightarrow
$$\begin{cases} V_{\phi oc} = \frac{V_{Loc}}{\sqrt{3}} \\ I_{\phi oc} = I_{Loc} \\ P_{\phi oc} = \frac{P_{oc}}{3} \end{cases}$$

b) اتصال مثلث \Rightarrow
$$\begin{cases} V_{\phi oc} = V_{Loc} \\ I_{\phi oc} = \frac{I_{Loc}}{\sqrt{3}} \\ P_{\phi oc} = \frac{P_{oc}}{3} \end{cases}$$

$$Z_{oc} = \frac{V_{\phi oc}}{I_{\phi oc}} = \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_m)^2}$$

$$\Rightarrow X_m = \sqrt{Z_{oc}^2 - R_1^2} - X_1$$

$$\Rightarrow X_m = \sqrt{\left(\frac{V_{\phi oc}}{I_{\phi oc}}\right)^2 - R_1^2} - X_1$$


توان کل $\leftarrow P_{oc} = P_{rot} + 3R_1 I_{\phi oc}^2$

$$\Rightarrow P_{rot} = P_{oc} - 3R_1 I_{\phi oc}^2$$


روشهای تنظیم سرعت موتور القایی :

الف) روش تغییر تعداد قطبها :


طبق رابطه $n_s = \frac{120}{p} f$ ، با تغییر تعداد قطبها می توان سرعت سنکرون را تغییر داده و در نتیجه سرعت موتور را نیز تغییر داد . برای این منظور می توان از دو سیم پیچی جداگانه با تعداد قطبهای مختلف در استاتور استفاده کرد . مشکل این روش سنگین تر شدن ماشین و افزایش قیمت آن به دلیل داشتن یک سیم پیچ اضافی در استاتور است . یک روش دیگر برای این منظور ، استفاده از قطبهای تالی است .

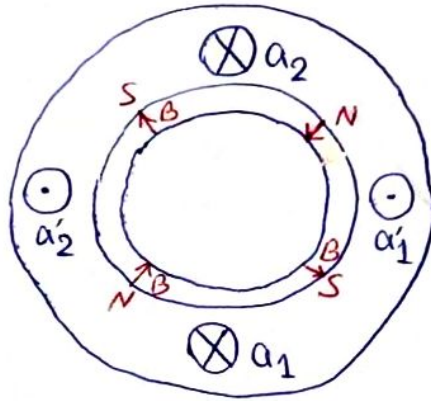



$P=4$

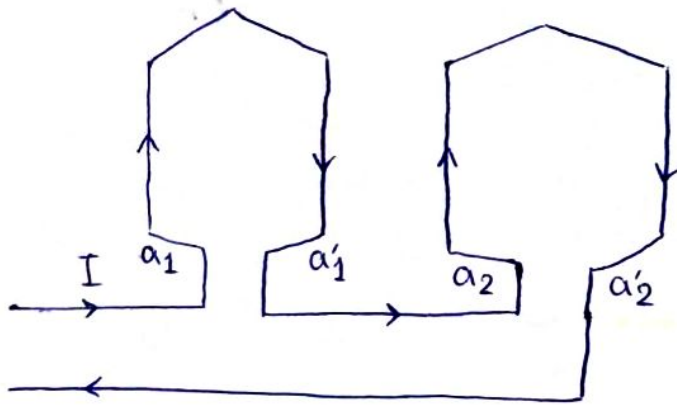

حال اگر اتصالات موکلاف را توسط یک کلید عوض کنیم ، تعداد قطبها طبق شکل زیر عوض می شود

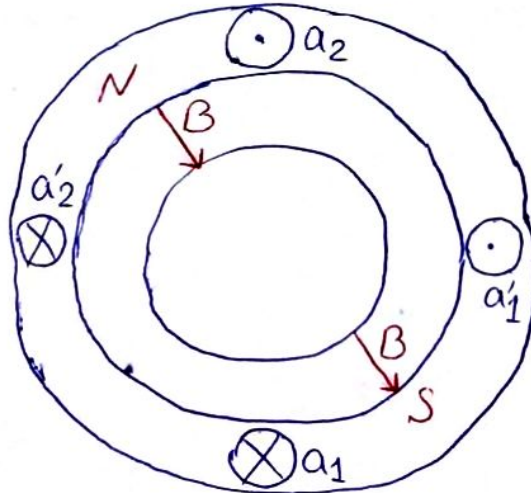


$P=2$

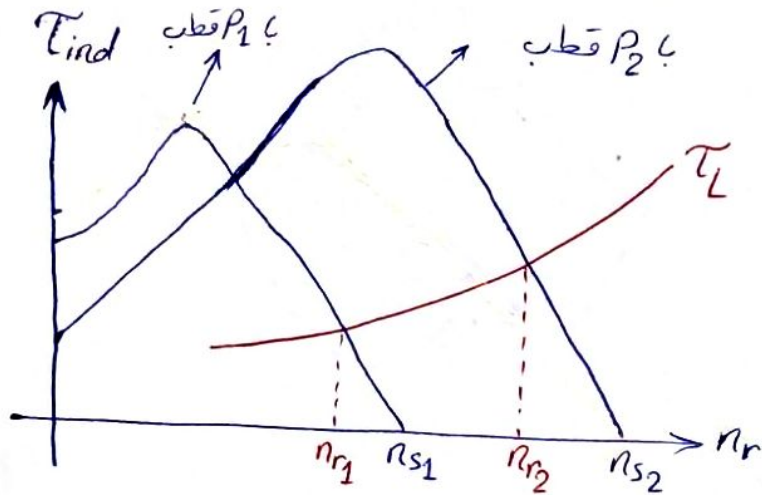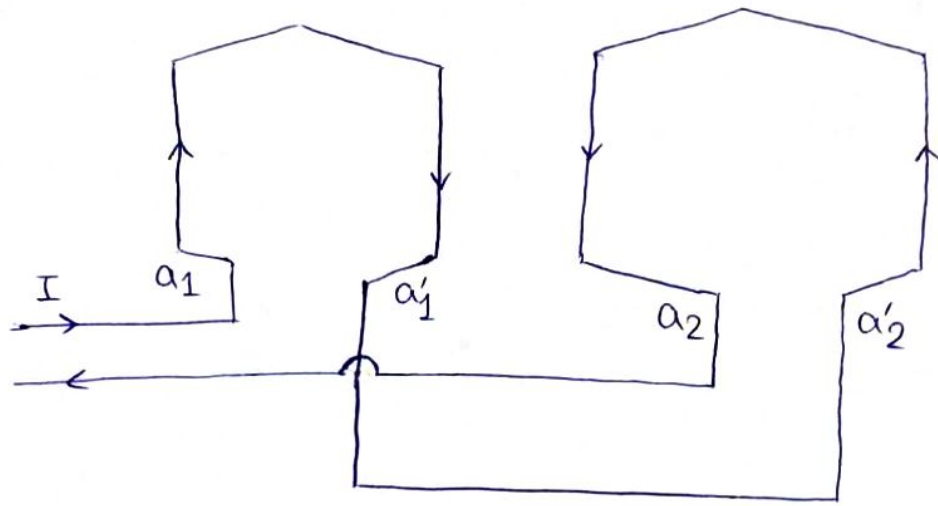

$$P_1 > P_2 \implies \begin{cases} n_{s1} < n_{s2} \\ n_{r1} < n_{r2} \end{cases}$$

ب) تغییر فرکانس

یکی دیگر از روشهای تنظیم دور، روش تنظیم سرعت سنکرون با تغییر فرکانس است ($n_s = \frac{120}{p} f$)
برای تغییر فرکانس می توان از احوات الکترونیک قدرت استفاده نمود

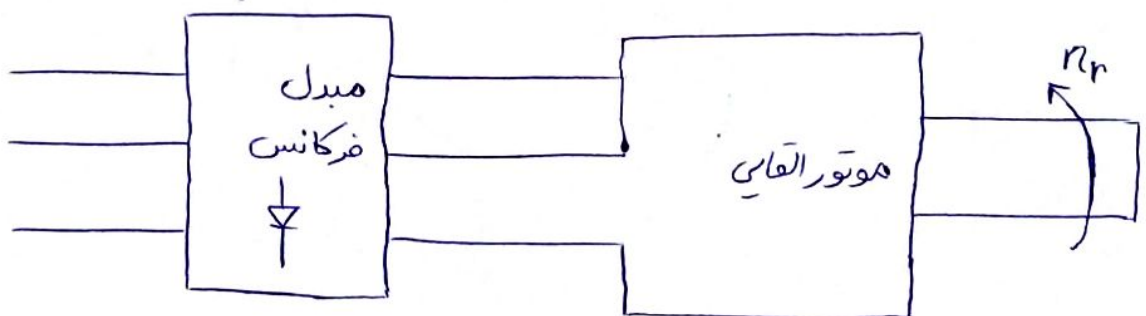

2014 05 22

مزیت این روش نسبت به روش تغییر تعداد قطبها آن است که تغییرات فرکانسی پیوسته است و لذا تغییرات سرعت سنکرون نیز پیوسته خواهد بود. ولی در روش تنظیم سرعت سنکرون به روش تغییر تعداد قطبها، چون تعداد قطبها به صورت گسسته تغییر می‌کند، سرعت سنکرون نیز دارای تغییرات گسسته بود.

البته بایستی در نظر داشت که برای عدم اشباع هسته در فرکانس‌های پایین‌تر از فرکانس نامی باید نسبت $\frac{V}{f}$ ثابت بماند.
$$V = 4.44 N \phi f \quad \left(\phi \propto \left(\frac{V}{f} \right) \right)$$
 همیشه می‌دانیم در فرکانس‌های

بالا تر از فرکانس نامی چون نمی‌توان ولتاژ را بیشتر از ولتاژ نامی اختیار کرد، نسبت $\frac{V}{f}$ کاهش خواهد یافت. از طرفی می‌دانیم که گساور ماکزیم متناسب است با نسبت $\left(\frac{V}{f} \right)^2$:

$$T_{indmax} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_s \left[R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_2 + X_{th})^2} \right]}$$

اگر R_{th} و X_{th} صرف نظر شود
$$T_{indmax} = \frac{3V_{th}^2}{2\omega_s X_2}$$

$$X_2 \propto f$$

$$\omega_s \propto f$$

$$V_{th} \propto V$$

$$\Rightarrow T_{indmax} \propto \left(\frac{V}{f} \right)^2$$

جمع‌بندی: برای کاهش سرعت رتور، باید سرعت سنکرون را با کاهش f کم کنیم ولی در این حالت برای جلوگیری از اشباع هسته ولتاژ را نیز کاهش می‌دهیم تا نسبت $\frac{V}{f}$ ثابت بماند. در این صورت گساور ماکزیم تغییر نمی‌کند. برای افزایش سرعت نیز باید سرعت سنکرون را با افزایش f زیاد کنیم. که در این وضعیت بدلیل عدم امکان بالا بردن ولتاژ از مقدار ولتاژ نامی، نسبت $\frac{V}{f}$ کاهش یافته و گساور ماکزیم نیز کاهش می‌یابد.




2014 05 22


البته باید در نظر داشت که در فرکانس های خیلی کم دیگر نمی توان از R_{th} صرف نظر کرد و لذا مقدار گشتاور ماکزیمم کاهش خواهد یافت.

ج) روش تغییر مقاومت رتور:

در موتورهای القایی با رتور سیم پیچ شده اگر مقاومت خارجی متصل به سیم پیچ رتور را افزایش دهیم سرعت رتور کاهش می یابد.

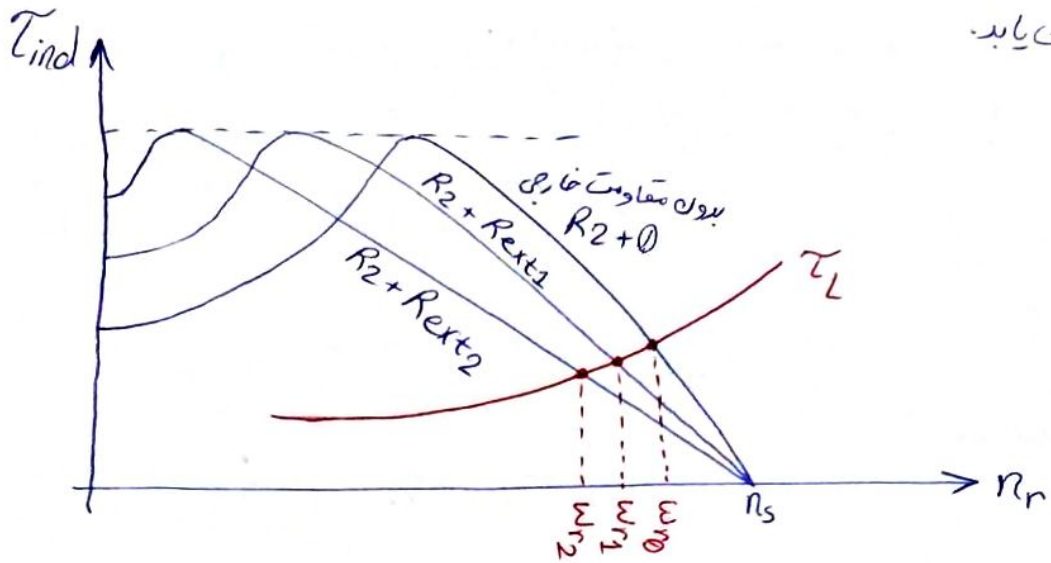


مقاومت خارجی $\leftarrow R_{ext2} > R_{ext1} \implies \omega_{r0} > \omega_{r1} > \omega_{r2}$
 قابل تنظیم

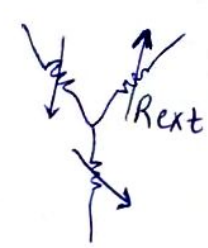

د) تغییر ولتاژ تغذیه استاتور:


اگر توسط یک اتوترانسفورماتور، ولتاژ تغذیه استاتور تغییر کند، سرعت رتور نیز تغییر خواهد کرد:

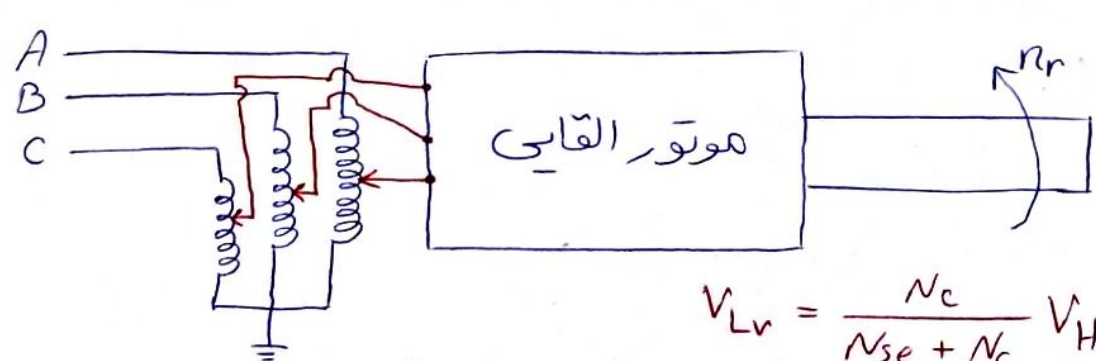

$$V_{Lv} = \frac{N_c}{N_{se} + N_c} V_{HV}$$

$$\begin{cases} V_{th} \propto V_1 \\ T_{ind} \propto V_{th}^2 \end{cases} \implies T_{ind} \propto V_1^2$$


2014 05 22

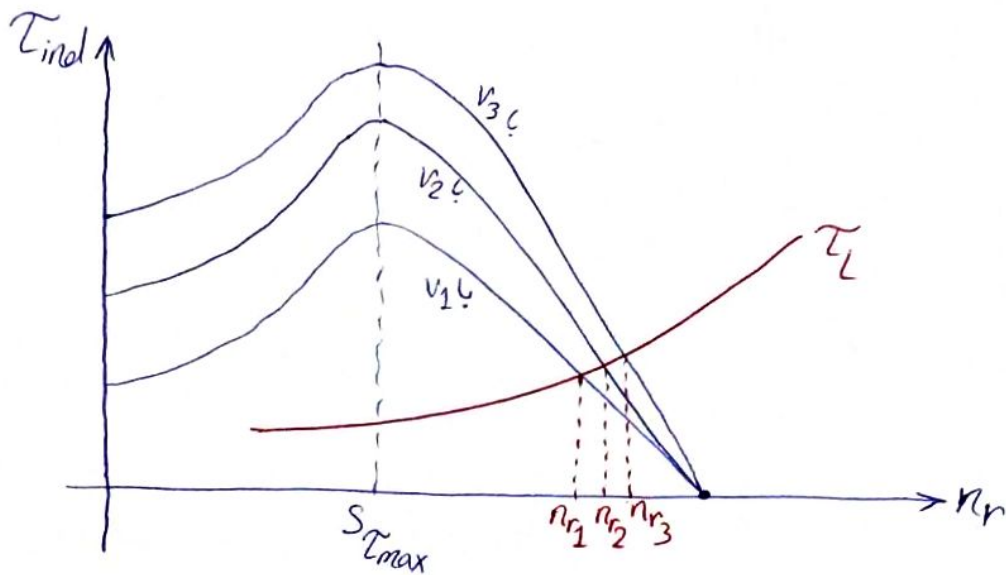

$$V_1 < V_2 < V_3 \implies n_{r1} < n_{r2} < n_{r3}$$

- روش‌های راه‌اندازی موتور القایی:

در راه‌اندازی موتور القایی ($s=1$ یا $\omega_r=0$) مقدار مقاومت $\frac{R_2}{s}$ برابر با R_2 می‌شود و از آنجا که شاخه $R_2 + jX_2$ خیلی کوچک می‌گردد طبق مدار معادل جریان بسیار بزرگی از موتور کشیده خواهد شد که ممکن است موجب داغ شدن و از بین رفتن سیم پیچها گردد.

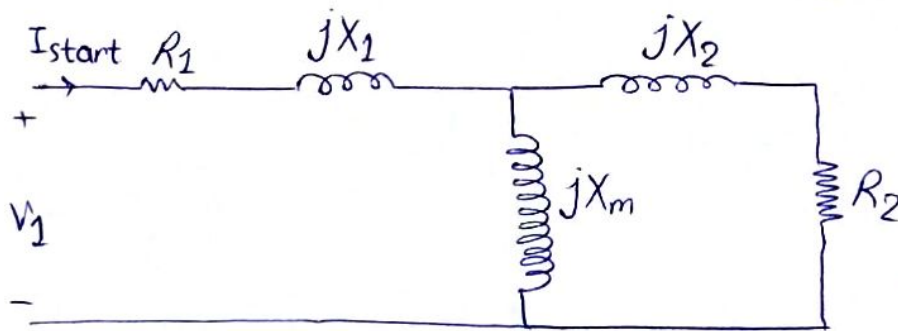

مدار معادل در لحظه راه‌اندازی

$$I_{start} = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1+R_2)^2 + (X_1+X_2)^2}}$$


با صرف نظر از مقدار jX_m

برای محدود کردن جریان راه‌اندازی I_{start} ، از روشهای راه‌اندازی زیر استفاده می‌شود:

الف) در موتور با رتور سیم پیچی شده مقدار مقاومت خارجی R_{ext} بزرگترین مقدار ممکن انتخاب می‌شود

حسن این روش آن است که علاوه بر محدود کردن جریان راه‌اندازی مقدار گساور راه‌اندازی را نیز افزایش می‌دهد (استفاده از مقاومت سری با استاتور)

در این روش یک مقاومت با استاتور سری می‌گردد تا جریان راه‌اندازی را محدود کند. به عبارت دیگر R_1 افزایش می‌یابد.

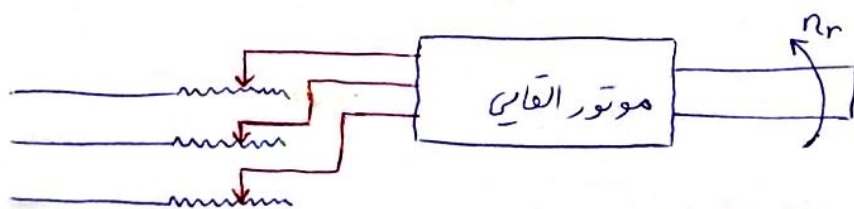

2014 05 22

ج) روشن تنظیم ولتاژ ورودی با اتوترانسفورماتور:

اگر به کمک یک اتوترانسفورماتور ولتاژ ورودی موتور کاهش یابد، آنگاه جریان راه اندازی نیز محدود می گردد.
($I_{start} \propto V_1$) داین وضعیت گشتاور راه اندازی نیز کاهش خواهد یافت ($T_{ind} \propto V_1^2$)

$$V_1 \downarrow \Rightarrow \begin{cases} I_{start} \downarrow \\ T_{indstart} \downarrow \end{cases}$$

د) روشن تنظیم ولتاژ ورودی با تغییر اتصال موتور به ستاره:

در اتصال ستاره ولتاژ فاز (V_1)، برابر ولتاژ خط است. در نتیجه اگر در راه اندازی اتصال ستاره را برای استارت انتخاب شود، جریان راه اندازی با این اتصال برابر $\frac{1}{\sqrt{3}}$ برابر جریان راه اندازی با اتصال مثلث خواهد بود همچنین گشتاور راه اندازی با اتصال ستاره نیز $\frac{1}{3}$ برابر گشتاور راه اندازی با اتصال مثلث خواهد بود به عبارت دیگر، در راه اندازی اتصال استاتور، ستاره انتخاب می شود تا جریان راه اندازی محدود بماند و سپس بعد از دور گرفتن موتور، توسط یک سوئیچ سه فاز، اتصال استاتور به مثلث تغییر می یابد تا گشتاور افزایش یابد.

$$V_1 = \frac{V_L}{\sqrt{3}} \text{ در اتصال ستاره}$$

$$V_1 = V_L \text{ در اتصال مثلث}$$